

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	মিতা অ্যাপারেলম (প্রা:) লিমিটেড
ঠিকানা	SOUTH TENGRA, SHARULIA, DEMRA, DHAKA
কারখানার কোড	DHK382
কালার কোড	

ল্যারনের ধরণ: বৈদ্মুতিক মূল্যারন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ:
. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পরিদর্শন firefighting equipment is present in the generator provided	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাপরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Produce design drawings to demonstrate the from floor to ceiling and an approved fire rated Generator room. Provide firefighting equipme Provide earth fault protection	self-closing swing door for the
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ত   সম্বসীমা	
সংশোধিত সম্বসীমা <sup>৩১–৩১–১৯৭০</sup>	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ			
ক্যাপ আইটেম			
ক্যাটাগরি			
২.১. কাৰ্যক্ৰম			
কাৰ্শক্ৰম Remove Combustible materials from generator room. Provide cover on the cable trench			
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম			
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়			
চূড়ান্ত			
সংশোধিত সমশ্মীমা <sup>০১–০১–১১৭০</sup>			
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্ভব্য			
<u>୭. পর্যবেষ্</u> ষণ			
পরিদর্শন 🛘 Not proper separation 🖟 Panel body and door not earthed. Panel door damaged/not পর্যবেষ্ণ্য present 🖟 No clear identification mark on distribution panel			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
৩.১. কার্শক্রম			

### 

#### ৪. পর্যবেষ্ফণ

☐ Ventilation of substation is poor ☐ Combustible/junk materials inside substation room পরিদর্শন 🛮 No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration 🖟 No cover on প্ৰবিষ্ণৰ the cable trench. Non-conductor mat not provided 🛚 Loose cabling or connection without lua ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ৪.১. কাৰ্যক্ৰম Ensure ventilation to substation Remove combustible materials from substation. Provide instructions for first aid and artificial respiration from কাৰ্যক্ৰম exposure to electrical shock. Provide cover on the cable trench and rubber mat in front of the panel [] Ensure well-dressed cabling with lugs সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার|**প্রযোজ্য নয় চডান্ড সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য ১. পর্ববেষ্ণণ ☐ Panel door damaged/not present ☐ MDB does not have duplicate earth leads ☐ Body & door not earthed I No or empty earth bar/neutral bar I Visible burn marks I No clear পর্ববেষ্ণণ identification mark on distribution board ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৫.১. কাৰ্যক্ৰম ☐ Repair broken/loose MCCB/MCB box. ☐ Provide duplicate earth leads. ☐ Provide earthing to body & door. Provide earth bar/neutral bar lidentify cause of কাৰ্যক্ৰম burning inside distribution box and take remedial measures [] Provide clear identification mark on distribution board. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্ৰ কারখানার

কাৰ্যক্ৰম

চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত

সম্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

**অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ

05-05-5590

	No instruction for first aid to electrical shock $\Box$ Access obstructed/barred side. Connection without lug $\Box$ Live parts of machine or equipment expos				
ক্যাপ আইটেম্					
ক্যাটাগরি					
৬.১. কার্যক্রম					
0.0. 1114					
কাৰ্যক্ৰম	Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock Re obstruction to ensure access to MDB/MCB Box Ensure well-dressed callugs Encase live machine and/or equipment parts				
সুপারিশের   তখ্যসূত্র					
কার্য্থানার কার্যক্রম					
	প্রযোগ্য নয়				
চুড়ান্ত সময়সীমা	-				
সংশোধিত সময়সীমা					
অগ্রগতির অবস্থা					
মন্তব্য					
৭. পর্যবেষ্ণণ					
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণনা Undressed messy wiring/cables 🛚 Cable ends not properly soldered or crimped					
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি					
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	7				
		_			
কাৰ্যক্ৰম	Replace undressed wiring/cables Properly solder cable ends				
সুপারিশের তখ্যসূত্র					
কারখানার কার্যক্রম					
	। ৬ সপ্তাহ				
চূড়ান্ত সময়সীমা	_				
সংশোধিত সময়সীমা					
<u>অগ্রগতির</u>					

অবস্থা মন্তব্য