

### গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

### ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	দি এক্সক্লুসিত ওতেন–নিট ওয্যার লিমিটেড	
ঠিকানা	55, Mohakhali Plaza (9Th Fl),	
কারখানার কোড	<b>DHK</b> 595	
কালার কোড		
प्राचामस्य भवतः व्यक्ति प्रा		irania sala
মুল্যারনের ধরণ: অন্তি মুক্	गा <b>त्र</b> न	ব্বেষ্ফণের তারিখ:
১. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন 🏻 Access r	oad too narrow for Fire Engine    Vertical clearance not adequate	e for Fire
পর্যবেষ্কণ Engine		
ক্যাপ		
আইটেম		
ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
Tarios III Donos	ve avanhand abstractor from according	
	ve overhead obstacles from access road.	
সুপারিশের		
ভূখ্যসূত্র ক্রম্প্র		
কার্থানার   কার্যক্রম		
আ <b>থাধিকার</b> প্রযোজ্য ন	זכ	
	1	
চূড়ান্ত     সময়সীমা		
সংশো <del>ধি</del> ত		
সংখ্যোৰত     সময়সীমা   ১৯-১১-	2940	
অগ্রগতির		

### ২. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Inadequate horizontal separation [] Inadequate vertical separation
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
	·
২.১. কাৰ্যক্ৰ	न
কাৰ্যক্ৰম	Provide design drawings to demonstrate how designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors according to the Guideline occupancy separation will be achieved.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
<u>୭. পর্ববেষ্</u> কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Inadequate horizontal separation 🛘 Inadequate vertical separation
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম

### Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under Mixed Occupancy (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with কাৰ্যক্ৰম firerated walls and doors according to the Guidelines. Different occupancy in different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পৰিদৰ্শন Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not প্ৰবিষ্ক্ৰণ equivalent to the fire resistance rating of the wall
ক্যাপ আইটেম্
ক্যাটাগরি
৪.১. কাৰ্শক্ৰম
8.3. 417494
কাৰ্শক্রম Retrofitting drawing of internal layout needed as per guidelines
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্ৰ
কার্খানার
কাৰ্যক্ৰম
<mark>অগ্রাধিকার</mark> ৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা
সংশোধিত   সমরসীমা   ০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্ভব্য
<b>৮. পর্ববে</b> ষ্ণণ
Official Distriction against propagation of fire through valids in interior and autorior wells not
পরিদর্শন Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not পর্যবেষ্ণ্য equivalent to the fire resistance rating of the wall
ৰ্বাপ্ৰকাশিব বিধান বিধা
অ্যান
ব্যাটাগরি

# প্ৰথমেৰ equivalent to the fire resistance rating of the wall ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি (১.১. কাৰ্যক্ৰম Provide fire-rated separation to prevent smoke and fire propagation through staircases and grills on the interior walls সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ ৬ মাস চূড়ান্ড সম্বসীমা সংশোধিভ সম্বসীমা অগ্ৰগতিৰ অৰম্ব মন্তব্য

भागपूर्वा	Door width less than minimum (1.0m) Sum of the widths of doors less than quired Door do not swing outward Corridor and Passageways width less than inimum
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কার্যক্র	ন
কাৰ্যক্ৰম	Provide drawings to arrange adequate number of doorways at each floor as per the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত	৬ সপ্তাহ
সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা	07-07-7910
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

প প	ার্থশাল <del>বিদেশ</del> াল	Door width less than minimum (1.0m) $\square$ Sum of the widths of doors less than quired $\square$ Door do not swing outward $\square$ Corridor and Passageways width less than nimum $\square$ Door width less than minimum (0.9m)
অ	্যাপ াইটেম যাটাগরি	
٩.	.১. কাৰ্যক্ৰম	
	কাৰ্বক্ৰম	Doors on all escape routes to open in the direction of travel   Ensure adequate number of doorways in each floor according to the occupant load as per the Guidelines. Internal retrofitting needed to create safe passage, corridor and exit as per standard.
	সুপারিশের তখ্যসুত্র	
	কার্থানার কার্যক্রম	
	অগ্রাধিকার ———	৬ মাস
	চূডান্ড সমর্মসীমা	
	সংশোধিত সময়সীমা	0%-0%-%%90
	অগ্রগতির অবস্থা	
	মন্তব্য	

าเลนายา re	Door width less than minimum $(1.0m)$ $\square$ Sum of the widths of doors less than quired $\square$ Door do not swing outward $\square$ Corridor and Passageways width less than inimum $\square$ Door width less than minimum $(0.9m)$
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ
কাৰ্যক্ৰম	Keep corridors and passageways on escape routes free of any obstructions to ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to the exits Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্র(থাজ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
পর্যবেষ্ণণ	

১. প্রব্বেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন	
ক্যাপ আইটেম ক্যাণ্ডিম	
ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্শক্ৰম	
কাৰ্ক্তম Provide floor plans with equipment, worker and ensure appropriate occupancy load as per the Gu	
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
্বাধিকার ৬ সপ্তাহ চুডান্ড	
प्रेमेर्यप्रीमा	
সংশোধিত সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	ace per occupant less than required
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম  Gu	Ensure appropriate workspace for the occupant load of each floor as per the uidelines [] Change layout of workstations to ensure allowable occupancy load as er the guidelines.
সুপারিশের   ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<b>অগ্রাধিকা</b> র ৬	মাস
চুডান্ত সময়সীমা	
अभग्रमाभा	-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
	•
১১. পর্যবেষ্কণ	
11144 161 cable	enings not protected by enclosures of required fire resistance rating   Electrical es do not run through separate Service ducts   Not sealed with non-combustible erial at each floor level for electrical services duct
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ১১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts and ducts at floor separations. Provide service duct for electrical cables.
সুপারিশের	
ত্ত্থ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
সমরসীমা	
সংশোধিত	02-02-229
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন	Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating   Electrical
পর্ববেষ্ণণ	cables do not run through separate Service ducts \( \begin{align*} \text{Not sealed with non-combustible} \end{align*}
	material at each floor level for electrical services duct
ক্যাপ আইটেম	
্রপাই(ঙ্গ ক্যাটাগরি	
רוויוטוניין	
<b>४२.</b> ५. क	ব্জম
কাৰ্যক্ৰষ	Seal the shafts/ducts in the floors when it is not needed.    Seal the shafts/ducts
	with non combustible materials at each floor.
সুপারি(	
্তিখ্যসূত্র কারখা	
কাৰ্যক্ৰম	
	<b>চার</b> প্রযোগ্য ন্য
<u>চুড়ান্ড</u>	
সম্মর্	न्ना   <sup>-</sup>
সংশোধ	
সময়সী	제
অগ্ৰগৰ্ভি	াৰ
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	
-	
১৩. পর্যবে	եզ
	Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures   Open grills in walls
	☐ Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures ☐ Open grills in walls between staircase and floor spaces ☐ Open grills in walls between staircase and floor
क्रिकेट	between staircase and floor spaces $\square$ Open grills in walls between staircase and floor spaces. $\square$ The ground floor exits not enclosed $\square$ Stairways not continuous from roof to
পরিদর্শন পর্যাবেম্ম	between staircase and floor spaces [] Open grills in walls between staircase and floor spaces. [] The ground floor exits not enclosed [] Stairways not continuous from roof to the final exit [] Stair width less than required [] Sum of Riser height and Tread depth is
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	between staircase and floor spaces [] Open grills in walls between staircase and floor spaces. [] The ground floor exits not enclosed [] Stairways not continuous from roof to the final exit [] Stair width less than required [] Sum of Riser height and Tread depth is not within limits [] Riser & Tread tolerance of a flight not within limit [] Handrails height
	between staircase and floor spaces [] Open grills in walls between staircase and floor spaces. [] The ground floor exits not enclosed [] Stairways not continuous from roof to the final exit [] Stair width less than required [] Sum of Riser height and Tread depth is not within limits [] Riser & Tread tolerance of a flight not within limit [] Handrails height less than 0.9 m [] Number of Handrails less than required [] Stairway door not closed []
পর্ববেষ্কণ	between staircase and floor spaces [] Open grills in walls between staircase and floor spaces. [] The ground floor exits not enclosed [] Stairways not continuous from roof to the final exit [] Stair width less than required [] Sum of Riser height and Tread depth is not within limits [] Riser & Tread tolerance of a flight not within limit [] Handrails height
পর্ববেষ্কণ ক্যাপ	between staircase and floor spaces [] Open grills in walls between staircase and floor spaces. [] The ground floor exits not enclosed [] Stairways not continuous from roof to the final exit [] Stair width less than required [] Sum of Riser height and Tread depth is not within limits [] Riser & Tread tolerance of a flight not within limit [] Handrails height less than 0.9 m [] Number of Handrails less than required [] Stairway door not closed []
পর্ববেষ্কণ ক্যাপ আইটেম্	between staircase and floor spaces \( \text{Open grills in walls between staircase and floor spaces.} \( \text{I} \) The ground floor exits not enclosed \( \text{I} \) Stairways not continuous from roof to the final exit \( \text{I} \) Stair width less than required \( \text{I} \) Sum of Riser height and Tread depth is not within limits \( \text{I} \) Riser \( \text{R} \) Tread tolerance of a flight not within limit \( \text{I} \) Handrails height less than 0.9 m \( \text{I} \) Number of Handrails less than required \( \text{I} \) Stairway door not closed \( \text{I} \) Stairway door not Fire Door \( \text{I} \) Obstruction in Stairway
পর্ববেষ্কণ ক্যাপ	between staircase and floor spaces \( \text{Open grills in walls between staircase and floor spaces.} \( \text{I} \) The ground floor exits not enclosed \( \text{I} \) Stairways not continuous from roof to the final exit \( \text{I} \) Stair width less than required \( \text{I} \) Sum of Riser height and Tread depth is not within limits \( \text{I} \) Riser \( \text{R} \) Tread tolerance of a flight not within limit \( \text{I} \) Handrails height less than 0.9 m \( \text{I} \) Number of Handrails less than required \( \text{I} \) Stairway door not closed \( \text{I} \) Stairway door not Fire Door \( \text{I} \) Obstruction in Stairway
পর্ববেষ্কণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	between staircase and floor spaces \( \text{Open grills} \) in walls between staircase and floor spaces. \( \text{I} \) The ground floor exits not enclosed \( \text{I} \) Stairways not continuous from roof to the final exit \( \text{I} \) Stair width less than required \( \text{I} \) Sum of Riser height and Tread depth is not within limits \( \text{I} \) Riser \( \text{R} \) Tread tolerance of a flight not within limit \( \text{I} \) Handrails height less than 0.9 m \( \text{I} \) Number of Handrails less than required \( \text{I} \) Stairway door not closed \( \text{I} \) Stairway door not Fire Door \( \text{I} \) Obstruction in Stairway
পর্ববেষ্কণ ক্যাপ আইটেম্	between staircase and floor spaces \( \text{Open grills} \) Open grills in walls between staircase and floor spaces. \( \text{The ground floor exits not enclosed} \) Stairways not continuous from roof to the final exit \( \text{Stair width less than required} \) Sum of Riser height and Tread depth is not within limits \( \text{Riser } \& \text{Riser and tolerance of a flight not within limit} \) Handrails height less than 0.9 m \( \text{Number of Handrails less than required} \) Stairway door not closed \( \text{Stairway door not Fire Door} \) Obstruction in Stairway
পর্ববেষ্কণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	between staircase and floor spaces \[ ] Open grills in walls between staircase and floor spaces. \[ ] The ground floor exits not enclosed \[ ] Stairways not continuous from roof to the final exit \[ ] Stair width less than required \[ ] Sum of Riser height and Tread depth is not within limits \[ ] Riser & Tread tolerance of a flight not within limit \[ ] Handrails height less than 0.9 m \[ ] Number of Handrails less than required \[ ] Stairway door not closed \[ ] Stairway door not Fire Door \[ ] Obstruction in Stairway
পর্ববেষ্কণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	between staircase and floor spaces   Open grills in walls between staircase and floor spaces.   The ground floor exits not enclosed   Stairways not continuous from roof to the final exit   Stair width less than required   Sum of Riser height and Tread depth is not within limits   Riser & Tread tolerance of a flight not within limit   Handrails height less than 0.9 m   Number of Handrails less than required   Stairway door not Fire Door   Obstruction in Stairway  Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into fire—
পর্ববেক্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	between staircase and floor spaces  Open grills in walls between staircase and floor spaces.  The ground floor exits not enclosed  Stairways not continuous from roof to the final exit  Stair width less than required  Sum of Riser height and Tread depth is not within limits  Riser & Tread tolerance of a flight not within limit  Handrails height less than 0.9 m Number of Handrails less than required  Stairway door not closed  Stairway door not Fire Door Obstruction in Stairway  Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into fire-rated enclosures equipped with Firerated side swinging doors opening in the
পর্ববেক্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৩.১. ক্	between staircase and floor spaces Open grills in walls between staircase and floor spaces. The ground floor exits not enclosed Stairways not continuous from roof to the final exit Stair width less than required Sum of Riser height and Tread depth is not within limits Riser Tread tolerance of a flight not within limit Handrails height less than 0.9 m Number of Handrails less than required Stairway door not closed Stairway door not Fire Door Obstruction in Stairway  Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into fire-rated enclosures equipped with Firerated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor.
ক্যাপ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৩.১. ক কার্যক্রম	between staircase and floor spaces
পর্ববেক্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৩.১. ক কার্যক্রম	between staircase and floor spaces
পর্ববেক্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৩.১. ক কার্যক্রম ক্যাসূত্র কার্যক্রম	between staircase and floor spaces
পর্ববেক্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৩.১. ক কার্যক্রম ক্যাসূত্র কার্যক্রম	between staircase and floor spaces
পর্ববেক্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৩.১. ক কার্যক্রম কার্যক্রম কার্যক্রম ক্রাধি চূড়ান্ত	between staircase and floor spaces
পর্ববেক্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৩.১. ক কার্বক্রম ক্যাসূত্র কার্বক্রম অগ্রাধি চূড়ান্ত সমর্মী	between staircase and floor spaces
পর্ববেক্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৩.১. ক কার্যক্রম কার্যক্রম কার্যক্রম ক্যাধি চুড়ান্ড সম্মুমী সংশোধি	between staircase and floor spaces ① Open grills in walls between staircase and floor spaces. ① The ground floor exits not enclosed ② Stairways not continuous from roof to the final exit ② Stair width less than required ③ Sum of Riser height and Tread depth is not within limits ⑥ Riser & Tread tolerance of a flight not within limit ⑥ Handrails height less than 0.9 m ⑥ Number of Handrails less than required ⑥ Stairway door not closed ⑥ Stairway door not Fire Door ⑥ Obstruction in Stairway  Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into fire-rated enclosures equipped with Firerated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor.
পর্ববেক্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৩.১. ক কার্বক্রম ক্যাসূত্র কার্বক্রম অগ্রাধি চূড়ান্ত সমর্মী	between staircase and floor spaces ② Open grills in walls between staircase and floor spaces. ② The ground floor exits not enclosed ③ Stairways not continuous from roof to the final exit ③ Stair width less than required ③ Sum of Riser height and Tread depth is not within limits ⑤ Riser & Tread tolerance of a flight not within limit ⑥ Handrails height less than 0.9 m ⑥ Number of Handrails less than required ⑤ Stairway door not closed ⑥ Stairway door not Fire Door ⑥ Obstruction in Stairway  Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into fire-rated enclosures equipped with Firerated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor.

অবস্থা মন্তব্য

## 8. পৰ্যবেষ্ণণ প্ৰদৰ্শন প্ৰদৰ্

১৪.১. কাৰ্যত্ৰ	স্
কাৰ্যক্ৰম	Convert all interior stairways into firerated enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. Close wall openings adjacent to the exterior staircases to prevent fire and smoke propagation. The ground floor exits should be enclosedso as to ensure safe pathway for escape from the premises. Provide continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit. Provide stairways of adequate dimensions and of appropriate specifications according to the Guidelines
	as required for the occupancy load. A Remove all collapsible security gates from all exit stairway access doors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Obstruction in Stairway	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
১৫.১. কাৰ্যক্ৰ	চম	
কাৰ্যক্ৰম	Remove obstructions from stairways	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার		
কার্শক্রম অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা মন্তব্য		

১৬. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন No Fire Door 🛘 No/Improperly illuminated exit sign 🖟 Tortuous and obstructed travel পর্যবেষ্ণনা path 🖟 Absence of proper separation using fire rated walls and doors
ক্যাপ আইটেম ক্যাডাপরি
১৬.১. কাৰ্যক্ৰম
Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. Provide clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area. Provide cover on naked light.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার ৬ সপ্তাহ
চ্ডুড়ান্ড
সংশোধিত সমশ্মীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. 🛮 Naked lights in storage 🗎 পর্যবেষ্ণগ Others same as above
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
17101 1111
১৭.১. কাৰ্যক্ৰম
Provide fire doors as approved by the Guidelines   Provide fire-rated solid walls from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or maintaining proper storage size and distance between stored items as per the Guideline
সুপারিশের ভখ্যসুত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> ৬ মাস
চুড়ান্ত সম্যুসীমা
সংশোধিত সময়সীমা <sup>০১–০১–১১৭০</sup>
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
১৮. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. 🛮 Naked lights in storage 🗎 পর্শবেষ্কণ Others same as above
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

াৰ্যক্ৰম	Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling.
ন্ <u>পারি</u> শের	Theatrainge storage from to ensure proper creatainee from coming.
হু ।।। বং । ব ছখ্যসত্র	
স্থানার চারখানার	
গ্রনাগান চার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
ড়ান্ড	17.11 0 11
, নময়সীমা	_
নংশোধিত্ত	
ন্ময়সীমা	07-07-7940
মগ্রগতির	
ৰশ্বা গুৰ্য	

রিদর্শন 🛮 । ধ্বেষ্ডণ	No Smoke and Heat Vents	
ПЯ		
াইটেম গাটাগরি		
১.১. কাৰ্যত্ৰ	চম	
	Provide smoke and heat vents as required (e.g. Storage, etc.)	
সুপারিশের		
ভ <b>খ্যসূত্র</b>		
কারখানার কার্বক্রম		
<u>শার্ক্রণ</u> অগ্রাধিকার	৬ মাস	
<u> চুডান্ড</u>		
<u> </u>		
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
<u>শশস্থাশা</u> অগ্রগতির		
<sup>শ্ৰশাত্</sup> ন অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

০. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ot enclosed and without Fire door
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগৰি  ২০.১. কাৰ্যক্ৰম	
্বিশিক্ষণ specified in	enclosed Lift lobby with Fire door as part of the stair enclosure as a the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> ৬ মাস <b>দুডান্ত</b>	
সম্বাদ্ধীনা — সংশোধিত — ১৯৭১ - ১৯৭	0
শূম্বশামা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

পরিদর্শন 🛮 No Fire Lift in building
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
ורורוטונץ
২১.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শক্ৰম Provide drawings and plans for installation of Fire Lift as per the specifications provided in the Guidelines.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম
অ্থাপিকার ৬ মাস চূড়ান্ত সম্প্রাম
সম্প্রসীমা স্ব সংশোধিত সমস্বসীমা
অগ্রগতিব অবস্থা
মন্তব্য
২২. পর্ববেষ্ণ্রণ
পরিদর্শন 🛘 Exit signs not illuminated at all times 🖟 No Bangla and English Exit instructions in case পর্যবেষ্কণ of emergency 🖟 No Bangla signs for lifts and stairs ক্যাপ
আইটেম কাটাগরি

### ং২.১. কাৰ্যক্ৰম ☐ Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. ☐ Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. সুপারিশের ভখ্যসূত্র

কার্যক্রম অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সমর্যসীমা

কারখানার

সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

\_\_\_\_

পরিদর্শন Means of Escape lack Emergency Lighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২৩.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যজ্জম Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
ভাষাধিকার ৬ মাস চূড়ান্ত সমর্মীমা
সংশোধিত সমশ্রসীমা <sup>০১–০১–১১৭০</sup>
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
২৪. পর্যবেষ্ফণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ No Command Station
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

প্ৰব্ৰেষ্ণণ  <sup>□ ।</sup>	No Command Station
ক্যাপ্	
<u>আই্টেম</u>	
ক্যাটাগরি	
২৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ু স্
কাৰ্যক্ৰম	Equip Command Station with all facilities required to meet the Guidelines requirements.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2940
অগ্রগতির	
অবস্থা অবস্থা	
মন্তব্য	
[*\ <u>@ \)                                  </u>	

াইটেমু	ারিদর্শন 🛮 🗘 বিবেক্ষণ	Validation certificate not monitored regularly [] Cylinder expired
কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম  Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines.  সুগানিশেন ভখ্যসুত্ৰ কাৰখানান কাৰ্যক্ৰম  অগ্ৰাধিকাৰ ৬ সপ্তাহ  চুড়ান্ত সমস্যীমা  সংশোধিভ সমস্যীমা অগ্ৰাভিব	্যাপ মাইটেয়	
কাৰ্যক্ৰম	নাংতেন গ্যাটাগরি	
সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রাতির	<i>৬.১.</i> কাৰ্যক্ৰ	ম
ভূখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম  অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ  চূড়ান্ত সমর্মীমা  সংশোধিত সম্ব্যমীমা  অগ্রাভির		Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines.
কাৰ্যক্ৰম  অগ্ৰাধিকাৰ ৬ সপ্তাহ  চূড়ান্ত সমস্মীমা  সংশোধিত সমস্মীমা  অগ্ৰাণিতিৰ	1 %	
<u>অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ</u> চূড়ান্ত সমরসীনা সংশোধিত সমরসীনা অগ্রগতির	1 1	
সম্প্রমীমা বিদ্যালয় বিদ্		৬ সপ্তাহ
সমর্সীমা <sup>৩১–৩১–১১৭৩</sup> অগ্রগতির		_
		07-07-7940
ו ושירותי	l	
মন্ভব্য		

৬. পর্ববেষ্কণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ 🛮 Validation certificate not monitored regularly 🖟 Cylinder expired
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
২৬.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re-service labels. [] Ensure easy accessibility to fire extinguishers.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নয়
ু চুড়ান্ত সম্বসীমা
সংশো <del>ধিত</del> সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

পরিদর্শন p পর্ববেষ্কন u	Non-standard Standpipe & Hose system   Supply of water required for interior fire rotection is not adequate   The building premise does not have a overhead and/or nderground water tank   Pressure in the standpipe is less than required   The size diameter) of the standpipe is less than the prescribed value.   No Siamese onnection available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২৭.১. কার্য্য	ক্স
কাৰ্যক্ৰম 	Provide standard Standpipe& Hose system that complies with the Guidelines requirements for supply of water, minimum pressure in the standpipe and size (diameter) of the standpipe. Ensure that Siamese connections are available as specified by the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	ī
কারখানার	4
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ	র ৬ মাস
চুডান্ড সমর্মীমা	
সংশোধিত সমরসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা   মন্তব্য	
-: of	
২৮. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন    পর্ববেষ্ষণ	lo fire pump present
ক্যাপ আইটেম	
ক্যা <b>টা</b> গরি	
২৮.১. কার্য	<u>ক্</u> ব
কাৰ্যক্ৰম	Provide Fire pump with specifications to meet the Guidelines requirements
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র কারখানার	<b>1</b>
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড	지 <u> </u>
<u>সমর্মীমা</u>	
সংশোধিত   সময়সীমা	07-07-790

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	No water filled bucket
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২৯.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাসক্রম	Provide adequate number of additional fire–fighting equipment to meet the Factory Rules.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	৬ সপ্তাহ
সম্প্রমীমা সংশোধিত	02-02-2290
সমর্মীমা অগ্রগতির	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
অবস্থা মন্তব্য	

পরিদর্শন Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy 🛘 No fire rated প্র্যবেষ্ণন composite door at the boiler entrance 🖟 No fixed temperature smoke detector ক্যাপ আই(টম্ ক্যাটাগরি

### ৩০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্বক্ৰম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the boiler room. Provide firefighting equipment as required by the Guidelines.
সুপারিশের	
ত্ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy 🛘 No fire rated প্ৰবিষ্ণ্য composite door at the boiler entrance 🛘 No fixed temperature smoke detector ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ৩১.১. কাৰ্যক্ৰম Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated কাৰ্যক্ৰম selfclosing swing door for the boiler room. I Install appropriate detectors সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 26-25-5055 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

<u>७२. भुप्(पृथ</u>	<b>ቅ</b> ባ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	☐ No separate room for the transformer ☐ Transformer room walls less than 4hr fire resistance ☐ Control Panel/Switch room /Switchgears separated by less than 4hr fire rated wall from Transformer. ☐ Door having fire resistance rating less than 2hr ☐ No door in Transformer room ☐ No separating wall between Switchgears and Transformer
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
-	

### ৩২.১. কাৰ্যক্ৰম $oxedsymbol{\mathbb{I}}$ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure কাৰ্যক্ৰম from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Transformer room. lacksquare Provide firefighting equipment as required by the Guidelines. সুপারিশের ত্থ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন r	No separate room for the transformer   Transformer room walls less than 4hr fire esistance   Control Panel/Switch room /Switchgears separated by less than 4hr fire eated wall from Transformer.   Door having fire resistance rating less than 2hr   No oor in Transformer room   No separating wall between Switchgears and Transformer
ক্যান আইটেম ক্যাটাগরি	
৩৩.১. কার্	<u>জ্</u> স
কার্শক্রম সুপারিশের	Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the Transformer room. Install appropriate detectors.
ভখ্যসূত্র কারখালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকা চুড়ান্ত সম্ব্যসীমা সংশোধিত	_
স্মন্থ্রমীমা অগ্রগতির অবস্থা	02-02-2940
মন্তব্য <u>সন্তব্য</u>	
୭৪. পর্ববেষ্ণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Basement staircase is not enclosed with materials of 2 hours fire resistance.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩৪.১. কার্ব	ক্রম
কাৰ্যক্ৰম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of a fire-rated construction with smoke proof enclosure from roof to ceiling with vestibule separation from basement or by other provisions provided in the Guidelines.
সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	ৰ ৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সম্বাসীমা	
সংশোধিত্ত সমশ্ৰসীমা	02-02-2940
অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	+

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Basement, ground floor and high risk areas are not separated from the stairways by smoke proof enclosures Vestibules are not provided in storage areas or high risk areas which open directly into smoke proof stairways
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩৫.১. ক	াৰ্শক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম	Enclose Basement stairs with a fire-rated construction with smoke proof enclosure from roof to ceiling with vestibule separation from basement or by other

### provisions provided in the Guidelines. || Install fire-rated self-closing swing doors to the smoke proof enclosure to prevent the spread of smoke and heat into the stairs. সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 02-02-2290 সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৬. পৰ্যবে	<u>ক্ষণ</u>	
		Separating wall not extended up to the ceiling at substation room. \( \brace \) No detector in bstation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৩৬.১. ব	্ কার্য্যত	
99.3.	או זיי	P <sup>M</sup>
কাৰ্যক্ৰ	প	Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Substation room. Install appropriate detectors.
সুপারি তথ্যসূত্		
কার্থা কার্যক্র	ম	
অগ্রাধি	কার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সী	ोभा	
সংশোর্গ সময়স	ोभा	07-07-7940
অগ্রগতি অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	on-standard fire alarm system 🛘 Non-standard detectors	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৩৭.১. কার্যত	<b>⊅</b> ₹	
কাৰ্যক্ৰম	Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্খানার কার্শক্রম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ	]
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	02-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা		1
<u>মন্তব্য</u>		]

• 11(17)1	
ারিদর্শন 1ৰ্শবেষ্কণ	on-standard fire alarm system [] Non-standard detectors
ন্যাপ মাইটেম	
<u>স্টাটাগরি</u>	
১৮.১. কার্যত	<b>৯</b> ম
কাৰ্শক্ৰম	Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7910
<u>অগ্রগতির</u>	

৩৮, পর্যবেষ্ণ্রণ

মন্তব্য