

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্ক শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	আল ট্রা ডিছাইন ক্যাশন লিমিটেড
ঠিকানা	South Pahartoli, fatehbad,hathazari, Chattogram
কারখানার কোড	CHT183
কালার কোড	

অগ্নি মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
sting and record of fire-fighting equipment	
Factory need to have proper testing plan &	record of fire safety equipment.
We are testing & keeping records of fire equ	ipments regularly
প্রবোদ্যা নয় –	
_	
সংশোধিত	
Factory started keeping record of fire equipa regarding Testing and record of fire-fighting Testing and record of fire-fighting equipmen 12.08.21: Testing and record of fire-fighting visit.	g equipment found. On 11.04.21: nt has been found during visit. On
F I I	ting and record of fire-fighting equipment Factory need to have proper testing plan & We are testing & keeping records of fire equipment বিযোগ্য ন্য Factory started keeping record of fire equipment regarding Testing and record of fire-fighting Festing and record of fire-fighting 2.08.21: Testing and record of fire-fighting

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Minimum width of marked aisles
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have marked aisles in all working floor according to 0.9m for one side seat and 1.0m for both side seat.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We have adequate aisles marking.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Ailse is more than 0.9m. 12-01-2021:They provided standard aisle marks through the all floor.On 11.04.21: Ailse is more than 0.9m in all ailse. On 12.08.21: Ailse is more than 0.9m in all ailse.

৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of
পর্ববেষ্ণণ	storage area
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

	·
কাৰ্শক্ৰম	Lights in storage area are needed to be installed with protective covers and conduits.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	We have protected lighting arrangements
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য ন্য
চুড়ান্ত সম্মানীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	Lights in storage area installed with protective covers and conduits. 12-01-2021:Lights in storage area are led light. On 11.04.21: Lights in storage area installed with protective covers and conduits. On 12.08.21: Lights in storage area installed with protective covers and conduits.

৪. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Management of combustibles in storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct need to be at least 2.9 m and when used as a storage facility there needs to have a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We are maintaing good housekeeping
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	They use good housekeeping in storage area. 12-01-2021:They keep good housekeeping in storage area. On 11.04.21: They keep good housekeeping in storage area. They keep good housekeeping in storage area.

() NA(25/2)	П

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Visibility and uniformity of exit signs
ক্যাপ্	
আই(টম	
ক্যাভাগার	

কাৰ্যক্ৰম	All required means of exit or exit access in buildings or areas requiring more than one exit shall be signposted. The signs shall be clearly visible at all times, where necessary supplemented by directional signs.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	We will install proper exit sign
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চূডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Exit sign is available with proper visibility in all exit. 12-01-2021:They provide uniformly illuminated exit signs. On 11.04.21: Exit sign is available with proper visibility in all exit and ailse. On 12.08.21: Exit sign is available with proper visibility in all exit and ailse.

৬. পর্যবেষ্ষণ পরিদর্শন পর্যবেষ্ষণ Availability of ¢As Built Drawing¢ with machine layout and escape route ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to prepare as built drawing with floor machine layout showing means of escape with proper dimension.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
	We will make as built drwing very soon
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমর্মীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Factory provide as built drawing with floor machine layout showing means of escape with proper dimension. 12-01-2021: They provide as built drawing with machine layout. On 11.04.21: They provide proper as built drawing with machine layout. On 12.08.21: They provide proper as built drawing with machine layout.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন পর্বেষ্ণন প	পর্যবেষ্ণণ		
পর্ববেচ্ছল ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি 9.১. কার্যক্রম All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key. সুপারিশেন ভখ্যসূত্র কারখানান কার্যক্রম we will replace the exit doors with outward swinging fire rated door আ্লাধিকান প্রবোদ্যা ন্য চুড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অন্তর্গতির সংশোধিত সমরসীমা অন্তর্গতির সংশোধিত স্বিশ্বিত্রিত্র স্বিশ্বিত্রিত্র স্বিশ্বিত্রিত্র স্বিশ্বিত্রিত্র স্বিশ্বিত্রিত্র স্বিশ্বিত্রিত্র স্বিশ্বিত্রিত্র স্বিশ্বিত্রিত্র স্বিশ্বিত্রিত্র স্বিশ্বিত্র স্বিশ্বিত্রিত্র সংশ্বিত্রিত্র সংশ্বিত্র সংশ্বিত্রিত্র সংশ্বিতরিত্র সংশ্বিত্রিত্র সংশ্বিতরিত্র সংশ্বিতরিত্র সংশ্বিতরিত্র সংশ্বিতরিত্ব সংশ্বিতরিত্র সংশ্বিতরিত্ব সংশ্বিতরিত্র সংশ্বিতরিত্র সংশ্বিতরিত্র সংশ্বিতরিত্ব সংশ্বিতরিত্র সংশ্বিতরিত্ব সংশ্বিতরিত্ব সংশ্বিতরিত্র সংশ্বিতরিত্ব সংশ্বিতরিত			
ৰাইটেম ক্যাটাগৰি 9.১. কাৰ্বক্ৰম কাৰ্বক্ৰম All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key. সুপাৰিশেৰ ভূখ্যসূত্ৰ কাৰ্যনাৰ কাৰ্যক্ৰম we will replace the exit doors with outward swinging fire rated door অগ্ৰাম্বিকাৰ প্ৰযোগ্য কৰ চূড়ান্ত সম্বামীমা সংশোধিভ সম্বামীমা অগ্ৰাণ্ডিৰ সংশোধিভ		pe of exit doors	
বিজ্ঞানী বিজ্ঞান বিজ্ঞানী			
9.১. কাৰ্যক্ষম কাৰ্যক্ষম All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key. সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কান্ত্ৰখানান কাৰ্যক্ষম we will replace the exit doors with outward swinging fire rated door অগ্রাধিকান প্রথোজ্য ল্য চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতিন সংশোধিত			
All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key. সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম we will replace the exit doors with outward swinging fire rated door ভ্যাধিকাৰ প্ৰযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিজ সময়সীমা ভ্যাভিৰ স্বাধ্যাধিজ	ক্যাভাগার		l
can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key. সুপারিশের ভথাসুত্র কার্থানার কার্থক্রম we will replace the exit doors with outward swinging fire rated door অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিজ সমরসীমা অগ্রগতির স্বাধিজ	৭.১. কাৰ্যক্ৰম	T	
ভথ্যসূত্র কার্থানার কার্থক্রম we will replace the exit doors with outward swinging fire rated door আ্থামিকার প্রযোজ্য নর চূড়ান্ত সমর্মসীমা সংশোধিত সমর্মসীমা আ্থাগতির স্বাধিত্র	কাৰ্যক্ৰম		
we will replace the exit doors with outward swinging fire rated door অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত সমস্যমীমা সংশোধিত সমস্যমীমা অগ্রগতির সংশোধিত			
চূড়ান্ত সম্বাধীমা সংশোধিত সম্বাধীমা অগ্রগতির	1	we will replace the exit doors with outward swinging fire rated door	
সম্ব্যসীমা	অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য ন্য	
সম্বসীমা ⁻ অগ্রগতির সংশোধিত		_	
		_	
	1	সংশোধিত	
All exit door is fire rated. 12-01-2021:all the exit doors are replaced by fire fated door.On 11.04.21: All the exit doors are replaced by fire door. On 12.08.21: All the exit doors are replaced by fire door.	মন্তব্য	door.On 11.04.21: All the exit doors are replaced by fire door. On 12.08.21: All the	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Handrail on both sides of stairways
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	r
1719111	<u>'l</u>

৮.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Factory needs to provide handrail on both sides of stairways. সুপারিশের <u>ভূগ্যসূত্র</u> কারখানার We will provide handrail on both side of the staircases **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত *স*মশ্র<u>শী</u>মা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> সংশোধিত অবস্থা Handrail has on both sides of stairways . 12-01-2021: They provided handrail on both sides of stairways. On 11.04.21: Handrails has been provided both sides of মন্তব্য stairs. On 12.08.21: Handrails has been provided both sides of stairs.

পরিদর্শন Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm & পর্যবেষ্কণ detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.) ক্যাপ আই্টেম	9	. শুশ(শ ু ঞ্চ	•1
		1 1	
			and the state of t

কাৰ্শক্ৰম	Emergency back-up power needs to be connected for critical fire safety system and not less than 30 minutes in case of failure of power supply.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	we have emergency backup.
<u> অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্ত ব্য	They have ips backup for power for critical fire safety system (signage, fire alarm & detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.). 12-01-2021:They have ips backup for power for critical fire safety system (signage, fire alarm & detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.). On 11.04.21: They have ips backup for power for critical fire safety system (signage, fire alarm & detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.) On 12.08.21: They have ips backup for power for critical fire safety system (signage, fire alarm & detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)

১০. পর্যবেষ্ণ্যন পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs. (Escape route).
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্থানার কার্বক্রম	We have installed proper emergency lights
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ত সম্বসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Emergency light has available in floor & escape routes. 12-01-2021:Factory have installed with adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs. (Escape route). On 11.04.21: Adequate emergency light available in floor & exit routes. On 12.08.21: Adequate emergency light available in floor & exit route

রিদর্শন র্ববেষ্ষণ	vailability of fire department pre-plan
7(7 - 42-1)	
াইটেম স্টোক্তি	
য়াটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have a proper pre-plan for fire department.
<u>সুপারিশের</u>	The second of the second property is a second secon
<u>ভূখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার	We have started the procedure
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	্র প্রযোগ্য নয়
<u> </u>	9(117) 111
সময়সীমা	
সংশোধিত	_
সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত

১২. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Fire separation of final exit routes
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	Ì

কাৰ্যক্ৰম	Final exit route-1 (stair-1 route) need to be protected (2 hours rated construction with 1.5 hours rated door) at each floor escape route till to reach safe refuse area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We have started the procedure
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	12-01-2021:Final exit route-1 (stair-1 route) are protected (2 hours rated construction with 1.5 hours rated door) at each floor escape route till to reach safe refuse area. On 11.04.21: Fire separation of final exit route is protected at each floor escape route. On 12.08.21: Fire separation of final exit route is protected at each floor escape route.

১৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Fire separation of storage area
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

<u>.৩.১. কাশধ্</u>	.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Storage area need to be protected with 2 hours rated construction and 1.5 hours rated opening or doors.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We will separate storage area from other occupancies.	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	Storage has fire rated door and barrier. 12-01-2021:Storage area are protected with 2 hours rated construction and 1.5 hours rated opening or doors.On 11.04.21: Storage area are protected with 2 hours rated construction and 1.5 hours rated opening or doors. On 12.08.21: Storage area are protected with 2 hours rated construction and 1.5 hours rated opening or doors.	

১৪. পর্ববেক্ষণ	
of First	
পার্থশন পর্যবেষ্ক্রন	
न्यात्र निर्मात	-
<u>আইটিয় </u>	
ক্যান্ত্রগর	
THE REPORT OF THE PERSON OF TH	

কাৰ্যক্ৰম	Generator room need to be protected by 4 hours rated construction with 2 hours rated opening / door. Boiler room need to be protected with 4 hours rated construction with 2 hours rated opening / door.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	we will separate bollar and generator room from working area and escape route.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	12-01-2021: Generator room and boiler room are not fire protected. But sub station and chemical room are fire protected with fire rated door. On 11.04.21: Generator room & boiler room are not fire protected. On 12.08.21: Generator room & boiler room are not fire protected, fire design drawing is not approved yet.

১৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন	
ক্যাপ	
ক্যাউগেৰি	

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম All the exits connecting to the staircases need to be protected with 2 hours fire কাৰ্যক্ৰম rated constructions/enclosures and 1.5 hour rated doors. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কার্থানার We will protect the staircase from fire and smoke **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> সংশোধিত অবস্থা They started to protect of all staircase from fire. 12-01-2021:All the exits connecting to the staircases are protected with 2 hours fire rated constructions/enclosures and 1.5 hour rated doors. On 11.04.21: All the exits মন্তব্য connecting to the staircases are protected with 2 hours fire rated constructions/enclosures and 1.5 hour rated doors. On 12.08.21: All the exits connecting to the staircases are protected with 2 hours fire rated constructions/enclosures and 1.5 hour rated doors.

১৬. পর্যবেষ্কণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Adequacy of centralized fire detection system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline.
সুপারিশের	
<u>তখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	We will make the detection system centralised
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	They started to setup detection system. 12-01-2021:They installed centralized fire detection but their design have not approved yet. On 11.04.21: They installed centralized fire detection but their design have not approved yet. On 12.08.21: They installed centralized fire detection but their design have not approved yet.

১৭. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Installation of fire alarm system and call point
ক্যাপ্	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

	The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and
কাৰ্যক্ৰম	automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied
	floors, including other tenanted floors of the building.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will install both automatic and manual fire alarm system.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	
<i>স</i> মশ্বসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্বসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	চলমান
অবস্থা	
	They started to setup fire alarm & call point system. 12-01-2021:They installed
	manually opererated fire call point and automatic fire alarm system.But design
মন্তব্য	have not approved yet. On 11.04.21: Their design drawing isnt approve yet but
	they installed automatic fire alarm system. On 12.08.21: Their design drawing isnt
	approve yet but they installed automatic fire alarm system.

५६. १४(५%)	
পরিদর্শন Availability of control panel for automatic fire detection and alarm system	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install control panel for centralized automatic smoke detection & fire alarm system according to NTPA Guideline.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will install conrol panel for fire detection system.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	They started to setup detection system. 12-01-2021:They installed centaulized control panel but their design have not approved yet. On 11.04.21: Their design drawing isnt approve yet but they installed automatic fire alarm system & they have control panel of fire detecton system.

vailability of standpipe system	
কুম	
Install proper standpipe system having at least 100 mm diameter of standpipe.	
We will install proper standpipe system	
-	
	-
They started the setup of standpipe system. 12-01-2021:They provided standpipe	+
system. On 11.04.21: They have proper standpipe system but their fire protection system design isnt approve yet. On 12.08.21: They have proper standpipe system but their fire protection system design isnt approve yet.	
	vailability of standpipe system Install proper standpipe system having at least 100 mm diameter of standpipe. We will install proper standpipe system প্রেশ্যেজ্য নয — — — — — — — — — — — — —

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Adequate number of hoses
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Install 1 riser per 1000 m2 of floor area & Install adequate number of hose in floor area and the minimum hose diameter is 38 mm, or 1.5" preferably fabric hose with variable nozzle to be used in both of the stairways covering the floor area.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have adequate hoses.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ত	
मभग्रमी भा	-
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	They started the setup of standpipe system. Hose number trying to setup in floor area. 12-01-2021: They provide adequate number of hoses. On 11.04.21: They provide adequate number of hoses in all floor. Hosepipe diameter is upto the standard. On 12.08.21: They provide adequate number of hoses in all floor. Hosepipe diameter is upto the standard.

২১. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Maximum throw of hose pressure at the highest point
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	i

কাৰ্যক্ৰম	Factory need to ensure the minimum pressure for standpipes supplying a 50 mm or larger hose shall be at least 300 Kpa. For standpipe supplying first aid hose (38 mm nominal) may have a minimum pressure of 200 Kpa.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	We will update hydrant system with enough presuure.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	They started the setup of standpipe system. Hose number trying to setup in floor area. 12–01–2021: Hose pipe has standard pressure for maximum throw. On 11.04.21: Hose pipe has standard pressure for maximum throw, pressure got 15–20 feet long. On 12.08.21: Hose pipe has standard pressure for maximum throw, pressure got 15–20 feet long.

২২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Availability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will update hydrant system with siamese connection
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	12-01-2021:They provide siamese connection for fire department. On 11.04.21: They have siamese connection for fire department. On 12.08.21: They have siamese connection for fire department.