

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	প্রিমিওক্লেক্স প্রাস্টিকস লিমিটেড
ঠিকানা	Mawlabazar, Dhormoganj, Enayetnagar, Fatullah, Narayanganj , 258, (Narayanganj Sadar, Narayanganj, Dhaka)
কারখানার কোড	PNRY011
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ	i: বৈঘুত্তিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
্ পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন re পর্ববেষ্ফণ	ectrical Single Line Diagram was available but no view all SLD has been checked and some incons Cable type, Phase, neutral and Earthling) mism Irrent rating not match with SLD. 3) Total Load e not updated. 5) Bus bar size are not match w	sistencies were noted: 1) Cable size natch with SLD. 2) circuit breaker are not updated, 4) Load schedules
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ	
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide updated SLD matching the existing ir indicate exact positions of all points of switch b approved by the engineer-in-charge.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ত সময়সীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

পরিদর্শন পর্শবেক্ষণ Electri	cal Layout Drawing was not available
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
outl কাৰ্যক্ৰম Dra to r in-c	rovide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all ets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. wings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets natch existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineer-charge.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযো	ল্য ন্য
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
୭. পর্যবেষ্ষণ	
	ent clearance was not found for transformer perform routine maintenance ies.
ক্যাপ আইটেম ক্যান্ট্রিয়	

ক্যাভাগার| ৩.১. কার্যক্রম কাৰ্যক্ৰম Provide adequate clearance in all sides of transformer for easy maintenance. সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কার্থানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন The transformer oil levels indications are not present. Defective silica gel are found পর্যবেষ্ণণ during the assessment.
कार्थि
আইটেম্
ক্যাটাগরি
৪.১. কার্বক্রম
A consequence of two meta-manage like broadle are worth wines broadle and water will be seen
Accessories of transformers like breathers, vent pipe, buchholz relay, silica gel
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্ৰ
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চূড়ান্ত
সংশোধিত
অগ্রগতির
अवस्रा
মন্তব্য
C ODITION A
 পর্ববেষ্ফণ
ਅਹਿਮਾਂਗ

ः । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ Rubber mats were not found in front of distribution boards.	
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
৫.১. কার্যক্রম	
Duranida makkan maka in fuank af all diskribakian manala	
কাৰ্যক্রম Provide rubber mats in front of all distribution panels.	
সুপারিশের	
ভিশ্যসূত্র	
<u> </u>	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য	
চুডান্ত	
সংশোধিত	
प्रभग्नेमा	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	
	İ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	ransformer oil leakage are observed.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্শক্ৰম	Do repair of oil leakages at transformer room. Ensure that there shall not any oil leakage in the oil type transformer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রবোজ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৭. পর্ববেষ্ণ্ডণ
পরিদর্শন Complex detector was not found at substation and generator room
প্রাপ্ত্রম্ভাণ Smoke detector was not found at substation and generator room.
<u>का</u> ष्
আইটেম ক্যাটাগরি
ורוודוטונץ
৭.১. কাৰ্বজন
কাৰ্যক্ৰম Install smoke detection and provide in the substation and generator room.
সুপারিশের
ভ্ৰম্যসূত্ৰ
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রয়োজ্য নয়
চুডান্ড
সম্প্রসীমা ⁻ সংশোধিত
१४,८०॥ नण _ प्रभव्यत्रीमा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

	ubstation and generator are adjacent with production area. 5inch Brick wall observed ith glass window . Also Production floor are open to the generator room
ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	A Company of the Comp
কাৰ্যক্ৰম	Provide 2 hour fire rated door with 4 hour fire rated walls all around the transformer & generator room on ground level.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
্ৰথ্যাধকার চুড়ান্ত সমর্মীমা	থ্যোগ্য নয়
সংশোধিত সমর্মীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

. ૧૧(૧ઋ૧
পরিদর্শন HT panel are not found with permanent name. Incoming & out going circuit of LT panel পর্শবেষ্কণ was found by normal sticker but it is not permanent.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
ן אוויסונין
৯.১. কাৰ্যক্ৰম
Provide and maintain clear and legible identifications numbers & names on all incoming and outgoing circuits of HT / LT panels.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোজ্য ন্য চূড়ান্ত _
স্থান্থ স্থান স্থান্থ স্থান্থ স্থান থ স্থান স
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ Danger caution signs were not found during the assessment at Substation room
ক্যাপ
অ্যাইটেম
ক্যাটাগরি
১০.১. কাৰ্যক্ৰম
1. Provide High / Medium Voltage DBs marked with "Danger" signage. 2. Ensure that all DBs shall have marked with "Danger" signage.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রশোজ্য নর
ু চুড়ান্ত সম্প্ৰসীমা
সংশোধিতসময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
১১. পর্যবেষ্কণ
পরিদর্শন HT Cable are observed at open floor which need adequate cable trenches with non– পর্শবেষ্ণন flammable covers and insufficient cover are found at generator cable trench.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

হ্যাটাগাৰ ১১.১. কাৰ্যক্তম কাৰ্যক্তম Provide adequate cable trenches with non-flammable covers at substation areas. সুপাৰিশেৰ ভখ্যসুত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্তম জ্ঞাধিকাৰ প্ৰযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা জ্ঞাতিৰ জ্বস্থা মন্তব্য

	cit sign was found without emergency backup. Also, any emergency light was not und in floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	und in noon.
১২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	1. Provide and maintain at least 10 lux illumination at floor level for exit sign. 2. Provide alternate / emergency backup for illuminating the exit signs for at least 30 minutes.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমরসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

o. পৰ্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যন]
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	
১৩.১. কাৰ্যক্ ৰ ম	
1. Design to have proper segregation of different end used loads. 2. Wiring design to have separate and distinct sub-circuits for power and heating system.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত _ সমর্মীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন sockets & plugs are observed without fuse . Also 'Electrical Single Line Diagram was পর্যবেষ্ণ্য available but not updated.
্বিসাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
১৪.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্রম Individual Fuse protection shall be provided to every 15/20 A socket.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুডান্ত
সংশোধিত
অগ্রগতির
अवस्
মন্তব্য
১৫. পর্ববেষ্ণণ
24. 11.1.4.1

পরিদর্শন | Stranded conductors having a nominal cross-sectional area 6mm2 or greater are not পর্যবেষ্ণ্য provided with cable sockets ক্যাপ <u>আইটেম</u> ক্যাটাগরি ১৫.১. কাৰ্যক্ৰম 1. All stranded conductors > 6mm2 to be provided with cable sockets. 2. All কাৰ্যক্ৰম stranded conductors < 6 mm², at exposed end shall be soldered / crimped. সুপারিশের <u>ভূখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	nterminated cable are found during during the assessment on live
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৬.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	All strands cables at exposed ends shall be properly soldered / crimped and insulated.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্র্যোগ্য ন্য
সঁমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৭. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ectrical Single Line Diagram was available but not updated.
ক্যাপ আইটেম ক্যাইগেরি	
ক্যাটাগরি	
১৭.১. কাৰ্যজ	λ
কাৰ্যক্ৰম	Provide circuit breaker (MCCB) at all LT panels. Ensure that all LT panels shall have overload, short circuit protections and isolations in the circuits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> থিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন DB do not have easy accessibility and clearance at Export Area SDB . Residential SDB পর্যবেষ্ণ্যণ are located in bottom side of stair there are not easy access.
ক্যাপ
অ্বাইন্টেম
ক্যাটাগবি
১৮.১. কাৰ্যক্ৰম
Relocate the MDBs with easy access. Ensure that all MDBs / SDBs shall have easy
accessibility.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্ৰ
কার্থানার
বাৰ্ণজ্ম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত্ৰ _
अभेग्रत्रीमा
সংশোধিত
অগ্রগতির
अवस्था
মন্তব্য
৯. পর্যবেষ্কণ
পরিদেশন Flammable materials found surrounding electric circuitry at Socket & Panel boards.
INSTITUTE IN THE PROPERTY OF THE COURSE TO A STATE OF THE PROPERTY OF THE PROP

শ্ব(বহ্মণ	ammable materials found surrounding electric circuitry at Socket & Panel boards.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৯.১. কাৰ্শত্ৰ	্বস্
কাৰ্যক্ৰম	1. Remove all the inflammable materials from surrounding of electrical circuitry at MDBs/SDBs. 2. Ensure that all electric circuitry clean of inflammable materials. 3. Conduct periodic maintenance and maintain the records.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	ain service line are not supported
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগার	
২০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	1. Overhead service connections shall be covered and meet the requirements mentioned in BNBC Guidelines. 2. Provide supports for main service line complete with adequate insulation.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১১. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ Electrical p	panel boards were not found easy and accessible location.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	
২১.১. কাৰ্যক্ৰম	
ক্রিকেশ accessik	e the MDBs with easy access. Ensure that all MDBs / SDBs shall have easy bility.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
আ্থা ধিকার প্রযোগ্য লব্দু বিদ্যাল্য লব্দু বিদ্যাল্য লব্দু বিদ্যালয় লব্দু বিদ্যালয় লব্দু বিদ্যালয় লব্দু বিদ্যালয় লব্দু বিদ্যালয় লব্দু বিদ্যালয় বিদ্যা	<u>स्</u>
সমর্যসীমা সংশোধিত	
সমরসীমা ⁻ অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	odated SLD was not available
ক্যাপ আইটেম	
নাহডেন ক্যাটাগরি	
২২.১. কার্যক্র	ম্
কাৰ্যক্ৰম	Over current protection devices (Circuit breakers) shall be installed at all distribution panels.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	·
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২৩. পর্যবেষ্ ডণ
পরিদর্শন প্রবিশ্বেষ্ণ
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২৩.১. কাৰ্যক্ৰম
Provide proper clearance of 0.8 – 1.0 m in front of all distribution panels/switchboards.
সুপাৰিশেৰ তখ্যসূত্ৰ
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ড সময়সীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

ারিদর্শন _{Ca} ার্শবেষ্ফণ	able connection are observed without lags and gland.
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি	
৪.১. কার্যত্র	<u>ম্</u>
কাৰ্শক্ৰম	Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at (LT/MDB/DB/SDB)'s. Ensure that all the electrical connections are properly secured with lugs and glands.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
চুডান্ড	প্রথোজ্য ন্য _
সম্ব্যসীমা সংশোধিত সম্ব্যসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ত ব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	oper separation has not seen between power and telecommunication or cables.
ক্যাপ্	
আইটেম ক্যাইগুলি	
ক্যাটাগার	
২৫.১. কাৰ্যক্ৰ	ञ्ब
কাৰ্যক্ৰম	Power cables/ telecommunication cables / antenna cables shall be laid separately.
সুপারিশের	
্ত্তখ্যসূত্র তথ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	

অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	System components including cables and wiring accessories are placed outside of building where there is possibility of damage by the ingress of water. Also, electrical appliance is found damage and not protected by the ingress of water at tools room ground floor and RO water plant at roof top in residential building
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৬.১. কাৰ্যত্ৰ	ম্
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide IP degree of protection to wiring system to protect the wiring circuit from ingress of water 2. Ensure that all the wiring network shall have provisions to prevent the ingress of water in to the electrical wiring system.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

২৭. পর্ববেষ্ণণ পরিদর্শন Updated SLD was not available also higher ratted MCCM/MCB are found comparing পর্শবেষ্ণণ with cable size. ক্যাপ আইটেম <u>ক্যাটা</u>গরি ২৭.১. কাৰ্শক্ৰম Select conductors with adequate sizing without exceeding permissible thermal কাৰ্যক্ৰম limits for insulation. সুপারিশের ত্থ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা

২৮. পর্ববেষ্ণণ

সংশোধিত সমর্মীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন 🗔	
শাৰ্থ গ M পৰ্ববেষ্ষণ	ulti cable, Looping, Bunching cable are observed at MCCB/MCB and Bus bar terminal.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যা টা গরি	
ורוויוטוניין	
২৮.১. কার্যত্র	<u> </u>
	Avoid looping and bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual
কাৰ্যক্ৰম	circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the
	distribution boards.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

২৯. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন Updated SLD with capacity information was not available on every distribution boards পর্ববেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৯.১. কাৰ্যক্ৰম Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, কাৰ্যক্ৰম marking for DBs identifying end use, voltage, no. of phases. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ক্রণ
ক্যাপ আই্টেম্
ক্যাটাগরি
৩০.১. কার্যক্রম
Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around before placing the cable in the box.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চূড়ান্ড সমশ্যীমা
সংশোধিত সমশ্সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
৩১. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন Cable penetrations from wall are observed without adequate cover or sealed near পর্যবেষ্ণ্য workshop DB

পরিদর্শন Cable penetrations from wall are observed without adequate cover or sealed near
প্রবাস্থ্য workshop DB
ক্যাপ
আইটেম
ব্যাহজেন ক্যাটাগরি
<u>[4) 6 14 </u>
৩১.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম Seal the cable penetrations though walls adequately with fire resistive elements.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয
<u>চুডান্ত</u>
বিশ্বতার - সম্বাসীমা
সংশোধিত
সম্প্রসীমা ।
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

প্ৰনিৰ্দ্যন Individual neutral connections for all circuits are not present inside the switchboards প্ৰ্যৱেষ্ট্যন and/or distribution boards. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি ক্যাপ্ৰ
জাইটেম ক্যাড়াগরি ভব.১. কাৰ্যক্রম কার্যক্রম Each circuit shall have a separate neutral (use of common neutral for more than one circuit shall not be permitted). সুপারিশের ভখ্যসুত্র কারখানার কার্যক্রম জ্ঞাধিকার প্রযোজ্য ন্য চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা জ্ঞাভতির জ্বস্ম
ভং.১. কাৰ্যক্ৰম Each circuit shall have a separate neutral (use of common neutral for more than one circuit shall not be permitted). সুপানিশেন ভুগ্যসূত্ৰ কাৰ্যনান কাৰ্যক্ৰম জ্ঞাধিকাৰ প্ৰযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা জ্ঞাতিন জ্বগ্
Each circuit shall have a separate neutral (use of common neutral for more than one circuit shall not be permitted). সুপানিশেন ভথ্যসূত্ৰ কানখানান কাৰ্যক্তম অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য লব চূড়ান্ত সমন্ত্ৰসীমা নংশোধিত সমন্ত্ৰসীমা অগ্ৰগতিন অবস্থা
Each circuit shall have a separate neutral (use of common neutral for more than one circuit shall not be permitted). সুপানিশেন ভথ্যসূত্ৰ কানখানান কাৰ্যক্তম অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য লব চূড়ান্ত সমন্ত্ৰসীমা নংশোধিত সমন্ত্ৰসীমা অগ্ৰগতিন অবস্থা
one circuit shall not be permitted). সুপারিশের তখ্যসূত্র কারথানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা
ভূখ্যসূত্র কার্যক্রম কার্যক্রম ক্রাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সম্ময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা
কার্যক্রম জ্ঞাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা জ্ঞাতির জ্বস্থা
চূড়ান্ত সম্বাসীমা সংশোধিত সম্বাসীমা অগ্রগতিব অবস্থা
স্টাৰ্থনীমা ⁻ সংশোধিত ₋ সমন্মীমা ⁻ অগ্ৰগতিব ₋ অবস্থা
সমশ্বসীমা ⁻ অগ্রগতির অবস্থা
অবস্থা
1 1 1 7 7 7 1
୭৩. পর্যবেষ্ষণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণনা Cable penetrations from wall are observed near workshop DB
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৩৩.১. কাৰ্যক্ৰম Seal the opening of wall at wiring passing through wall/roof/floor partitions. কাৰ্যক্ৰম Ensure that all cable penetrations though walls shall be adequately sealed with fire resistive elements. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা <u> মন্তব্য</u>

	xed machines were connected with temporary and flexible cables and connection ere not safe.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩৪.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্যক্ৰম	1. Replace all flexible cables/wires with fixed wiring. avoid use of flexible wires/cords for fixed machines. 2. Flexible cords may only be used for the connections of portable equipment's.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোজ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সম্যুসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

O. 11/14/1	9 &.	পর্য	(বৃষ্ফণ
------------	-------------	------	---------

পরিদর্শন Cable tray cover is missing and cable are found with out conduit and support at all পর্যবেষ্কণ section ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৩৫.১. কার্যক্রম

কাশক্রম	Provide the wiring in Cable Tray with cover ,PVC conduits or in metallic GI pipes. Ensure that all electrical wiring shall be covered in proper conduit pipes
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
সম্মুসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্ত ব্য	

র্শবেষ্ষণ ^{১১} যাপ	
্য াইটেম	
<u>টা</u> গ্রিব	
৬.১. কার্যত্র	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Seal the cable entry-exit points of (LT/MDB/DB/SDB)'s with non-flammable materials. In addition: 1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
ত <i>চ</i> নুত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

,	
৩৭. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ ^U	odated SLD was not available and transformer earthing system do not identified.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩৭.১. কার্যত্র	221
O 1. 5. 11 19	
কাৰ্যক্ৰম	Provide proper separate earthing/grounding to transformer. Ensure that transformer body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন Updated SLD was not available and gas & diesel generator earthing system do not পর্যবেষ্কণ identified.
ক্যাপ
অাইটেম
ক্যাটাগরি
৩৮.১. কার্যক্রম
Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator
body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্ৰ
কাৰ্থানাৰ
কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর
চুডান্ত
फूर्मियंत्रीमा
সংশোধিত
प्रमारीमा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

৩৯. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	odated SLD was not available and HT & LT Panel earthing system do not identified.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩৯.১. কার্য্য	<u>ক্ষ</u>
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide sufficient and separate earthing for HT / LT panels in substation/transformer room 2. Provide adequate number of earth electrodes.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
্ৰ্থ্যাধকাৰ চুড়ান্ত সম্ব্যুসীমা	প্রযোগ্য নয়
সংশোধিত সমশ্বসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন Updated SLD was not available. Individual Earthing connections for necessary circuits পর্যবেষ্ণণ are not present inside the switchboards and/or distribution boards. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৪০.১. কাৰ্যক্ৰম 1. Provide the ECC to meet minimum cross-sectional area as per standard. 2. Ensure that connections between conductors / equipment's provided to durable কাৰ্যক্ৰম electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth. সুপারি<u>শের</u> ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত **म**भग्नमीभा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য ৪১. পর্যবেষ্ণণ শান্ত্ৰপশন | Adequate earthing are not provided on all electrical equipment's ক্যাপ আইটেম

|ক্যাটাগরি| ৪১.১. কার্যক্রম Provide separate earthing connection to electrical equipment's. Ensure that earth potential provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) কাৰ্যক্ৰম and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth. সুপারি<u>শের</u> তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড **मेमग्रमीमा** সংশোধিত **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

প্রিদর্শন Earthing connection are not found at distribution board for its body & door. Accept only
পর্শবেষ্কণ Main production floor MDB-03 to 06 at Main production floor
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
৪২.১. কাৰ্বক্ৰম
Provide adequate earthing to body and doors to all MDBs / DBs. Ensure that all
সুপারিশের
তিখ্যসূত্ৰ
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়
চুডান্ত
भूभेश्रीमा
সংশোধিত
অ্থ্যাতির
অবস্থা
মন্তব্য

৩. পর্ববেষ্ণণ	৩. পর্যবেষ্ট্রণ				
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ghtning Protection System design drawing are not found.				
ক্যাপ					
<u>আইটেম</u>					
ক্যাটাগরি					
৪৩.১. কার্য্য	727				
00.8. 1115	۴1				
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels.				
সুপারিশের তথ্যসূত্র					
কার্থানার কার্বক্রম					
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর				
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা					
সংশোধিত সমশ্রসীমা					
অগ্রগতির অবস্থা					
<u>মন্তব্য</u>					

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Lightning Protection System design drawing are not found.
ক্যাপ	
আইটেম	
1 - 1	
ক্যাটাগরি	
৪৪.১. কা	যুক্তম
00.5. 11	14-1
কাৰ্শক্ৰম	Need to provide Lightning protection system with separate earthing. Ensure that this earthing shall be separate from other earthing system.
সুপারিশে তথ্যসূত্র	
কারখান	াৰ
কাৰ্যক্ৰম	
	ার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীম	
সংশোধি	
সময়সীম	
অগ্রগতির	व
অবস্থা	
মন্তব্য	
৪৫. পর্ববেষ্	୍ୟ
अजिज्यंत्र ।	Periodical inspection and testing of all electrical equipment are not maintained . Only
$\overline{}$	cable insulation, earth resistance report was found but not properly documented.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৪৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record shall be maintained.
	instanation and record shall be maintained.
<u> </u>	
<u> তখ্যসূত্র</u> ক্রান্ত্র্যানার	
কার্থানার সংক্রিয়	
<u>কাশক্রম</u>	
<u> অগ্রাাশকার</u>	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	_
সময়সীমা	
অগ্রগতি র	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পার্থশ্ব obser	ricant presence of dust, lint and presence of combustible materials have been eved inside transformer, panel boards, consumer box, switch board, cable try and selectrical control panels.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
৪৬.১. কাৰ্যক্ৰম			
কার্যক্রম Cle সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রথে চূড়ান্ড সমর্যসীমা সংশোধিত সমর্যসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্ডব্য	ean the substation properly. Maintain cleanliness in substation areas.		
৪৭. পর্যবেষ্কণ			
পৰিদৰ্শন Burning sign are observed at SDB-08 medical room. Thermal report found but not পৰ্যবেষ্ণণ updated also high temperature is observed. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি			
8৭.১. কাৰ্যক্ৰম			
কাৰ্যক্ষম 1. [Disconnect loads with signs of overloading / abnormal temperature. 2. Make cessary repairs to avoid accidents.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রবে	্যাজ্য ল্য্		
চুডান্ড সময়সীমা			
সংশোধিত সম্বসীমা অগ্রগতিব			

অবস্থা মন্তব্য