

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	নিপ্রো জেএমআই লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, (Gazaria, Munshiganj, Dhaka)
কারখানার কোড	PMNG005
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধর	ন: বৈঘুত্তিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
্ পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ocation– Factory Premises –The facility had no E	lectrical Single Line Diagram.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide updated SLD matching the existing ir indicate exact positions of all points of switch b approved by the engineer-in-charge.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্খানার কার্শক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	-	
সংশোধিত সম্যুসীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Location – Factory Premises –The facility had no updated As built Electrical Layout Drawings (Showing outlets for light, fan, appliances, motors, etc.)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineer–in–charge.
সুপারিশের	
<u>ত্</u> ভখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	
	
<u> মন্তব্য</u>	

৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	Location – Ground Floor –No Soak Pit found for transformers having large oil content
	(more than 2000 liters)
ক্যাপ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide soak pits for transformers having oil content more than 2000 liters.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

ারিদর্শন ব্বেষ্ফণ	ocation – Factory Premises –No rubber mat found	
গাূপ্		
<u>শাইটেম</u>		
য়াটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰ	1	
কাৰ্যক্ৰম	Provide rubber mats in front of all distribution panels.	
সুপারিশের	Trovide rabbet mate in mone of an albertage of particip.	
ত্ত্থ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম	comet - Ti	
	প্রযোগ্য নয	
চুড়ান্ত সময়সীমা	-	
সংশোধিত		
সময়সীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		
		•

পর্যবেষ্ণণ	
11(191	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ocation – Ground Floor –No Fire protection provided at Sub-station area.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যজ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Install smoke detection and provide firefighting equipment in the substation and generator room.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	ব্র্থোজ্য ন্য
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

	ocation – Factory Premises –All incoming and outgoing circuits of HT and LT panels ere not clearly and permanently labeled with identifications numbers and name.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide and maintain clear and legible identifications numbers & names on all incoming and outgoing circuits of HT / LT panels.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

. প্রথবেশ্বণ	
পরিদর্শন Lc পর্ববেষ্ফণ su	ocation – Ground Floor –Inadequate signage of electrical danger / caution at ubstation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	T. Control of the con
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide High / Medium Voltage DBs marked with "Danger" signage. 2. Ensure that all DBs shall have marked with "Danger" signage.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
চুডান্ত	প্রযোগ্য নয়
সমর্থসীমা সংশোধিত সমর্থসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন
প্রবিষ্ণল Location – Ground Floor –No Cover provided on cable trench in substation room.
ক্যাপ্
আইটেম্
ক্যাটাগরি
৮.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শজ্জম Provide adequate cable trenches with non–flammable covers at substation areas.
মুপারিশের
জিখ্যসূত্র
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য
চুড়ান্ত
प्रभेयत्रीमा
সংশোধিত
प्रभग्नीमा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

১. পর্যবেষ্ণণ	
	cation – Factory Premises – No EXIT signages were provided with at least 30 minute power backup.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
ויוויון ויווין	
৯.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide and maintain at least 10 lux illumination at floor level for exit sign. 2. Provide alternate / emergency backup for illuminating the exit signs for at least 30 minutes.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যেজ্য ন্য
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন Location – Factory Premises –Inadequacies of all type of meters (Ammeter, Voltmeter পর্যবেষ্ণ্য etc.) at distribution boards (MDB/SDB)
ক্যাপ
আইটেম্
ক্যাটাগরি
১০.১. কাৰ্যক্ৰম
0.0.11141
কাৰ্যক্রম Provide calibrated Ammeters / Voltmeters at distribution boards (LT/MDBs).
पूर्शावित्यव
ভিশ্যসূত্র
কারখানার
ক্রিক্স
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ড _
সংশোধিত
সমর্সীমা -
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
১১. পর্ববেক্ষণ
পরিদর্শন Location – Factory Premises –No dedicated circuits and fuse protection found for
প্র্যবেষ্ণ্য sockets/plugs feeding for 15/20A sockets.
कार्ष
আইটেম

আইটেম ক্যাটাগরি	
১১.১. কাৰ্যত্ৰ	্ব ম
কাৰ্যক্ৰম	Individual Fuse protection shall be provided to every 15/20 A socket.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বজ্ঞম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সম্যুসীমা	-
সংশোধিত সম্বসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য মন্তব্য	

পৰিদৰ্শন Location– Factory Premises –No cable sockets at cable end provided to stranded cables পৰ্শবেষ্কণ with cable size area >= 6mm2
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১২.১. কাৰ্শক্ৰম
1. All stranded conductors > 6mm2 to be provided with cable sockets. 2. All stranded conductors < 6 mm2, at exposed end shall be soldered / crimped.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
আ্থাধিকার প্রযোজ্য লয় চূড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

১৩. পর্যবেষ্ষণ পরিদর্শন |Location– Factory Premises –Cable / wire found exposed or open live. Cable ends / পৰ্যবেষ্ণণ sockets had improper connections. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম All strands cables at exposed ends shall be properly soldered / crimped and কাৰ্যক্ৰম insulated. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ Lo	cation – Factory Premises –No emergency power provied for lighting,
ক্যাপ	
<u> </u>	
ক্যাটাগরি	
১৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
	Devices connected of standby generator on basis of leads for assential lighting / AC /
কাৰ্যক্ৰম	Review capacity of standby generator on basis of loads for essential lighting / AC / Equipment / Services. Replace generator with larger capacity or install second generator if review indicates existing unit is too small.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রব্যোজ্য ন্ব্
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সম্যুসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

১৫. পর্যবেষ্ফণ
পনিদৰ্শন প্ৰব্বেষ্ণ্য Location – Factory Premises –No signage of Danger / 415 V on electrical panels.
ক্যাপ্
আইটেম ক্যাটাগরি
רוויטו(די
১৫.১. কাৰ্যক্ৰম
The electrical panels to be of metal case and shall be marked with 🛮 Danger 415 Volts 🖟 and identified with proper phase marking and danger signage.
সুপারিশের
ত্রিখ্যসূত্র
कात्रथांनात
বাৰ্যজ্জম
অগ্রাধিকার প্রবোজ্য নয়
চুড়ান্ড
त्रभेन्नत्रत्रीभा
সংশোধিত _
অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Location – Factory Premises – Installation of switchboards / panelboards were at proper পর্যবেষ্ণণ height and unaccessible
काप्र
আইটেম্
ক্যাটাগরি
১৬.১. কাৰ্বক্ৰম
Provide and maintain easy access and proper height of switchboard / panelboards (< 2m from floor level).
সুপারিশের
্বি ক্রিয়াসূত্র
কার্থানার
বিশ্ব মন্ত্রাম
অগ্রাধিকার প্রয়োগ্য লয়
দুড়ান্ড্ _
अभेग्रेत्रीमा
সংশোধিত
অগ্রগতির
अवश्व
মন্তব্য
১৭. পর্যবেষ্কণ
পরিদর্শন Location – Factory Premises – Inadequacy of Over current protection device at all
পূৰ্যবেষ্ণ্য distribution panels.
ক্যাপ

<u>আইটেম</u> |ক্যাটাগরি| ১৭.১. কার্যক্রম Over current protection devices (Circuit breakers) shall be installed at all কাৰ্যক্ৰম distribution panels. সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্থানার কার্যক্রম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য লয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোূধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Location – Factory Premises – Electrical connections were not properly secured with lugs
পৰ্শবেষ্ফণ and glands.
काप्थ
আই্টেম্
ক্যাটাগরি
১৮.১. কার্যক্রম
Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at (LT/MDB/DB/SDB)'s. Ensure that all the electrical connections are properly secured with lugs and glands.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
<u> </u>
কাৰ্যজ্জম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য
চূড়ান্ত সম্যসীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্ভব্য
১৯. পর্ববেষ্ণণ
প্রিদর্শন Location - Factory Premises - Cables / wires and MCB/MCCB are not selected with

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৯.১. কাৰ্যক্ৰম Select conductors with adequate sizing without exceeding permissible thermal কাৰ্যক্ৰম limits for insulation. সুপারিশের ভূখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Location- Factory Premises -Cross-circuiting (Looping, Bunching at MCCB/MCB or পর্যবেষ্ণন Bus bar terminal) observed in the panels
ক্যাপ
অ্যাইটেম
ক্যাটাগরি
২০.১. কাৰ্যক্ৰম
Assist to a firm and homely of solds at MCCD (MCD and to a bound and to a first due to
Avoid looping and bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual
কাৰ্যক্ৰম circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the
distribution boards.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
कान्रथांनान
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর
চুডান্ড
प्रेमेय्रीमा
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্ভব্য
১১. পর্ববেক্ষণ

২২. পর্যবেষ্ণণ

সম্বর্গীমা সংশোধিত সম্বর্গীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Lo	ocation – Factory Premises –Non standard cable joints observed in electrical circuit
ৰ্শবেষ্কণ ^{১৩} গ্যাপ	
শাইটেম	
্যা চ্যাটাগরি	
ং.১. কাৰ্যজ	भ
কাৰ্যক্ৰম	Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around before placing the cable in the box.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
ভূতান্ত চুড়ান্ত	প্রযোগ্য নয়
ত্বভাত সময়সীমা	-
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	-
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
পর্যারক্ষণ	

পরিদর্শন Location – Factory Premises –Cable penetrations from wall were not adequately
প্ৰব্ৰহ্মণ covered and sealed
कार्थि
আইটেম
ক্যাটাগরি
(22) (M.)
২৩.১. কাৰ্যক্ৰম
र७.३. भारकन
There is a label and the same a
কাৰ্যক্ৰম Seal the cable penetrations though walls adequately with fire resistive elements.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্ৰ
কার্খানার
কাৰ্যক্ৰম
<mark>অগ্রাধিকার</mark> প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত
अभेग्रीमा
সংশোধিত্ত
সম্বর্গীমা ⁻
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ Location – Factory Premises –Common neutrals observed for more than one circuits.
ক্যাপ্
আইটেম ক্যাটাগরি
וויוטו(יו
২৪.১. কাৰ্যক্ৰম
Each circuit shall have a separate neutral (use of common neutral for more than one circuit shall not be permitted).
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লর
ু চূড়াল্ড সম্বশ্নীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
২৫. পর্ববেষ্ফণ
Location – Factory Premises – Openings were not properly sealed with appropriate degree of fire resistance, in case of wiring passing through building structure (walls, roof, floors, partitions).
ক্যাপ আইটেম

ক্যাটাগরি ২৫.১. কাৰ্যক্ৰম Seal the opening of wall at wiring passing through wall/roof/floor partitions. কাৰ্যক্ৰম Ensure that all cable penetrations though walls shall be adequately sealed with fire resistive elements. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য লয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Lo পর্শবেষ্ফণ se	cation – Factory Premises –Cable entry–exit point to the panel were not properly
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	<u></u>
২৬.১. কাৰ্যত্ৰ	্ব্য
কাৰ্শক্ৰম	Seal the cable entry–exit points of (LT/MDB/DB/SDB)'s with non–flammable materials. In addition:1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২৭. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্য Location – Ground Floor –Proper grounding / earthing were not found for transformer
ক্যাপ
আইটেম ক্যাটাগবি
২৭.১. কাৰ্যক্ৰম
Provide proper separate earthing/grounding to transformer. Ensure that transformer body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সম্যাসীমা
সংশোধিত সম্যসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	ocation – Ground Floor –Proper grounding / earthing of generator was not provided
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
২৮.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
+	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

۵. ۱۱۱۳۱
পরিদর্শন Earthing with separate earth pits for HT & LT panels in transformer room were not পর্শবেষ্ক্যন provided.
ক্যাপ আইটেম ক্যাপ্তিৰ
ক্যাটাগরি
২৯.১. কাৰ্শক্ৰম
1. Provide sufficient and separate earthing for HT / LT panels in substation/transformer room 2. Provide adequate number of earth electrodes.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কারখানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য নয় ব্যুক্ত বিষ্ণা বিষ্ণ
र्रिभेयुनीमा
সংশোধিত্ত সম্বসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন La পর্ববেষ্কণ ci	ocation – Factory Premises –Inadequacy of earthing system observed at different rcuit.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
17101111	
৩০.১. কার্যত	চম
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide the ECC to meet minimum cross–sectional area as per standard. 2. Ensure that connections between conductors / equipments provided to durable electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নয়
<u>চুডান্ড</u>	
সুমূজ্য সম্ভ্রমীমা	-
সংশোধিত	
अभग्रजीमा	-
অগ্রগতির	
অবস্থা	
I -	
মন্তব্য	
୭১. পর্ববেষ্ষণ	
ا کے۔	
	ocation – Factory Premises –Inadequacy of earthing system observed at the
<u> </u>	istribution Boards and Doors.
ক্যাপ্	

|আইটেম | ক্যাটাগরি ৩১.১. কাৰ্যক্ৰম Provide adequate earthing to body and doors to all MDBs / DBs. Ensure that all কাৰ্যক্ৰম electrical panels provided with proper and separate earth potential. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য লয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	ocation – Factory Premises –No Lightning Protection system had been installed.
ক্যাপ	
আই(টম	
ক্যাটাগরি	
৩২.১. কার্য	জম
	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a
কাৰ্যক্ৰম	strike and acceptable risk levels.
সুপারিশে	व
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কারখানা	ৰ
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
1 -	র প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	I= I
সম্প্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	cation– Factory Premises –No Lightning Protection system had been installed.
ক্যাপ আইটেম	
সাহডেশ ক্যাটাগরি	
৩৩.১. কাৰ্যত্ৰ	ρ ^λ
কাৰ্যক্ৰম	Need to provide Lightning protection system with separate earthing. Ensure that this earthing shall be separate from other earthing system.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমরসীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	

	cation – Factory Premises –The factory did not conduct planned periodical inspections and testing for insulation, earth resistance, operation test of all equipments
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩৪.১. কার্যত	P4
কাৰ্যক্ৰম	Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record shall be maintained.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

and the same of th	
୭৬. পর্ববেশ্বন	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন Location– Factory Premises –Burining Sign had observed in different panels.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	
ורוויטוניץ	
৩৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
1. Disconnect loads with signs of overloading / abnormal temperature. 2. Make necessary repairs to avoid accidents.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শ্বভ্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সম্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	