



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	ডাবলু গার্জেন্টন (ইন্ডাস্ট্রিজ) (প্রা: ) লি:
ঠিকানা	199/1, Mili Supper Matket, Ibrahimpur, Cantonment, Dhaka Dhaka-1206
কারখালার কোড	DHK169
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অঙ্গ মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---------------------------------	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-2nd floor at building-1 Minimum width of aisle size is 0.85 meter, which was not fulfill the minimum requirement of width of evacuation pathway.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	The minimum clear width of the pathway should be 0.9 meter
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	The factory management complete this issues.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

২. পর্যবেক্ষণ
---------------

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-3rd floor at building-1 Evacuation pathway was blocked by column at 2nd floor east side.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	The factory management complete this issues.
অঞ্চাকার	থেয়োজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্গতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

৩. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At all floor of both building. Evacuation pathway was blocked by Garments table and fabrics
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	The factory management complete this issues.
অঞ্চাকার	থেয়োজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্গতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

৪. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location—All doors on egress route Doors in the egress route are Sutter type, wooden (inward) and collapsible security gate type doors in the direction of the travel.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	The factory management complete this issues.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location—All doors on egress route The exit doors in the egress route are found with locking arrangement of Sutter type, wooden (inward) and collapsible security gate type doors in the direction of the travel and there is chance that doors may be blocked due to any obstruction in opening/closing
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	The factory management complete this issues.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location–south east side exit at 4th floor building–1. The width of emergency exits is 0.81 meter, which do not meet the requirement of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Exit door should have minimum clear width 0.9 meter.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	The factory management complete this issues.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশ্লাধিত
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location–At all staircase Handrail is not provided on both side of the staircase, only one side is provided.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At all staircase in both buildings wooden and steel sliding and collapsible security gate type doors are installed, which are without self closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাপিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At ground floor of building-2. At ground floor, 68 nos. of occupants and 2 nos exits, the requirement of discharge floor exit is fulfill the RMG code for building-1 but on the other hand for building-2 at ground floor 20 nos. of occupants and 2 nos exits. However the total width of discharge floor exit do not fulfill the RMG code.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Exit door should have minimum clear width 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	The factory management complete this issues.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাপিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Both stair at building-1 and north side and middle stair at building-2, The mentioned stairways are finished at ground floor and finally discharge outside of building via an unprotected corridor. Store room, Substation room was observed at side of corridor area.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for fire rated barrier for 2 hour fire rating separated corridor with 1.5 hrs fire rated door at ground floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline
অঞ্চাকিকার অবস্থা	৬ মাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিকার অবস্থা	শুরু হবারি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Both stair at building-1 and north side and middle stair at building-2, The mentioned stairways are finished at ground floor and finally discharge outside of building via an unprotected corridor. Store room, Substation room was observed at side of corridor area.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, All stairway to have direct access to outside of the factory building, which requires 2 hour fire rated construction with 1.5 hour fire rated door at ground floor for fire separated corridor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline
অঞ্চাকিকার অবস্থা	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাকিকার অবস্থা	শুরু হবারি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At ground floor west side building-2. Final evacuation route of building is not protected from Substation and generator room, which is located adjacent to west side final exit without proper fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor substation and generator room, which located at the adjacent to final exit.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline
অণ্ডাখিকার অবস্থা	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্গগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At ground floor west side building-2. Final evacuation route of building is not protected from Substation and generator room, which is located adjacent to west side final exit without proper fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor substation and generator room, which located at the adjacent to final exit.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline
অণ্ডাখিকার অবস্থা	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্গগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Basement at Building-1 Basement level is available in the factory building-1 without fire separated with an entry lobby, fire walls and fire rated self-closing doors. Noted That Building 2 basement is out of operation and closed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan for fire separated entry lobby- 4 hours fire walls and 2 hours fire rated self-closing doors in basement level in building-1.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাপিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Basement at Building-1 Basement level is available in the factory building-1 without fire separated with an entry lobby, fire walls and fire rated self-closing doors. Noted That Building 2 basement is out of operation and closed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Implement the plan for fire separation 4 hours fire walls and 2 hours fire rated self-closing doors in basement level in building-1.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাপিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Boiler room at 1st floor in building-1. Boiler room is located at 1st floor and adjacent to production areas without proper fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 1st floor boiler room in building-1, which located at the adjacent to production areas.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাপিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Boiler room at 1st floor in building-1. Boiler room is located at 1st floor and adjacent to production areas without proper fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 1st floor boiler room in building-1, which located at the adjacent to production areas.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাপিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাকিতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Sufficient numbers of emergency lighting was not provided for evacuation pathway at all floors of both building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	The factory management complete this issues.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location–East side stair at Building–2 Evacuation stairways are not provided emergency lighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	The factory management complete this issues.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Both building The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline
অণ্ডাখিকার অবস্থা	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৬-২০২২
অণ্ডাখিকার অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Both building The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline
অণ্ডাখিকার অবস্থা	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-০৬-২০২২
অণ্ডাখিকার অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	All building was beam column structural but only 51 stand alone smoke detectors was available in the factory. Which do not meet the requirement of RMG code.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline
অঞ্চাকার	৬ মাত্রাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৬-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has not provision of periodic checking of fire alarm, call point & detection system with maintaining record properly.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory management should be checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dia of standpipe is fulfilled the requirement, however the dia of first aid hose is 1 inch. Which do not meet the requirement of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace existing 1 inch hose pipe with 1.5 inch hose pipe to meet the requirement of RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অংগুতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At ground floor. The water throw of jet is around 10 m distance. Hose pipe water pressure is lower than the minimum requirement of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline
অগ্রাধিকার	৬ গাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অংগুতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Standpipe and first aid hose pipe performance is not checked periodically.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ২৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has approximate 1000 liters overhead water capacity and U.G.W.T was 32000 liters for building-1, for building-2 overhead water capacity 3000 litters and U.G.W.T was 2300 litters, which was connected to hose for fire uses to supply water during peak demand period which was not sufficient.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচালন
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ৩০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has approximate 1000 liters overhead water capacity and U.G.W.T was 32000 liters for building-1, for building-2 overhead water capacity 3000 litters and U.G.W.T was 2300 litters, which was connected to hose for fire uses to supply water during peak demand period which was not sufficient.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline
অংগাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-০২-২০২২
অংগাধিত্ব অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ৩১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Invalid fire license was available ( valid till 30 june,2015 ) and without mention area.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain fire license / permit from issuing authority
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	The factory management complete this issues.
অংগাধিকার	৬ মাসাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অংগাধিত্ব অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ৩২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The building-1&2 has approval from Dhaka cantonment board for 6 storied industrial building with basement on 24 october,1999 and 19 september,2013. But building-3 has not approval.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain building approval from issuing authority
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	The factory management complete this issues.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রণীর অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00