

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ডিউরেবল প্রাষ্টিক লিঃ
112/401611	Shekahar Bajar, Shantahar Road, Kahaloo, Bogura, 1125, (Kahaloo, Bogura, Rajshahi)
কারখানার কোড	PBGR009
কালার কোড	

নুল্যায়নের ধরণ	় অগ্নি মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
্. পর্ববেষ্ণণ	*	
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	sle marks were not found in the factory prem	nises.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	The minimum width of level or ramped aisle both sides of the aisle 1.0 m Seats on one si	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রবোজ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যন
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
(7)0(1)1
২.১. কাৰ্যজ্জম
কাৰ্শক্ৰম Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ড সম্প্ৰসীমা
সংশোধিত্ত সম্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
<u>৩. পর্যবেষ্</u> ষণ
সনিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন পর্বাবেষ্ণন পর্বাবেষ্ণন লাভ কর্মান ক্রামান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্ম
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

For J occupancy, maximum travel distance is 8 (eight) meters with one exit. For J occupancy, maximum travel distance is 15 meters for the building without sprinkler system and 45 meters for the building with sprinkler system. In storage area, travel distance shall not be exceeding 38 meters (without sprinkler) and 45 meters (with sprinkler system). সুপারিশের ভ্রুপুসুত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নার চুড়ান্ত সমার্যীমা সংশোধিত

৪. পর্যবেষ্ণণ

সমর্যসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

	eel sliding type doors were found at warehouse and final evacuation pathway, which as not swing in the direction of travel.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
[4)[6][4]	
৪.১. কাৰ্যক্ৰয়	ম
	6. All exit access doors shall be of a side-swinging type. When the occupant load
	exceeds 50 or in a hazardous occupancy, the doors shall swing outward from the
কাৰ্যক্ৰম	room or towards the direction of travel. Swinging of the door shall not constrict the
	width of the corridor narrower than 0.9 m measured at the most critical position.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	
प्रभेग्नगीमा	
সংশোধিত	
সম্মানীমা	-
অগ্রগতির	
1 1	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	
<u> ১. পর্ববেক্ষণ</u>	
ا کیک	
পরিদর্শন	ocking provision was available in all the exit doors.
পর্ববেষ্কণ 🗥	retains provision was available in all the exit address.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
רוויוטונא	

17(7 \$\text{91}	
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰ	-T
কাৰ্যক্ৰম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors shall be open-able
	from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

প্রিদর্শন 📙	
পর্ববেষ্ফণ Bc	oth side handrails was not provided in the stairways.
ক্যাপ	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰয়	7
७.३. मानक	7
কাৰ্শক্ৰম	Handrails shall be installed on both sides of a stair and shall have a minimum height of 0.9 m measured from the nose of stair to the top of the handrail. Stair handrails shall be continuous throughout the entire length of the stair.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
I -	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত চুড়ান্ত	_
সম্প্রমীমা সংশোধিত	
अभ्यान्य	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
n. পর্ববেষ্ণণ	

পরিদর্শন প্রবিষ্ঠ্যন ক্যাপ আইটেম
আইটেম
ক্যাটাগরি
৭.১. কাৰ্যক্ৰম
Doors in stair shall be outward opening, side-swing, self-closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses.
সুপাৰিশেৰ
তথ্যসূত্র
কার্খানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত
<u> </u>
সংশোধিত
স্বর্জন
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ
ক্যাপ
অ্যাইটেম
ক্যাটাগরি
TOOL III
৮.১. কাৰ্যক্ৰম
All stairway have to direct access to any designated refuge area which affords safety from fire or smoke from the area of incidence.
সুপারিশের
ভিখ্যমূত্ৰ
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত _
সংশোধিত
সমর্সীমা ⁻
অগ্রণতির
অবস্থা
মন্তব্য
১. পর্ববেষ্ষণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ Evacuation route for both the buildings were not protected from storage area.
ক্যাপ
আইটেম

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	vacuation route for both the buildings were not protected from storage area.
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰা	7
	Evacuation routes shall be protected from production areas and high risk uses all
কাৰ্যক্ৰম	the way to outside. Evacuation routes shall be protected by 2 hours fire rated
	barrier from storage area.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সম্যুসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

official	
পরিদর্শন No	vertical service shaft was available in the factory.
14(4304)	·
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
10 1 211 0	7
১০.১. কাৰ্যক্ৰ	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Service shafts shall be as per required fire resistance rating of doors/walls. Minimum 2-hour fire separation shall be provided for service shafts.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
সম্বসীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	ft core was not separated form warehouse.	
চ্যাপ শাই্টেম্		
চ্যাটাগরি		
১১.১. কাৰ্যত্ৰ	হৃদ	
কাৰ্যক্ৰম	Minimum 2-hour fire separation shall be provided for lift.	
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<u> অগ্রাাশকার</u> চুড়ান্ত	প্রযোগ্য নর	
<u> </u>	-	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

পরিদর্শন Storage area was not fire separated from adjacent evacuation pathway. However, the
পর্যবেষ্কণ storage stag height was not as per standard.
ক্যাপ্
আইটেমু
ক্যাটাগরি
১২.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম Storage area shall be separated by 4 hour fire rated barrier from other occupancy.
সুপারিশের
ভিশ্যমূত্ৰ
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত
<u> अभे अभी भा</u>
সংশোধিত _
अभ्यत्रिमा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্ভব্য

১৩. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন | Generator, Transformer and sub-station was found at generator room, which were not পর্যবেষ্ণণ separeted from each other. ক্যাপ <u>আইটেম</u> ক্যাটাগরি| ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম All high risk room like generator, boiler & CNG meter room is required to enclose কাৰ্যক্ৰম by 4 hr fire rated construction/barrier for fire separated from the rest of the operational area. সুপারিশের ভ৾খ্যসুত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সমশ্বসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ning or penetration in slab was available at stairways.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
क्राश्राय	
১৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাশক্ৰম ap	eal all openings with fire separating slab and floors should not exceed the oproved limit to maintain fire separation.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার প্রব	থাজ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত্ত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
১৫. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	exit signs were abailable, but out of order and no directional sign was available.
ক্যাপ	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ Fe	ew exit signs were abailable, but out of order and no directional sign was available.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যা টা গরি	
১৫.১. কাৰ্যত্ৰ	<u>,</u>
31.3. 1114	
কাৰ্যক্ৰম	Evacuation pathway shall be provided aisle marking with arrow guiding and exit signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be clearly marked for easy identification.
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

Ι''	রদর্শন শ্বেষ্ডণ	o emergency light was found during the visit.
	ग श	
1 1	াইটেম গাটাগরি	
21	৬.১. কাৰ্যত্ৰ	ম্
Н	কাৰ্শক্ৰম	The egress paths shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination shall be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors.
	সুপারিশের	
l t	<u>ভখ্যসূত্র</u>	
	কারখানার কার্বক্রম	
		প্রযোগ্য নর
İ	চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
	সংশোধিত সময়সীমা	_
ıı	অগ্রগতির	
l t	অবস্থা মন্তব্য	
Ľ.		

. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন No	o emergency light was found during the visit.
ক্যাপ শাইটেম ক্যাটাগরি	
ক্যাভাশাশ ১৭.১. কার্যত্র	্যুম
কাৰ্শক্ৰম	The stairway shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply (minimum 30min) & illumination shall be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখীনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত	প্রবোজ্য নর
সঁময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১৮.১. কার্যত	<u>घ्य</u>		
কাৰ্যক্ৰম	The illumination of exit signs and the lighting of the means of escape and exit access shall be powered by an alternate or emergency electrical system to ensure continued illumination for a duration of not less than 30 minutes after the failure of primary power supply.		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র			
কারখানার কার্বজ্জম			
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর		
চুডান্ত সময়সীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	-		
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য			
17(450)	utomatic alarm system was not installed yet in the factory.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ ^{Au}	utomatic alarm system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
17101 11-1	
১৯.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	All hazardous occupancies shall be installed with automatic fire alarm and automatic fixed firefighting gaseous or foam or dry chemical extinguishing system as compatible with class of fire shall be installed as per BNBC 2020.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

ারিদর্শন ার্শবেক্ষণ	utomatic alarm system was not installed yet in the factory.	
ন্যাপ্		
শাইটেম স্টোক্তি		
চ্যাটাগরি		
ং০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide automatic detection and alarm system as per BNBC 2020.	
সুপারিশের	, · · ·	
ভখ্যসূত্ৰ		
কার্খানার		
কার্যক্রম জগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত চুড়ান্ত	4(19) 911	
সুম্বসীমা সম্বসীমা	-	
সংশোধিত		
সম্যসীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

<u>. পর্ববেষ্ণণ</u>	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ A৷	utomatic alarm system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২১.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Manual Call Point should be installed on exit routes, at the entry floor landings of staircases and at all exits to the open air. Manual Call Points should be spaced so that one may always be found within a maximum distance of 45m apart or 25m for disabled person
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

প্রিদর্শন 🛕	utomatic alarm system was not installed yet in the factory.
শ্ব(বিশ্বরুণ	defination and the system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
ורוויוטוניין	
২২.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
	An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm
কাৰ্যক্ৰম	must be automatically triggered on detection of a fire.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রবোগ্য নর
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	_
সম্প্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
সন্তব্য	

২৩ . পর্যবেষ্ ডণ		
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণণ		
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাডাগরি		
২৩.১. কার্যক্রম		
কাৰ্যক্ৰম Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.		
সুপারিশের		
ভিশ্যসূত্র		
कानुशानान		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর		
ব্ৰুড়ান্ত্ৰ _		
अभेग्रीमा		
সংশো ধি ত _		
<u>자</u> 되겠지		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		

o Curria I	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	utomatic alarm system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
২৪.১. কার্যত্র	22
10.0. 1119	
কাৰ্যক্ৰম	Fire alarm call point, alarm and detection system shall be checked periodically as per manufacturer instructions and documented.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
১. পর্ববেষ্ণণ	
~ C/ l	sufficient number of extinguishers (APC Dowder sylinder) were provided to the

পারদশন |Insufficient number of extinguishers (ABC Powder cylinder) were provided to the পর্ববেষ্ণণ factory. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৫.১. কাৰ্যক্ৰম Approved type and adequate fire extinguisher shall be provided and tagged কাৰ্যক্ৰম properly. There shall be at least one carbon dioxide types/ dry chemical types/ water types fire extinguisher for every 500 sqft. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা

২৬. পর্ববেষ্ণণ

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

	andpipe & hose system was available, but no approval design & drawing was found. ence non-comply
-	ence non compry
<u>ক্যাপ</u>	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
২৬.১. কার্যত	<u> </u>
	Fire hydrant and standpipe system shall be installed for the buildings where the
কাৰ্যক্ৰম	highest occupied floor is more than 10m (33 ft) or having individual floor area
	more than 750 square meters.
200Em3	
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নর
চুডান্ড	
प्रभग्ने भा	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	
৭. পর্ববেষ্কণ	
(1. 11(14)	
পরিদর্শন St	andpipe & hose system was available, but no approval design & drawing was found.
	ence non-comply
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

২৭.১. কাৰ্যক্ৰম There shall be a provision for secondary fire pump which can be operated by a কাৰ্যক্ৰম dedicated diesel engine or by an alternate power supply source with adequate control system and incompliance with safety operation during fire সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

	tandpipe & hose system was available, but no approval design & drawing was found.
পর্ববেষ্কণ H	ence non-comply
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২৮.১. কাৰ্যত্ৰ	<u> ब्र</u>
 কাৰ্যক্ৰম	Fire pump or hydrant system shall be checked at least once a year and
147 14241	documented.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখাঁনার	
কাৰ্যক্ৰম	
	থ্যোগ্য ন্য
চুডান্ড	
সমারসীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতিব</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	
১. পর্ববেষ্ণণ	
প্রবিদর্শন 🕒	tandpipe & hose system was available, but no approval design & drawing was found.
	ence non-comply
11/1/45/11/1	chec non compry

২৯.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্শক্ৰম	The factory need to provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per BNBC 2020 guideline. The hose length shall not be more than 30 m.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চডান্ত	প্র্যোগ্য ন্য
সম্প্রমীমা	_
সংশোশিগু সমশ্বসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন | Standpipe & hose system was available, but no approval design & drawing was found. প্রবাহ্মণ Hence non-comply ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩০.১. কাৰ্যক্ৰম The diameter of first aid hose and standpipe shall be as per requirement. The size কাৰ্যক্ৰম of first aid hose shall be 38 mm nominal. সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

_			
	পরিদর্শন Standpipe & hose system was available, but no approval design & drawing was found.		
- ⊢	পর্শবেষ্কণ Hence non-comply		
	ন্যাপ্		
7	<u> </u>		
[<u> স্যাটাগরি</u>		
	,		
\	୭১.১. কাৰ্যত্ৰ	ম	
		The minimum proceure for standnings supplying a FO mm or larger diameter base	
		The minimum pressure for standpipes supplying a 50 mm or larger diameter hose	
		shall be at least 300 kPa. For standpipe supplying first aid hose (38 mm nominal	
	কাৰ্যক্ৰম	diameter) may have a minimum pressure of 200 kPa. The maximum pressure at	
	` ` ` ` `	any point of the system shall not exceed 2434 kPa, if the hose connection at 40	
		mm diameter outlet exceeds 700 kPa approved pressure regulating device shall be	
		installed to maintain the above maximum limits.	
	সুপারিশের		
	ভখ্যসূত্র		
	কার্খানার		
	কাৰ্যক্ৰম		
	অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর	
	চুডান্ত		
	সম্মানীমা		
	সংশোধিত		
	সময়সীমা		
	<u>অগ্রগতির</u>		
	অবস্থা		

৩২. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন Standpipe & hose system was available, but no approval design & drawing was found. পর্যবেষ্ণণ Hence non-comply
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৩২.১. কার্শক্রম
The hose pipe performance shall be checked periodically and properly tagged. The maintenance inspection shall be performed quarterly.
সুপারিশের ভখ্যসুত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর
চূড়ান্ড সমশ্সীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
୭৩. পর্যবেষ্ণণ
পৰিদৰ্শন Standpipe & hose system was available, but no approval design & drawing was found. পৰ্শবেষ্ণন Hence non–comply
ক্যাপ

<u>আইটেম</u> ক্যাটাগরি ৩৩.১. কাৰ্যক্ৰম Provide dedicated water stored in storage tank for firefighting operation comply with the requirement of BNBC table 4.4.1 and not to be used for other purposes. কাৰ্যক্ৰম Minimum water storage shall be 142500 Litre. সুপারিশের <u>ভ</u>িখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা <u> মন্তব্য</u>

রিদর্শন Tr	ne factory was one nos. three storied building.
ন্যাপ গাইটেম ন্যাটাগরি	
১৪.১. কাৰ্যত্ৰ	চম
কাৰ্যক্ৰম	Fire lifts shall be equipped with approved intercommunication (including two way voice communication) with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ত ব্য	

৯ ৫. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন No P. A. (Public Address) system was found during the visit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
୭৫.১. কার্যক্রম	
७८.३. भारकन	
as well as facilities to r	ess system shall be provided for communicating to all floors receive messages from all floors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়	
চুড়ান্ত সম্বসীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

	w of the electrical sources were obstructed by combustible materials & machines, at most of them were free from obstacles.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩৬.১. কার্যত	চম
কাৰ্শক্ৰম	Remove combustible/flammable material from near heat source/electrical source. Electrical distribution board shall have proper danger/ caution signs and there should have No storage permitted sign near electrical sources.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সম্বসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	back-up power was found during the visit.	
ক্যাপ		
<u>আইটে</u> ম		
ক্যাটাগরি		
17151111		
৩৭.১. কার্যক্রম	Ţ	
কাৰ্যক্ৰম P	Power backup supply shall be provided for fire alarm system.	
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্ৰ		
কারখাঁনার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার ৫	প্রযাগ্য ন্য	
চুডান্ড		
│ ॑प्रेंभश्रतीमा │ ं		
সংশোধিত		
সমর্যসীমা ⁻	-	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা 📗		
<u>মন্তব্য</u>		
ı ———		I

৩৮. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	o visual alarm was available.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
[17101 11 1]	
৩৮.১. কার্যত	विव
I	
 কাৰ্যক্ৰম	Visual alarms are to be used where the hard of hearing may be occupying a building or where the ambient noise is such (above 90 dBA) that audible warning may not be heard, where hearing protectors are in use or where the sounder levels
	would need to be so high that they might impair the hearing of the building occupant.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রব্যোজ্য নর
চুডান্ত	
সম্প্রসীমা	
সংশোধিত	
সম্মানীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

	পরিদর্শন No factory building approval documents, but machine layout design & drawing was পর্শবেষ্ষণ available.		
ক্যাপ আইটেম			
ক্যাটাগরি			
৩৯.১. কার্য	<u>জ</u> ম		
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall have approval from proper authority.		
সুপারিশের			
তিখ্যসূত্র কারখানার			
কাৰ্যক্ৰম			
্ অগ্রাাধকার চুড়ান্ত	থ(বাজ্য নর		
সম্প্রসীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	-		
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য			

	ne fire license was available, but all production units/ floors were not co	
প্রবিষ্কণ However, mentioned factory area 2400 sqft instead of 3,16,600 sqft in that license.		
চাপ্		
শাইটেম		
গ্যাটাগরি		
•		
৪০.১. কার্যত্র	চম	
কাৰ্যক্ৰম	Cover all units / floors in a valid fire license	
সুপারিশের		
<u>ভি</u> খ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর	
চুডান্ত		
সময়সীমা		
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

১. পর্ববেষ্	ଏ
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	The factory was not conducted any fire drill and not maintaining record properly.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
8১.১. কা	ৰ্থক্ৰম
কাৰ্শক্ৰম	[150+, Hair yearly for high rise building.
সুপারিশে ভখ্যসূত্র	্ৰ
কার্থান কার্যক্রম	
$\overline{}$	ন্ধ্ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সী	π -
সংশোধি সময়সী	
অগ্রগতি অবস্থা	1
মন্তব্য	