

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	শাতুন প্রাষ্টিক লিঃ
	Hatkalugong, Damurhuda Road, Chuadanga Sodor, Chuadanga., 0, (Chuadanga Sadar, Chuadanga, Khulna)
কারখানার কোড	PKST003
কালাৰ কোড	

ल्यायलं भवनः जान्ने जूलायन	প্র্যবেষ্ট্রণের জার্য:
. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ণন	but most of them were faded.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কার্যক্রম	
The minimum width of level or ramped aisle both sides of the aisle 1.0 m Seats on one si	
সুগারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়	
চুড়ান্ত _ সময়সীমা	
সংশোধিত সমরসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
্বিদ্ধব্য	

শরিদর্শন │ _{E¹} শর্শবেক্ষণ	vacuation pathways were obstructed by pealed materials.	
চ্যাপ <u>্</u>		
শাইটেম চ্যাটাগরি		
19101 11-11		
ং.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width.	
সুপারিশের		
তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
	থযোগ্য ন্য	
চুডান্ত সম্যুসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

୭. পর্যবেষ্কণ	
প্রিদর্শন Evacuation pathways were	e obstructed by temporary stored materials.
শ্ববেক্ষণ :	
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
<u> </u>	
৩.১. কাৰ্যক্ৰম	
	items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র 📗	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড _	
সম্বসীমা 📄	
সংশোধিত	
সমশ্रমীमा	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন Travel distances were measured as 43.5m for production & storage area, as portable পর্ববেষ্ণন extinguishers, were available in the factory, hence non-comply.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

For J occupancy, maximum travel distance is 8 (eight) meters with one exit. For J occupancy, maximum travel distance is 15 meters for the building without sprinkler কাৰ্যক্ৰম system and 45 meters for the building with sprinkler system. In storage area, travel distance shall not be exceeding 38 meters (without sprinkler) and 45 meters (with sprinkler system). |সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৫. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন | Steel sliding type door was available at Shed-01, Shed-02 and RCC Building, which is পর্ববেষ্কণ not as per standard.
ক্যাপ
আইটেম

৫.১. কার্যক্রম

ক্যাটাগরি

All exit access doors shall be of a side-swinging type. When the occupant load exceeds 50 or in a hazardous occupancy, the doors shall swing outward from the কাৰ্যক্ৰম room or towards the direction of travel. Swinging of the door shall not constrict the width of the corridor narrower than 0.9 m measured at the most critical position. 'সুপার<u>ি</u>শের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ Locking provision was available for the exit door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
וייו וייון
৬.১. কাৰ্যক্ৰম
Remove all locking device from all egress door. All exit doors shall be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
্বাধিকার প্রযোগ্য নর চুড়ান্ত
प्रेमयुत्रीमा
সংশোধিত _ সমরসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
৭. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ট্রণ One no. stair was avaiable for 52 nos. occupant in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	To the second se
কাৰ্যক্ৰম	Minimum 1 exits shall be required when occupants load less than 50. Minimum 2 exits shall be required when occupants load 50 to 500 Minimum 3 exits shall be required when occupants load 501 to 1000. Minimum 4 exits shall be required when occupants load more than 1000. High rise buildings having a floor area larger than 500 m2 on each floor used as educational, institutional, assembly, industrial, storage or a mixed occupancy involving any of these or hazardous occupancy, shall have a minimum of two staircases
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	air width was measured 1.01m at stair-01, which was not as per standard.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰম	
0.0. 41 141	
কাৰ্শক্ৰম	The minimum required width of staircase shall not be less than 1.15 meter for up to 6 storied buildings and minimum width shall not be less than 2 meter for buildings which are more than 6 storied.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	
১. পর্ববেষ্ডণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ ক্যাপ	oth side handrails was not provided in the stairways.
অাইটেম ————————————————————————————————————	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	oth side handrails was not provided in the stairways.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	Handrails height on stair shall be not less than 860 mm and not more than 960 mm above the surface of the tread, measured vertically from the top of the rail to the outer edge of the tread
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	থ্যোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ne staircases were not fire separated from production area by fire rated protection.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যত্ৰ	চম
কাৰ্যক্ৰম	Doors in stair shall be outward opening, side–swing, self–closing, non–lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
চুডান্ত	প্রযোগ্য নয়
সমর্থসীমা সংশোধিত সমর্থসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

১. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	he stairways were obstructed as stairways were not direct route of access to exits.
ক্যাপ্	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
১১.১. কার্যত	
22.2. 414	<u></u>
কাৰ্যক্ৰম	Direct route of access to required exits shall be provided through stairway which are maintained free of obstructions.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্থানার কার্থক্রম	T C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
	ৰ প্ৰয়োজ্য নয়
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশো ধি ত	-
সম্প্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
। <u>বৰ্</u> ষা মন্তব্য	
[19 1)	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	ne stairways were obstacle by temporary combustible materials.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Direct route of access to required exits shall be provided through stairway which are maintained free of combustibles.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৩. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাপ্তি	
ক্যাটাগরি	
১৩.১. কার্যক্রম	
All stairway have to direct access to any designated refuge area which affo safety from fire or smoke from the area of incidence.	ords
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সম্বসীমা	
সংশোধিত _ সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	l evacuation routes were not protected from sub-station and storage area.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	Evacuation routes shall be protected from production areas and high risk uses all the way to outside. Evacuation routes shall be protected by 4 hours fire rated barrier from sub-station.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

7	<u> ५६. भुन(नक्षुन</u>		
	পরিদর্শন	<u> </u>	
	अर्थात्वसात	Mezzanine was available in the factory which travel distance was measured as 10m.	
	17(720)		
	<u>ক্যাপ</u>		
	আইন্টেঘ		
	-11/0-1		
	ক্যাভাগার		
		_	

<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	Travel distance shall comply with the standards.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
<u>কারখানার</u>	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
<u> চুডান্ড</u>	
<i>স</i> মশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	-
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

	corage area was adjacent to production area, which was not separated by fire rated arriers and doors.
ক্যাপ	arriers and doors.
আই(উম	
ক্যাটাগরি	
১৬.১. কার্যত্র	<u>ম</u>
কাৰ্যক্ৰম	Storage area shall be separated by 4 hour fire rated barrier from other occupancy.
সুপারিশের	
তিখ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
I - 	থ্যোগ্য ন্য
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত	_
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা অবস্থা	
মন্তব্য	

১৭. পর্ববেষ্ফণ
পৰিদৰ্শন Sub-station was adjacent to evacuation pathway, which was not separated by fire পৰ্যবেষ্ণনা rated barriers and doors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১৭.১. কাৰ্যক্ৰম
All high risk room like generator, boiler & CNG meter room is required to enclose by 4 hr fire rated construction/barrier for fire separated from the rest of the operational area.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যজ্ঞম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চূড়ান্ড সম্প্ৰসীমা
সংশোধিত সমশ্মীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্ভব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্যন্
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
THE ITEM
১৮.১. কাৰ্যক্ৰম
Seal all openings with fire separating slab and floors should not exceed the approved limit to maintain fire separation.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য ন্য
চূড়ান্ড সমশ্বসীমা
সংশোধিতসমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
১৯. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণনা No exit and directional sign were available in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
ןאורוטונץן

প্ৰব্ৰেষ্ণণ No	exit and directional sign were available in the factory.
कग्रंश्	
<u> </u>	
ক্যাটাগরি	
১১.১. কাৰ্যত্ৰ	ञ्च इम
	le e e e e e e e e e e e e e e e e e e
কাৰ্শক্ৰম	Evacuation pathway shall be provided aisle marking with arrow guiding and exit signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be clearly marked for easy identification.
সুপারিশের	
<u>তখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশো্ধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন	mergency light was available, but non–functional.
পর্ববেষ্কণ 🗀	Hergericy light was available, but non-functional.
ক্যাপ্	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
২০.১. কার্যত্র	্বা চুম
কাৰ্শক্ৰম	The egress paths shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination shall be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors.
সুপারিশের	
ত্তখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন N	o emergency light was available.
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি	
ম্যাভাগান্ ২১.১. কাৰ্যত্ৰ	্বা মূম
কাৰ্যক্ৰম	The stairway shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply (minimum 30min) & illumination shall be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থীনার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রযোগ্য নর
সমশ্রসীমা সংশোধিত	
সম্বসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	
	·

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	nergency light was available, but non-functional.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
২২.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্শক্ৰম	The illumination of exit signs and the lighting of the means of escape and exit access shall be powered by an alternate or emergency electrical system to ensure continued illumination for a duration of not less than 30 minutes after the failure of primary power supply.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ত ব্য	
১৩. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	stomatic fire alarm & detection system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

|২৩.১. কাৰ্যক্ৰম All hazardous occupancies shall be installed with automatic fire alarm and কাৰ্যক্ৰম automatic fixed firefighting gaseous or foam or dry chemical extinguishing system as compatible with class of fire shall be installed as per BNBC 2020. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	utomatic fire alarm & detection system was not installed yet in the factory.	
ক্যাপ		
আইটেম		
ক্যাটাগরি		
২৪.১. কার্যত্র	৯ ম	
- ज्यांकरा	Dravida automatic dataction and alarm system as nor PNPC 2020	
কাৰ্যক্ৰম	Provide automatic detection and alarm system as per BNBC 2020.	
সুপারিশের		
<u>ভখ্যসূত্র</u>		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর	
চুডান্ড		
प्रेमेयुत्रीमा		
সংশোধিত		
সময়সীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		
,		

৫. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন Automatic fire alarm & detection system with manual call point v পর্যবেষ্ণণ the factory.	vas not installed yet in
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি	
רוו־וטועץ	
২৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
Manual Call Point should be installed on exit routes, at the ent staircases and at all exits to the open air. Manual Call Points s that one may always be found within a maximum distance of disabled person	hould be spaced so
সুগারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সমর্মীমা	
সংশো ধি ত্ত সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Automatic fire alarm & detection system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
[कालानान	
২৬.১. ব	াৰ্বক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম	must be automatically triggered on detection of a fire.
সুপারি(তথ্যসূত্র	
কারখাঁ কার্যক্র	
	কার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সী	মা –
সংশো ^র সময়সী	
অগ্রগতি অবস্থা	চৰ
<u>মন্তব্য</u>	
২৭. পৰ্ববেছ	চৰ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Automatic fire alarm & detection system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ	

ৰিদৰ্শন শবেষ্ণন
ন্পূ
াইটেন স্কুট্যক্তি
গ্যাটাগরি
৭.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্রম Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্ৰ
কার্থানার
কাৰ্শক্ৰম অগ্ৰাধিকার প্রথোগ্য লয়
<u>চুড়ান্ড</u>
प्रभाव - प्रभाव - प्रभाव - प्रभाव - प्रभाव - प्रभाव - प्रभाव -
সংশাধিত
সমর্সীমা 📑
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

of the last	
পরিদর্শন A	utomatic fire alarm & detection system was not installed yet in the factory.
পর্যবেষ্ণণ 🗀	
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
[साणामाम	
২৮.১. কার্যত	PM
কাৰ্যক্ৰম	Fire alarm call point, alarm and detection system shall be checked periodically as per manufacturer instructions and documented.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
<u>সমশ্রসীমা</u>	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	
১. পর্যবেষ্ণণ	

র৯. প্রব্রে জ ণ
পরিদর্শন Insufficient number of extinguishers (ABC Powder & CO2 cylinder) was provided in
পর্শবেষ্ণণ shed. Most of them were out of order to work.
ক্যাপ
অ্যাইটেম
ক্যাটাগরি
২৯.১. কাৰ্যক্ৰম
\(\(\text{U}\)\(\t
Approved type and adequate fire extinguisher shall be provided and tagged
কাৰ্শক্ৰম properly. There shall be at least one carbon dioxide types/ dry chemical types/
water types fire extinguisher for every 500 sqft.
प्रवासित्यन
ভংগ্যসূত্ৰ
কার্থানার
কাৰ্যজ্জম
অগ্রাধিকার প্রব্যোগ্য নর
চুড়ান্ত
সংশোধিত
प्रमुख्या -
অগ্রগতির
অবস্থা
प्रावता

পরিদর্শন Only sixteen nos. extinguishers were available. Most of them were inaccessible and পর্যবেষ্ণ্য mounting height was 1.74m, hence non-comply.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
ארופונין
৩০.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম The portable fire extinguisher shall be placed near the path of exit travel and it shall be easily accessible
সুপাৰিশের ভখ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম
আ্থাধিকার প্রযোজ্য লয় চুড়ান্ত
স্টাৰ্থসীমা
সম্বস্সীমা ⁻ অগ্রগতির
অবস্থা মন্তব্য
৩১. পর্শবেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ Standard standpipe & hose system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাট্যপূৰ্ব

|ক্যাভাগার| ৩১.১. কাৰ্যক্ৰম Fire hydrant and standpipe system shall be installed for the buildings where the highest occupied floor is more than 10m (33 ft) or having individual floor area কাৰ্যক্ৰম more than 750 square meters. সুপারিশের <u>ভ</u>িখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	andard standpipe & hose system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩২.১. কার্যত্র	^
কাৰ্শক্ৰম	There shall be a provision for secondary fire pump which can be operated by a dedicated diesel engine or by an alternate power supply source with adequate control system and incompliance with safety operation during fire
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্র্যোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৩৩. পর্যবেষ্ফণ পরিদর্শন Standard standpipe & hose system was not installed yet in the factory. পর্ববেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩৩.১. কাৰ্যক্ৰম Fire pump or hydrant system shall be checked at least once a year and কাৰ্যক্ৰম documented. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

রিদর্শন র্ববেষ্ষণ	andard standpipe & hose system was not installed yet in the factory.
্যাপ াইটেম গ্যাটাগরি	
৪.১. কার্য্য	<u>ক্ষ</u>
কাৰ্যক্ৰম	The factory need to provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per BNBC 2020 guideline. The hose length shall not be more than 30 m.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রযোগ্য নর
<i>স</i> মশ্বসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৩৫. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন Standard standpipe & hose system was not installed yet in the factory. পর্ববেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩৫.১. কাৰ্যক্ৰম The diameter of first aid hose and standpipe shall be as per requirement. The size কাৰ্যক্ৰম of first aid hose shall be 38 mm nominal. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা <u> মন্তব্য</u>

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	andard standpipe & hose system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩৬.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্শক্ৰম	The minimum pressure for standpipes supplying a 50 mm or larger diameter hose shall be at least 300 kPa. For standpipe supplying first aid hose (38 mm nominal diameter) may have a minimum pressure of 200 kPa. The maximum pressure at any point of the system shall not exceed 2434 kPa, if the hose connection at 40 mm diameter outlet exceeds 700 kPa approved pressure regulating device shall be installed to maintain the above maximum limits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৩৭. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	andard standpipe & hose system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩৭.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	The hose pipe performance shall be checked periodically and properly tagged. The maintenance inspection shall be performed quarterly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
I	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	andard standpipe & hose system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩৮.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্যক্ৰম	Provide dedicated water stored in storage tank for firefighting operation comply with the requirement of BNBC table 4.4.1 and not to be used for other purposes. Minimum water storage shall be 142500 Litre.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	প্র্যোগ্য ল্য
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

୭৯. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	A. (Public Address) system was available in the factory, but not workable.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩৯.১. কার্যত্র	_চ ম
কাৰ্শক্ৰম	A suitable public address system shall be provided for communicating to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পৰিদৰ্শন Back-up power supply was not available, as automatic alarm system was not installed পৰ্শবেষ্ণনা yet in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
ן און וטולדן
৪০.১. কাৰ্শক্ৰম
কাৰ্যক্রম Power backup supply shall be provided for fire alarm system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্থক্ষ
অগ্রাধিকার প্রয়োগ্য নয়
চুড়ান্ত সম্বাসীমা
সংশোধিত
সমর্সীমা ⁻ অগ্রগতির
অবস্থা
<u> মন্তব্য</u>
৪১. পর্যবেষ্ফণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য
ক্যাপ
আইটেন
ক্যাটাগরি
৪১.১. কার্যক্রম
Month of the control
Visual alarms are to be used where the hard of hearing may be occupying a

building or where the ambient noise is such (above 90 dBA) that audible warning may not be heard, where hearing protectors are in use or where the sounder levels

would need to be so high that they might impair the hearing of the building

৪২. পর্যবেষ্ণণ

কাৰ্যক্ৰম

সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম

চুডান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয

occupant.

	achine layout design & drawing was available in the factory, But factory building	
	oproval documents was not available.	
ক্যাপ্		
আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৪২.১. কার্যত্র	ম্ম	
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall have approval from proper authority.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত		
সমশ্রসীমা		
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		
৩. পর্যবেষ্ণণ		

পরিদর্শন Fire license was available. But factory area was mentioned 181sqm instead	of 1581 sqm
পর্যবেষ্ফণ in that license.	
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
<u> </u>	
৪৩.১. কাৰ্বক্ৰম	
কাৰ্শজ্জম Cover all units / floors in a valid fire license	
সুপারিশের	
্তিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত	
সময়সীমা ⁻	
সংশোধিত	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	The factory was not conducted any fire drill and not maintaining record properly.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

88.5. কাৰ্যক্রম Fire drill shall be conducted quarterly for occupants 150+, Half yearly for high rise building. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম ছুডান্ড সমস্বসীমা সংশোধিত সমস্বসীমা সমস্বসীমা জ্ঞাতির অব্যা অল্লাতির মন্তব্য