

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	<u>बाया बिर्टू</u> क्यायन निः
ঠিকানা	Toyabpur, Zirabo, Ashulia, Savar
কারখানার কোড	DHK366
কালার কোড	

্যামনের ধরণঃ অন্নি মূল্যামন পর্ববেক্ষণের তারিখঃ			
. পর্যবেষ্ষণ	পর্যবেষ্ষণ		
পরিদর্শন পর্যবেষ্কণ			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰম			
Fire drill shall be conducted quarterly (4 tir কাৰ্শজ্জম A record of such drills shall be kept in writir of fire brigade whenever called for			
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম			
আ্থাধিকার প্রযোজ্য লয় চূড়ান্ত - সময়সীমা			
সংশোধিত সমবসীমা <sup>৩১–৩১–১১৭০</sup>			
<b>অগ্রগতির</b> অবস্থা শুক হুর্যনি			
<mark>মন্তব্য On</mark> 23/05/2021: Conductivity & record of fi	re drill not found		

ারিদর্শন  ব্বেষ্কণ	esting and record of fire-fighting equipment
গ্ৰাপ	
<u> শাইটেম</u>	
গ্যাটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	All the firefighting equipment s need to test with proper documents.
সুপারিশের	An ene menghang equipments need to test with proper documents.
ভূখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত -	
সম্প্রসীমা	
সংশোধিত	02-02-2290
সমর্যসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা	শুৰু হুবালি
মন্তব্য	On 23/05/2021: Not Found

রিদর্শন Mi শ্বেক্ষণ	nimum width of aisles
্যাপ াইটেম গ্যাটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have sufficient number and width (0.9 m) of marked aisles in the factory.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুমুনি
<u>মন্তব্য</u>	On 23/05/2021: No aisles marking found.

পরিদর্শন	Obstruction in means of escape		
পর্ববেষ্ষণ	Obstruction in means of escape		
ক্যাপ্			
আইটেম			
ক্যাটাগরি			
৪.১. কার্ব	<u>ক্</u> ষ		
	Remove all the cartons and relocate the benches from aisles so that exit access,		
কাৰ্শক্ৰম	aisles and exit discharge remains unobstructed.		
সুপারিণ	র		
ভখ্যসূত্র			
কার্খান			
কাৰ্যক্ৰম			
1	গ্ৰ প্ৰযোগ্য নয়		
চুডান্ড সময়সী	π  -		
সংশোধি	10/-0/-/540		
সম্প্রসী	••		
অগ্রগতি অবস্থা	প্ৰ শুক্ত হুবালি		
মন্তব্য	On 23/05/2021: Escape routes are found obstructed with temporary storage of goods in a scattered manner.		

#### পরিদর্শন Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of পর্ববেষ্কণ storage area ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৫.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 07-07-2990 সময়সীমা

On 23/05/2021: Naked light found in the storage area.

#### ৬. পর্যবেষ্ফণ

অগ্রগতির

অবস্থা

মন্তব্য

শুৰু হ্য়ানি

4	পরিদর্শন   Ma	anagement of combustibles in storage area	
	ক্যাপ শাইটেম ক্যাটাগরি		
Į į	৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
	কাৰ্বক্ৰম	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9 m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.	
	সুপারিশের		

12 1111/11	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	0/-0/-//00
সময়সীমা	07-07-7940

অবস্থা

On 23/05/2021: Storage are found with violation of the 1/3 rule which commands to maintain a minimum clearance from the ceiling height in terms of storing items.

# ৭. পর্যবেষ্কণ পরিদর্শন পরিদর্শন পর্যবেষ্কণ ত্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

٩.	n.১. কাৰ্যক্ৰম		
	•• (( ( )		
ľ	কাৰ্যক্ৰম	Ensure adequate exit signs in all floors so that it is visible from all positions	
ſ	সুপারিশের		
ľ	ভ৾খ্যসূত্ৰ		
ſ	কারখানার		
ŀ	কাৰ্যক্ৰম		
ſ	অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
г	<u> চুডান্ড</u>		
ŀ	<i>স</i> মশ্রসীমা		
ſ	সংশোধিত		
ŀ	সময়সীমা	07-07-7940	
Ī	অগ্রগতির	শুৰু হৰ্যনি	
ŀ	অবস্থা	24° 541°1	
[	บลวเ	On 23/05/2021: Illuminated exit signs are missing and no direction to exit found	
	মন্তব্য	from all corridors and evacuation paths.	

#### ৮. পর্যবেষ্ণণ

<u>অগ্রগতির</u>

শুরু হয়নি

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য Availability of As built drawing with machine layout and escape route	
ক্যাপ আইটেম ক্যানগুৰি	
৮.১. কার্শক্রম	

কাৰ্যক্ৰম	Needs to have ¢As Built Drawing¢ with proper dimensions showing means of escape.		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কারখানার কার্যক্রম			
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ		
চুডান্ড সময়সীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	o છ − o b − २ o २ २		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি		
মন্তব্য	On 23/05/2021: Required drawing /designs not found. This factory is strongly recommended to submit all the required safety drawings to DIFE as soon as possible.		

5	0. 11(14)		
Г			
	পরিদর্শন	Fire safety training obtained from BGMEA or Fire service & Civil Defense or Others	
	শ্ব(বঞ্চণ	, ,	
	ক্যাপ		
	আই(টম		
	ক্যাটাগরি		

১.১. কার্যক্রম		
	Factory manager or director needs to arrange fire safety training for the workers of the factory from proper authority time to time.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ত সমশ্রসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	o № – o ₽ – ₹ o ₹ ₹	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুম্মনি	
মন্তব্য	On 23/05/2021: No documents found on this issue.	

∣ ∣ `	রিদর্শন <sub>Ty</sub> র্ববেষ্ষণ	pe of exit doors	
অ	্যাপ াইটেম		
<u>ক</u>	য়াটাগৰি		
2	০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
	কাৰ্যক্ৰম	All the exit doors need to be replaced by side swinging so that doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.	
	সুপারিশের তথ্যসূত্র		
	কার্থানার কার্বক্রম		
	অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
	চূড়ান্ড সমশ্বসীমা	_	
	সংশোধিত সমশ্বসীমা	o છ − o b − ₹ o ₹ ₹	
	অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি	
	<u> মন্তব্য</u>	On 23/05/2021: Exit doors do not meet the requirements as per guideline.	

্. পর্ববেষ্ণণ	
	re protection system in kitchen area (fixed temperature type detectors and portable re extinguishers)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১১.১. কার্যভ	<b>म</b>
কাৰ্যক্ৰম	Kitchen area should be fixed with fixed temperature type detectors and portable fire extinguishers as per guideline.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম জ্যাধিকার	্ব ৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সম্প্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	○ Ø − ○ B − ₹ ○ ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুক হথান
<u> মন্তব্য</u>	On 23/05/2021: No progress found

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ১২.১. কাৰ্যক্ৰম

কার্যক্রম	Illuminated emergency light needs to be covered in floor, exits and aisles. The intensity of illumination by means of escape lighting needs to be equal or more than 10 lux. The aisles need to be illuminated with escape lighting to a level of not less than 2.5 lux at floor level.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	0 16 - 0 17 - 5 0 5 5
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হুব্রনি
অবস্থা	
মন্তব্য	On 23/05/2021: Inadequate illuminated emergency light found for the floors and escape routes

#### ১৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	Emergency backup power for critical fire safety system (Signage, fire alarm &
পর্ববেষ্কণ	detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc. )
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

# ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

	Emergency back-up power needs to be connected for (a) exit sign, (b) fire alarm and detection system, (c) emergency lighting, (d) automatic fire detection and alarms systems.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	o ७ − o ъ − ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	On 23/05/2021: Not present

পরিদর্শন A পর্ববেষ্ডণ	vailability of fire department pre-plan	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি		
১৪.১. কাৰ্যত্ৰ	চম	]
কার্যক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র	Factory needs to have a proper pre-plan for fire department.	
কার্থীনার কার্থজ্ঞ অগ্রাধিকার		
চুডান্ড সময়সীমা	-	
সংশোধিত সম্বসীমা অগ্রগতির	26-75-5055	
অবস্থা মন্তব্য	শুৰু হথনি On 23/05/2021: Not found	

১৫. পর্যবেষ্ণণ				
পৰিদৰ্শন পৰ্শবেষ্ণ্ডণ				
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি				
	_			
১৫.১. কার্যক্রম				
The final exit-1 escape routes need to have 1 hour rated walls (enclosure) and 45 min for door openings with the others occupancies till to reach the area of refuge.				
সুপারিশের ভখ্যসুত্র				
কার্থানার কার্যক্রম				
<b>অগ্রাধিকার</b> ৬ মাস				
চুড়ান্ত সম্প্রসীমা				
সংশোধিত   সমশ্রসীমা   ২৫-১২-২০২২				
অ <b>গ্রগতির</b> অবস্থা				
মন্তব্য On 23/05/2021: Fire separation of final exit routes are not found as per guidelines.				

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Fi	re separation of storage area	
ক্যাপ্		•
আইটেম ক্যাটাগরি		
<u> พาเตาเลโ</u>		]
১৬.১. কার্যত	<sub>वि</sub>	
	Storage areas need to be protected with 2 hour rated construction and 1.5 hour	$\overline{\neg}$
কাৰ্যক্ৰম	rated opening or doors.	
সুপারিশের		
ভ৾খ্যসূত্ৰ		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	৬ মাস	
চুডান্ত	_	
সম্মানা		_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	<i>₹€</i> − <i>\$ ₹</i> − <i>₹ 0 ₹ ₹</i>	
শূর্যাশা অগ্রগতির		$\dashv$
অবস্থা	শুৰু হুগ্যনি	
	On 23/05/2021: No fire separation found for the storage area.	

১৭. পর্ববেষ্ণণ			
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	re separation of boiler, generator, sub-station and chemical room		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১৭.১. কার্যত্র	চম		
কাৰ্যক্ৰম	Boiler room needs to be fire separated with 4 hours fire rated enclosure and 2 hours rated opening having direct access from outside. Generator room needs to be fire separated with 4 hours fire rated enclosure and 2 hours rated opening having direct access from outside.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কারখানার কার্যক্রম			
<u>অগ্রা</u> খিকার	া ৬ মাস		
চুডান্ত সময়সীমা	-		
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <i>\(\Chi\)</i> - \$ < - \$ < 2 < 2		
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি		
মন্তব্য	On 23/05/2021: No fire separation found for boiler, generator and sub-station and chemical room		

## ১৮. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Adequacy of centralized fire detection system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ১৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline.		
সুপারিশের তথাসত্র			
কার্খানার			
কাশক্রম অগ্রাধিকার	৬ মাস		
চুডান্ত সমশ্রসীমা			
সংশোধিত সম্যুসীমা	₹ <b>%</b> – <b>%</b> २ – २ ० २ २		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি		
মন্তব্য	On 23/05/2021: Inadequate centralized fire detection system found on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline.		

#### ১৯. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Installation of fire alarm system and call point
ক্যাপ	
আহ(ভূম ক্যাটাগরি	

# ১৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	36-25-3055
সম্যসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হুর্যুনি
অবস্থা	
মন্তব্য	On 23/05/2021: Not found

#### ২০. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Av	vailability of control panel for automatic detection and alarm system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২০.১. কার্যক্র	भ
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install control panel for detection and alarm system at required location.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	৬ মাস
সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <i>Ç</i> – <i>S</i> 2 – 2 o 3 2
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
<u> মন্তব্য</u>	On 23/05/2021: Not found

৪১. পর্ববেক্ষণ		
ক্যাপ	vailability of standpipe system	
আইটেম ক্যাটাগরি		
২১.১. কার্যত্র	চম	
কাৰ্শক্ৰম	Install proper standpipe system having at least 75 mm diameter of standpipe. First aid hose system (38 mm nominal) shall be provided. In addition 50 mm or larger hose connection facility shall be provided.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	৬ মাস	
চুডান্ত সমশ্রসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <b>%</b> – <b>%</b> ₹ – ₹ 0 ₹ ₹	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
মন্তব্য	On 23/05/2021: Not found	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	dequate number of hoses
ক্যাপ আইটেম	
ক্যা <b>টা</b> গরি	
२२.১. कार्यक	म
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install 1 riser per 1000 m2 of floor area and 38 mm dia of hoses with variable nozzle.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <i>6</i> −₹2−₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	On 23/05/2021: Not found

২৩. পর্যবেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	aximum throw of hose pressure at highest point	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
২৩.১. কার্যত	<b>ক্ষ</b>	
কাৰ্যক্ৰম	Install standard standpipe and hose system as well as fire pump system to ensure required hose pressure at the highest and most remote part of the building.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	ি৬ সাস	]
চুডান্ড   সময়সীমা		
সংশোধিত সমশ্রসীমা	₹ <b>%</b> – <b>%</b> ₹ – ₹ 0 ₹ ₹	
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি	
<u>মন্তব্য</u>	On 23/05/2021: Not found	]

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	vailability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২৪.১. কার্য	্ কম
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install Siamese connection after installation of stand pipe and hose system and fire pump.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	ে গাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সম্যুসীমা	\$& <b>-</b> ?\$-\$0\$\$
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
<u> মন্তব্য</u>	On 23/05/2021: Not found

পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন র্শবেষ্ষণ	vailability of dedicated fire pump with sufficient capacity & backup power
<u> গুৰু</u>	
াইটেম গাটাগরি	
nor ii-ij	
<b>৫.১. কাৰ্য</b> ক্ৰ	স
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখীনার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <b>%</b> – <b>%</b> २ – २ ० २ २
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্মনি
অবস্থা	
<b>মন্ত</b> ব্য	On 23/05/2021: Not found

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Water capacity for fire-fighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৬.১. কাৰ্যক্ৰম Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment and at least 1900ltr x 75min=142500 liters water কাৰ্যক্ৰম storage tank. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা On 23/05/2021: Water capacity for fire-fighting found insufficient. মন্তব্য