



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|--|
| কারখানার নাম | মেসার্স ইডেন ক্যাশনস লিঃ |
| ঠিকানা | 1142, Askarabad, Mistri Para, Sk. Mujib Road, Chattogram |
| কারখানার কোড | CHT058 |
| কালার কোড | |

| | |
|---|-----------------------|
| মূল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |
|---|-----------------------|

১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Obstruction in means of escape |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Remove the combustibles from the stair so that means of escape remains free and unobstructed. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 09-03-2020 (CVV-01): All of the Stairs and means of escapes are found free from obstructions at ground and 2nd floors. 17-11-2020 (CVV-02): All of the Stairs and means of escapes are found free from obstructions at ground and 2nd floors. 07-09-2021 (CVV-04): All of the Stairs and means of escapes are found free from obstructions at ground and 2nd floors. |

২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Testing and record of fire-fighting equipment |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | All the firefighting equipment need to be tested with proper documents. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 09-03-2020 (CVV-01): No document has been found regarding the testing and record of fire-fighting equipment during the visit. 17-11-2020 (CVV-02): testing documents of fire equipment have been found. 07-09-2021 (CVV-04): Testing documents of fire equipment have been found. |

৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of storage area |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 09-03-2020 (CVV-01): Lights without protective covers and conduits have been found in storage rooms at ground and 2nd floor. 17-11-2020 (CVV-02): They provided light without cover at store area. 07-09-2021 (CVV-04) :: They provided light without cover at store area. conduit are covered but not fire resistive. |

৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Management of combustibles in storage area |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9 m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 09-03-2020 (CVV-01): The minimum one third clearance of the floor height from the ceiling to the top of the storage stacks are maintained at all storages rooms of ground and 2nd floors .Good housekeeping is also maintained properly to manage combustibles at store rooms. 17-11-2020 (CVV-02): The minimum one third clearance of the floor height from the ceiling to the top of the storage stacks are maintained at all storages rooms of ground and 2nd floors .07-09-2021 (CVV-04): The minimum one third clearance of the floor height from the ceiling to the top of the storage stacks are maintained at all storages rooms of ground and 2nd floors |

৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Visibility and uniformity of exit signs |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | All required means of exit or exit access in buildings or areas requiring more than one exit shall be signposted. The signs shall be clearly visible at all times, where necessary supplemented by directional signs. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 09-03-2020 (CVV-01): Factory has installed illuminated exit signs at most of the places except at non-illuminated exit sign of store room at 2nd floor. Adequate illumination labels are not found at several places of production floor. Illuminated directional signs are not provided at all floors. 17-11-2020 (CVV-02): Factory has installed illuminated exit signs at most of the places except at non-illuminated exit sign of store room at 2nd floor. 07-09-2021 (CVV-04): Factory has installed illuminated exit signs at most of the places |

৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Availability of As Built Drawing with machine layout and escape route |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Needs to have as built drawing with proper dimensions showing means of escape. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 09-03-2020 (CVV-01): No document has been found regarding the as built drawing with machine layout and escape routes during the visit.17-11-2020 (CVV-02): They have no documents regarding as built drawing with machine layout. 07-09-2021 (CVV-04): They submitted as build design at dife.having not posted it yet at every floor. |

৭. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Validity and full area coverage of fire license |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৭.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Fire license needs to be renewed by mentioning full coverage area. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 09-03-2020 (CVV-01): Updated fire license with validity till 30th June, 2020 mentioning full coverage area has found during visit.17-11-2020 (CVV-02): They have valid fire license .07-09-2021 (CVV-04): They have valid fire license |

৮. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Fire safety training from BGMEA or Fire service and Civil Defense or others |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৮.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Fire manager/Director need to have safety training from proper authority & worker of the factory should as far as possible be trained for use fire extinguisher. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 09-03-2020 (CVV-01) : Documents regarding fire safety training has been found conducted by Fire service and Civil Defense dated on 24-Sep-2017, 04-Mar-2018 and 14-Nov-2018. But factory has not received any certificate from Fire service and Civil Defense yet. 17-11-2020 (CVV-02) : They have received fire training certificate. 07-09-2021 (CVV-04) : They have received fire training certificate. |

৯. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Type of exit doors |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৯.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 09-03-2020 (CVV-01) : All the exit doors have been replaced by side swinging , un-lockable doors and compliant fire rated doors that can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key. 17-11-2020 (CVV-02) : They replaced all of the side swining doors 07-09-2021 (CVV-04) : They replaced all of the side swining doors by fire rated door. |

১০. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Handrail on both sides of stairways |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১০.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Factory needs to provide handrail on both sides of all the stairways. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 09-03-2020 (CVV-01): Both side handrails are provided at stair-1, 2 and 3. 17-11-2020 (CVV-02): Both side handrails are provided at stair-1, 2 and 3. 07-09-2021 (CVV-04): Both side handrails are provided at stair-1, 2 and 3. |

১১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Factory needs to have emergency backup power for critical fire safety system with sufficient capacity & arrangement according to NTPA Guideline. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 09-03-2020 (CVV-01): Factory has installed illuminated emergency lights in floors and escape routes at most of the places but adequate illumination labels have not found at several places of production areas at 2nd floor. On aisles illumination level measured only 1.9 lux, which is less than the minimum standard. 17-11-2020 (CVV-02): Factory has installed illuminated emergency lights in floors and escape routes at most of the places but adequate illumination labels have not found at several places of production areas at 2nd floor. 07-09-2021 (CVV-04): Factory has installed illuminated emergency lights in floors and escape routes at most of the places but adequate illumination labels have not found at several places of production areas at 2nd floor |

১২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Availability of fire department pre-plan |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Fire department pre-plan needs to be developed. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ২৫-১২-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 09-03-2020 (CVV-01) : No document has been found regarding the fire department pre-plan approved from FSCD during the visit. 17-11-2020 (CVV-02) : No document has been found regarding the fire department pre-plan approved from FSCD during the visit. 07-09-2021 (CVV-04) : They have fire departmental pre plan posted in ground floor. |

১৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Fire separation of final exit routes |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | The final exit-2 need to be protected from bonded ware house store and wastage store by 2 hours rated construction with 1.5 hours rated doors/opening till to reach safe refuse area. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ২৫-১২-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 09-03-2020 (CVV-01): The final exit -1 & 2 has been found fire separated from production area, bonded warehouse, wastage store by fire rated construction and fire rated doors till to reach safe refuse area. But no creditable document is found regarding to the fire rated doors. Final exit -3 has directly access to the outside of the building. 17-11-2020 (CVV-02): The final exit 2 has been protected by fire rated door. 07-09-2021 (CVV-04): The final exit 2 has been protected by fire rated door. |

১৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Fire separation of storage area |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Storage area need to be protected with 2 hours rated construction and 1.5 hours rated opening or doors. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ২৫-১২-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 09-03-2020 (CVV-01): Storage areas have been found protected by fire rated construction and fire rated door at ground floor but no creditable document is found regarding to the fire rated doors.17-11-2020 (CVV-02): Storage areas have been found protected by fire rated construction and fire rated door at ground floor. 07-09-2021 (CVV-04): Storage areas have been found protected by fire rated construction and fire rated door at ground floor. |

১৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Fire separation of boiler, generator, sub-station and chemical room |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Boiler room needs to be fire separated with 4 hours fire rated enclosure and 2 hour rated opening having direct access from outside. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ২৫-১২-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 09-03-2020 (CVV-01) : At ground floor, boiler room has been found protected by fire rated enclosure and fire rated door from adjacent finishing section. No creditable document is found regarding to the fire rated door during visit. 17-11-2020 (CVV-02) : At ground floor, boiler room has been found protected by fire rated enclosure and fire rated door from adjacent finishing section. 07-09-2021 (CVV-04) : At ground floor, boiler room has been found protected by fire rated enclosure and fire rated door from adjacent finishing section. |

১৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Fire and smoke protection of staircases |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | All the stairs need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening (2 hours rated enclosure and 1.5 hour rated door) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ২৫-১২-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 09-03-2020 (CVV-01) : All of the stairs (Stair-1, 2 & 3) have been protected by fire and smoke resistance enclosures and doors at every floor of the building. No creditable document is found regarding to the fire rated door during visit. 17-11-2020 (CVV-02) : All of the stairs (Stair-1, 2 & 3) have been protected by fire and smoke resistance enclosures and doors at every floor of the building. 07-09-2021 (CVV-04) : All of the stairs (Stair-1, 2 & 3) have been protected by fire and smoke resistance enclosures and doors at every floor of the building. |

১৭. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Adequacy of centralized fire detection system |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৭.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ২৫-১২-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 09-03-2020 (CVV-01): Factory has installed centralized fire detection & alarm system at all occupied floors. This system installation work is on going and also the system has found non-functional during the visit. 17-11-2020 (CVV-02): Factory has installed centralized fire detection system but found not functional. 07-09-2021 (CVV-04): Factory has installed centralized fire detection system but found not functional due to dust particle. |

১৮. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Installation of fire alarm system and call point |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৮.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ২৫-১২-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 09-03-2020 (CVV-01): The factory has installed centralized fire detection & alarm system at all occupied floors including multiple call boxes and automatic fire alarm system. This system installation work is on going and also the system has found non-functional during the visit. 17-11-2020 (CVV-02)::Factory has installed centralized fire detection system but found not functional . 07-09-2021 (CVV-04): They installed fire alarm system at all occupied floor. |

১৯. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Availability of control panel for automatic fire detection and alarm system |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৯.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Factory needs to install control panel for centralized automatic smoke detection & fire alarm system according to NTPA Guideline. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ২৫-১২-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 09-03-2020 (CVV-01) : The factory has installed centralized fire detection & alarm system at all occupied floors including fire alarm control panel. The system has found non-functional during the visit. 17-11-2020 (CVV-02) :: Factory has installed centralized fire detection system but found not functional . 07-09-2021 (CVV-04) :: Factory has installed centralized fire detection system but found not functional . |

২০. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Availability of standpipe system |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২০.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Factory needs to install proper standpipe system with having at least 100 mm dia of riser. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ২৫-১২-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 09-03-2020 (CVV-01): The factory has installed standpipe system based on the approved deign reviewed by ACCORD dated on 28-Oct-2015.The system has found partially operational. 17-11-2020 (CVV-02): The factory has installed standpipe system based on the approved deign reviewed by ACCORD dated on 28-Oct-2015.They have not submitted their design at DIFE yet. 07-09-2021 (CVV-04): The factory has installed standpipe system based on the approved deign reviewed by ACCORD dated on 28-Oct-2015.They have not submitted their design at DIFE yet. |

২১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Maximum throw of hose pressure at the highest point |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Factory need to ensure the minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or larger hose shall be at least 300 Kpa. For standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 Kpa. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ২৫-১২-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 09-03-2020 (CVV-01): The factory has installed standpipe system based on the approved deign reviewed by ACCORD dated on 28-Oct-2015.The system is found partially operational. So the maximum water throwing hose pressure could not be verified at highest and most remote point. 17-11-2020 (CVV-02): They have installed stand pipe system but they have not submitted their accord reviewed design at DIFE. 07-09-2021 (CVV-04): They have installed stand pipe system but they have not submitted their accord reviewed design at DIFE. |

২২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Availability of Siamese connection for fire department |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ২৫-১২-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 09-03-2020 (CVV-01) : The factory has installed standpipe system including 4 way Siamese connection based on the approved deign reviewed by ACCORD dated on 28-Oct-2015.The system is found partially operational. .17-11-2020 (CVV-02) :The factory has installed standpipe system including 4 way Siamese connection based on the approved deign reviewed by ACCORD dated on 28-Oct-2015. 07-09-2021 (CVV-04) :The factory has installed standpipe system including 4 way Siamese connection based on the approved deign reviewed by ACCORD |

২৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ২৫-১২-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 09-03-2020 (CVV-01): The factory has installed standpipe system including dedicated fire pump (1000US GPM) set in a positive suction pump room. Approved deign reviewed by ACCORD dated on 28-Oct-2015 has found for negative suction and mentioned pump capacity is 750US GPM. The system is found partially operational. Installation work is on going. 17-11-2020 (CVV-02): They have installed dedicated firer pump with backup power system but they have not submitted their accord reviewed design at DIFE. 07-09-2021 (CVV-04): They have dedicated fire pump with sufficient water capacity but still not submitting design at DIFE. |

২৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Water capacity for fire-fighting |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment and at least 1900ltr x 75min=142500 liters water storage tank. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ২৫-১২-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 09-03-2020 (CVV-01): As per the factory information and as built drawing, water storage capacity is found 162149 US Gallon, which is more than the requirement (75000 Gallon). 17-11-2020 (CVV-02): water storage capacity is found 162149 US Gallon, which is more than the requirement (75000 Gallon). 07-09-2021 (CVV-04):water capacity is more than their requirement.but they have not submitted design to DIFE yet. |

২৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Design drawing of fire detection and standpipe system have been reviewed by ACCORD on 28-Oct-2015. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | The factory need to submit ACCORD reviewed design and drawing to DIFE. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | 17-11-2020 (CVV-02):The factory did not submit ACCORD reviewed design and drawing to DIFE yet. 07-09-2021 (CVV-04)::The factory did not submit ACCORD reviewed design and drawing to DIFE yet.They will submit when they completed structural issue. |

২৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | At 2nd floor, dining and childcare areas have not been fire separated from adjacent production areas. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Dining and childcare areas need to be protected by 3hr fire protection construction barrier from adjacent production floor and other occupancy as per guideline. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ২৫-১২-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 17-11-2020 (CVV-02) :The factory has separated the childcare room which is using as prayer room .but they have not separated the dinning room yet. 07-09-2021 (CVV-04) :The factory has separated the childcare room which is using as prayer room .but they have not separated the dinning room yet. |