

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	খ্রি ইন ফ্যাশন (বিডি)লি:
ঠিকানা	Plot # 2924, 2925, 2939, 2940, Daxinkhan Bazar, Daxinkhan, Dhaka-1230
কারখানার কোড	DHK002
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ ক্যাপ	ervice & Civil Defense or others
আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কার্যক্রম	
the factory from proper authority time	arrange fire safety training for the workers of to time.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়	
চূড়ান্ত সম্বসীমা	
সংশোশিত সমরসীমা <sup>৩১–০১–১১</sup> ৭০	
্ <mark>ষ্প্র্থাতির</mark> অবস্থা	
মন্তব্য 30-09-2020 (CVV-01): During the vi	sit, no document has been found regarding proper authority.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	onductivity and record of fire drill
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্শক্ৰম	Fire drill shall be conducted quarterly (4 times a year) under the Fire Safety Plan. A record of such drills shall be kept in writing for at least 3 years for the inspection of fire brigade whenever called for.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	থবোজ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হর্মনি
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-01): No fire drill record has been found during the visit.

পর্ববেষ্কণ	
ারিদর্শন   ার্শবেষ্ফণ	sting and record of fire–fighting equipment
চ্যাপ 	
শাইটেম চ্যাটাগরি	
· ·	
<u>».১. কাৰ্যক্ৰ</u> ু	
কাৰ্যক্ৰম	All the firefighting equipment s need to test with proper documents.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত	_
<u> </u>	
সংশোধিত	07-07-790
সময়সীমা	
অগ্রগতির 	শুৰু হুমুনি
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	30-09-2020 (CVV-01): No document has been found regarding the fire fighting

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	Management of combustibles in storage area
ক্যাপ আইটেম	
ক্যালাগার	

কাৰ্যক্ৰম	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যথানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-01): At 4th floor, there is a bonded warehouse where materials are not kept with good housekeeping. The height of materials stack is maintained properly (one-third of total height clear from ceiling). Huge production cartons are stored adjacent to production floor.

#### ৫. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Adequate number of portable fire extinguishers
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

## ৫.১. কাৰ্যক্ৰম

	Each extinguisher can cover 550sft area. Factory needs to install more extinguishers according to factory area.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	07-07-7940
সমশ্বসামা	~3~~3∩7°
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হয়নি
	30-09-2020 ( CVV-01 ): During the visit, no single portable fire extinguisher is
1 ( P P P	found at 4th floor.

ারদর্শন   1ৰ্শবেষ্কণ	vailability of As built drawing with machine layout & escape route
ন্যূপ্	
াইটেম গ্যাটাগরি	
ואוייוטויין	
.১. কাৰ্যক্ৰ	न
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have as built drawing with floor machine layout showing means o escape with proper dimension.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র ক্রান্সালার	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-01): During the visit, no document has been found regarding to as built drawing with machine layout & escape route.

পর্ববেষ্কণ	
শরিদর্শন শর্শবেষ্ষণ	alidity and full area coverage of fire license
ন্যূপ্	
শাইটেম গ্যাটাগরি	
PJI®I레시	
.১. কাৰ্যক্ৰম	
	Factory, pood to have a valid finalizance with covering full accoming a gazage
কাৰ্যক্ৰম	Factory need to have a valid fire license with covering full occupied area $\&$ clearly mention the coverage area in the license.
<u>সু</u> পারিশের	Therition the coverage area in the license.
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	02-02-2290
সম্যসীমা	20 20 00 P
<u>অগ্রগতির</u>	শুক হ্বনি
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	30-09-2020 (CVV-01): During the visit, no document has been found regarding
ו שווי	to fire license.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্যন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Factory needs to have a proper pre-plan for fire department.	7
সুপাৰিশেৰ	1
ভিখ্যসূত্ৰ	4
কার্শানার    কার্শক্রম	
অ্থাধিকার প্রযোগ্য লয়	┨
চুড়ান্ত	1
अभ्यत्रिमा   -	
সংশোধিত ১৯-১৯-১৯৭০	7
거허럭게	4
<b>অগ্রগতির</b> শুক হর্মন	
অবস্থা	4
মন্তব্য 30-09-2020 (CVV-01): During the visit, no fire safety pre-plan has been found in the factory.	1
	_

পর্যবেষ্ণণ	
রিদর্শন 🖵	and the decide of the decide o
ৰ্শবেষ্কণ <sup>। y</sup>	pe of exit doors
গ্যপ ই-ই-	
গাইটেম গ্যাটাগরি	
7011111	
.১. কাৰ্যক্ৰ	Ţ
কাৰ্যক্ৰম	All the exit doors of staircase enclosure need to be replaced by side swinging fire fated doors so that the staircase remains free from smoke as well as the lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার  কার্যক্রম	
	প্রবোগ্য ন্য
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
<b>মন্ত</b> ব্য	30-09-2020 (CVV-01): All exits directly leading to outside of the building are found with collapsible type gate with locking features. At ground to 5th floors, all exit doors connecting with both stairs are not fire separated due to collapsible gates with locking features.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	andrail on both sides of stairways
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যত্ৰ	স্
কাৰ্যক্ৰম	Provide handrail on both sides of stairways.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্যসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
<b>মন্ত</b> ব্য	30-09-2020 (CVV-01): There are two main stair in this building, at both stairs, both side handrails are provided at all floors. Another single internal stair located in between 4th and 5th floor where both side hand rails are not provided.

পর্ববেষ্কণ	
ারিদর্শন   <sub>S</sub> ে 1র্থবেষ্ডণ	ealing status of penetration and openings in rated walls and slab
ন্যাপ	
গাইটেম গ্যাটাগরি	
गुलियान्।	
১.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	Walls of such opening shall have at least 2 hour fire resistance rating Or close the opening with 2 hr rated construction.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	থবোজ্য ন্য
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-01): At 4th floor, unsealed penetration and openings are found in walls which are not fire resistive by approved materials.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes
ক্যাপ আইন্টেম	
সাহডেশ ক্যাটাগরি	

কার্যক্রম	Illuminated emergency light needs to be covered in floor, exits and aisles. The intensity of illumination by means of escape lighting needs to be equal or more than 10 lux. The aisles need to be illuminated with escape lighting to a level of not less than 2.5 lux at floor level.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	02-03-3590
সমশ্রসীমা	02-02-2010
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হ্ৰানি
অবস্থা	19175 460
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-01): At 4th floor, factory has not installed yet any emergency light in floors and escape routes.

#### ১৩. পর্যবেষ্কণ

পরিদর্শন	Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm &
পর্ববেষ্ণ	detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	i

# ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Emergency back-up power needs to be connected for critical fire safety system and not less than 30 minutes in case of failure of power supply.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর	
চুডান্ত	_	
সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হুর্যনি	
<u>অবস্থা</u>		
	30-09-2020 (CVV-01): Emergency backup power for critical fire safety system	
মন্তব্য	(signage, fire alarm and detection system, AFD and Alarm systems etc.) is not found as factory has not installed signage, fire alarm and detection system yet.	
	power as recently has not instance signage, me diam and detection system yet.	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Visibility and uniformity of exit signs
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	i i

কাৰ্যক্ৰম	All required means of exit or exit access in buildings or areas requiring more than one exit shall be signposted. The signs shall be clearly visible at all times, where necessary supplemented by directional signs.
সপারিশের	
<u>ত্থ্যসূত্র</u>	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড সম্যুসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-01): At all exits of 4th floor, factory has not installed any exit sign yet.

# ১৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Installation of fire alarm system and call point
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

# ১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

	Factory needs to install manual as well as automatic fire alarm system with control
কাৰ্যক্ৰম	panel for centralized automatic fire detection and alarm system in the command station at the entrance lobby of the factory premises.
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ত সম্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-01): As the factory has not installed the centralized fire detection and alarm system yet so standard fire alarm system and call points are not found.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Fire separation of final exit routes
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Both of the final exit route need to provide protected paths of travel (2 hours fire rated construction with 1.5 hours fire rated opening) from the stair entrance (2 hours rated enclosure with 1 hours rated automatic opening/doors) at each floor level) till to reach safe refuse area.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ত সমর্মীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
<b>মন্ত</b> ব্য	30-09-2020 (CVV-01): At ground floor, both of the final exit routes are not fire separated from commercial market shops and the stair entrance of each floor level till to reach safe refuse area.

### ১৭. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Fire separation of storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ১৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Accessories store need to be separated with 2 hours rated construction & 1.5 hours rated door.
সুপারিশের তথ্যসত্র	
কার্থানার কার্থ্যনার কার্থক্রম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-01): At 4th floor, there is a bonded warehouse adjacent to production floor which is not fire separated due to noncompliant steel type sliding door opening.

পর্যবেষ্ণ্য Fire separation of boiler, generator, sub-station and chemical room	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮.১. কাৰ্যক্ৰম Generator room need to be fire separated by 2 hr fire rated enclosure and 1.5 hrs rated opening. Boiler room need to be fire separated by 2 hr fire rated enclosure কাৰ্যক্ৰম and 1.5 hrs rated opening. Sub-station room need to have 1 hour fire rated encloser and 45 min fire rated composite door. সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত 02-02-2290 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হ্য়ানি অবস্থা 30-09-2020 (CVV-01): At ground floor, transformer, sub-station, and generator room is located in a same room which is not separated from final exit route of মন্তব্য commercial market. At 4th floor, an electric boiler is located in an open place

	১৯. পর্যবেষ্ণণ		
	পিরিদর্শন পর্ববেষ্ণন		
	ক্যাপ্		
	আইটেম     ক্র্যাট্রগরি		
	ורודיטונידן		
١	১৯.১. কাৰ্যক্ৰম		

adjacent to production floor which is not fire separated.

১৯.১. কার্যক্রম	
কাৰ্শক্ৰম	All the exits connecting to the staircase-1 and 2 need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening (2 hours rated enclosure and 1.5 hour rated door) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্র্যোগ্য ন্য
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
<u> মন্তব্য</u>	30-09-2020 (CVV-01): At all floors, all exits connecting to the staircase-1 and 2 are not found fire protected with fire and smoke resistant enclosures.

रणः भारत्रका	
পরিদর্শন   পর্যবেষ্ক্রণ Adequacy of centralized fire detection system	
श्रीत्र्क्षन  Adequacy of centralized fire detection system	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাণরি	

,	Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system or
কাৰ্শক্ৰম	all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline.
সুপারিশের	
<u>ত্থ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
<u>কাৰ্শক্ৰম</u>	
<u> অগ্রাখিকার</u>	প্রযোগ্য লয়
চূডান্ <u>ড</u>	_
<u> </u>	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্যনি
অবস্থা	O 17 × 31/1

২১. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Availability of control panel for automatic fire detection and alarm system	
ক্যাপ আইটেম ক্যানগ্ৰ	ने त	
23.3. 3	ন্	

9.9. TI 1421	
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install control panel for centralized automatic fire detection and alarm system in the command station at the entrance lobby of the factory premises.
সুপারিশের	
ভূথ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
111111	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-01): Factory has not installed the standard centralized fire detection and alarm system including control panel yet.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Availability of standpipe system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Install proper standpipe system having at least 100 mm dia of standpipe. First aid hose system (38 mm nominal) shall be provided (Ref. Fire Service Standard # 9) in addition to Fire Aid Fire Fighting Appliances in existing high rise NTPA (20 m) buildings. In addition 50 mm or larger hose connection facility shall be provided.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-01): Factory has not installed standard standpipe system yet.

#### ২৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Maximum throw of hose pressure at the highest point
ক্যাপ্	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগার	

# ২৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install standard standpipe and hose system as well as fire pump system to ensure required hose pressure at the highest and most remote part of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার	
কার্যক্রম জলাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-01): As the factory has not installed standard standpipe system yet so the water throwing pressure could not be checked at remote point.

ৰ্ববেষ্ষণ  <sup>১</sup>	iamese connection is not available at the factory premises
<u>্যাপ</u>	
াই্টেম্ 📗	
য়াটাগরি	
<u> </u>	***
<u>8.১. কার্য</u>	<u> </u>
	Factory need to installed Siamese connection after installation of stand pipe
কাৰ্যক্ৰম	system, hose system and fire pump.
সুপারিশের	
ভ্খ্যসূত্র	
কারখানার	1
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকা	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
<u> চুডান্ড</u>	
সম্মানীমা	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	
નવાગાહન	শুরু হর্মন
অবস্থা অবস্থা	

ে পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ A	vailability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
-	STI CONTRACTOR OF THE PROPERTY
২৫.১. কার্যত্র	P4
কাৰ্যক্ৰম	Install dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory. Required for
	adequate pressure of hose.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	থবোগ্য ন্য
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-01): No dedicated fire pump is installed for firefighting yet.

## ২৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	later capacity for fire–fighting
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২৬.১. কার্য	<u>ক্</u> ম
কাৰ্যক্ৰম	Water reservoir need to design of required discharge quantity for fire-fighting.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	্বা প্রযোগ্য ন্য
চুড়ান্ত সম্বসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মূলনা	30-09-2020 (CVV-01): Dedicated water storage reservoir for fire-fighting is not

#### ২৭. পর্যবেষ্ফণ পরিদর্শন Drawing & design of fire protective construction / separation drawing is not available in পর্যবেষ্ণণ the factory during the visit. ক্যাপ আই(টম |ক্যাটাগরি| ২৭.১. কাৰ্যক্ৰম The factory need to prepare and get approval for fire protective construction and কাৰ্যক্ৰম separation drawing with from DIFE. সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা 30-09-2020 (CVV-01): Drawing & design of fire protective construction / মন্তব্য separation drawing is not available in the factory during the visit.

#### ২৮. পর্ববেষ্ণণ

|মন্তব্য

provided yet.

পৰিদৰ্শন Design drawing of central fire alarm and detection system for the premises is not found পৰ্যবেষ্কণ in the factory during the visit.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগৰি

# ২৮.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Prepare proper design drawing for central fire alarm and detection system for the premises. Design drawing should be submitted to DIFE for approval
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	07-07-7930
সময়সীমা	02-02-2940
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হ্র্যনি
অবস্থা	10% 4.4%
<u> মন্তব্য</u>	30-09-2020 (CVV-01): Design drawing of central fire alarm and detection system for the premises is not found in the factory during the visit.

#### ২৯. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন Design drawing of standpipe & hose system including fire pump and water storage পর্যবেষ্কণ capacity is not found during the visit.
ক্যাপ

আইটেম ক্যাটাগরি

#### ২৯.১. কাৰ্যক্ৰম

(0.3. 4) 144		
কাৰ্শক্ৰম	Prepare proper design drawing of standpipe & hose system which should be submitted to DIFE for approval.	
সুপারিশের তখ্যসত্র		
ভ গুণু <u>র্</u> কার্খানার		
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সম্যুসীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
মন্তব্য	30-09-2020 (CVV-01): Design drawing of standpipe & hose system including fire pump and water storage capacity is not found during the visit.	