

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্ক শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	খ্রি ইন ফ্যাশন (বিডি)লি:
ঠিকানা	Plot # 2924, 2925, 2939, 2940, Daxinkhan Bazar, Daxinkhan, Dhaka-1230
কারখানার কোড	DHK002
কালার কোড	

ায়লের ধ্রু	i: বৈঘুতিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তার্নি
1 ৰ্যবেষ্ষণ		
রিদর্শন Bu শ্বেক্ষণ te গ্যাপ মইটেম গ্যাটাগরি	urning sign on busbar and damaged insulation of nsion panel.	f cables are observed within Low
.১. কাৰ্যক্ৰ		
কাৰ্শক্ৰম	Find out cause (improper cable selection, imprimproper termination, rusted connection, heat insulation damage and take proper action included where necessary.	source etc.) of burning sign and
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	[Whom is going to carry out the recommendation be carried out?]	on?] [How will the
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নয়	
চুড়ান্ড সমশ্বসীমা	07-07-7940	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	30-Sep-20 (CVV-1): The substation room fou So this observation cannot be verified. 15-12-2 observed for the cables in low tension distributi	2020 (CVV-2): No burning sign

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	ne generator is not earthed.
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগার	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide two separate and distinct connections of earthing for each generator.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	১ মপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
সংশোধিত সময়সীমা	02-09-2022
অগ্রগতির	
অবস্থা	সংশোধিত
<u>মন্তব্য</u>	30-Sep-20 (CVV-1): The substation room found locked on the inspection date. So this observation cannot be verified. 15-12-2020 (CVV-2): Generator is removed from the factory and closed off the space wirth a wall

প্ৰবিষ্কণ	
রিদর্শন র্শবেষ্ <u>ষ</u> ণ	anel boards (including panel door) are not properly earthed.
ग প	
াইটেম গাটাগরি	
701 11-1	
.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Ensure all panel boards (including panel door) are earthed properly using appropriate type and size of cables and the earthing cables have continuity up to main earth /earthing pit.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	১ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-09-2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্যনি
মন্তব্য	30-Sep-20 (CVV-1): Distribution boards (including panel door) are not properly grounded. 15-12-2020 (CVV-2): Distribution boards does not have proper sized earthing and its door were also not grounded with the earthing system

৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Wooden base used for mounting main cutout and switch control.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যা টা গরি	

কাৰ্শক্ৰম	Replace wooden boxes and bases with metal clad construction enclosure for mounting the cutout and switch controls.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	১ সপ্তাহ
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	02-09-2022
সমশ্বসীমা	04-04-4044
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হ্রানি
অবস্থা	[
	30-Sep-20 (CVV-1): Wooden channels are used for mounting the socket outlet.
<u> মন্তব্য</u>	15-12-2020 (CVV-2): Wooden base channel found for mounting socket outlet
	and wooden board observed inside the distribution board

৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Un-terminated wires found within panel board.
ক্যাপ	
<u>আইটেন</u>	
ক্যাটাগরি	

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Isolate/make safe all unused cables first and then remove from panel boards. If necessary make sure cables are properly terminated at its point of termination using appropriate size and type of lug.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	১ সপ্তাহ
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	-2 -0 2-22
সমশ্রসীমা	02-09-2022
অগ্রগতির	क्रम राजि
<u>অবস্থা</u>	শুৰু হুৰ্ননি
মন্তব্য	30-Sep-20 (CVV-1): Un-terminated wires found in the factory and inside the panel board. 15-12-2020 (CVV-2): Live exposed cables observed inside the distribution boards

৬. পর্ববেষ্ফণ

পৰিদৰ্শন Circuits are drawn for loads without the incorporation of an overcurrent protection প্ৰবিষ্ণন device.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাডাগৰি

b. ১. কাৰ্যক্ৰম

Ensure overcurrent protection device (circuit breaker/fuse) for each circuit/branch circuit.

কাৰ্যক্ৰম	Ensure overcurrent protection device (circuit breaker/fuse) for each circuit/branch circuit.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	১ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-09-2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্যানি
মন্তব্য	30-Sep-20 (CVV-1): Circuits are drawn for loads without the incorporation of an overcurrent protection device. $15-12-2020$ (CVV-2): Loads are drawn without the incorporation of overcurrent protection device (circuit breaker/fuse)

৭. পৰ্শবেষ্ণ্ডণ পরিদর্শন পর্শবেষ্ণ্ডণ Earthing connections are not provided at electrical equipment (Sewing Machines). ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

.১. কার্বক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	Ensure proper earthing connections at all electrical equipment.	
সুপারিশের তথ্যসত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	১ সপ্তাহ	
চুড়ান্ড সময়সীমা	-	
সংশোধিত সম্যুসীমা	02-09-2022	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
মন্তব্য	30-Sep-20 (CVV-1): Earthing connections are not provided at electrical equipment (Sewing Machines). 15-12-2020 (CVV-2): No earthing connection observed for the electrical equipments (for e.g sewing machine)	

S	শরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Di	istribution boards are not clean.	
 -	চ্যাপ শাইটেম		
<u> </u>	চ্যাভাগাৰ ৮.১. কাৰ্যক্ৰফ		
			_
	কাৰ্যক্ৰম	Isolate the panel from the electrical service and clean interior components from dust and debris. Seal all openings within the enclosure to prevent dust and debris from entering.	
	সুপারিশের তথ্যসূত্র]
	কার্থানার কার্বক্রম]
	অগ্রাধিকার	চলছে	1

মন্তব্য 30-Sep-20 (CVV-1): Most of the distribution boards are not clean. 15-12-2020 (CVV-2): Dust and debris observed for the distribution boards

৯. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ Earthing system has the provision for inspection but inspection is not conducted yet.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

চুড়ান্ড সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা

অগ্রগতির

অবস্থা

02-05-5590

শুৰু হ্য়ানি

কাশক্ৰম	Provide provision for inspection of all earthing system and ensure inspection is being completed and documented.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	চলছে
চুডান্ড সমশ্সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	30-Sep-20 (CVV-1): Earth electrodes (pits) are not identified to perform the periodical inspection and earth electrode (pit) resistance record is not available in the factory. $15-12-2020$ (CVV-2): Periodic inspection for earthing system are not conducted yet

পরিদর্শন Safety signage and fire-fighting equipment are not located at substation and generator পর্যবেষ্ণন room. Rubber mats are not kept at in front of panel boards.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Ensure appropriate number and type of safety signage and fire–fighting equipment at substation and generator room. Also ensure graded rubber mats are provided in front of all panel boards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	o&-ob-2o22
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হ্ৰ্যনি
অবস্থা	O42 < 414
মন্তব্য	30-Sep-20 (CVV-1): The substation room found locked on the inspection date. So safety signage and fire-fighting equipment location cannot be verified. Electrical insulation mats are not provided in front of distribution boards 15-12-2020 (CVV-2): Danger signage and fire fighting equipments were not observed and insulated rubber mats were found infront the distribution boards

১১. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	There are no Instruction boards for first aid and artificial respiration.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

कार्यकरा	Provide Instruction board for first aid and artificial respiration in the substation
কাৰ্যক্ৰম	room and generator room.
সুপারি(শর	
ভ্খ্যসত্ৰ	
, a,	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	o № – o ₽ – ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির	শুৰু হৰ্যনি
অবস্থা	· 전환 복취하
	30-Sep-20 (CVV-1): The substation room found locked on the inspection date.
মন্তব্য	So this observation cannot be verified. 15–12–2020 (CVV-2): No instruction
'5 "	boards for first aid and electric shock recuperation were not observed
	boards for first and aria electric shock recuperation were not observed

Substation room does not have adequate illumination level. পর্যবেষ্ফণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১২.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Ensure substations room has adequate illumination level as per standard. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত o&-ob-2022 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা 30-Sep-20 (CVV-1): The substation room found locked on the inspection date.

So this observation cannot be verified. 15–12–2020 (CVV-2): Low illumination

observed for the substation room

১৩. পর্যবেষ্কণ পরিদর্শন Transformer breather soil cup was not found at the time of inspection. পর্যবেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম Install breather and fill the transformer breather with fresh Silica gel and oil cup কাৰ্যক্ৰম with fresh Oil. সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত

30-Sep-20 (CVV-1): The substation room found locked on the inspection date. So this observation cannot be verified. 15-12-2020 (CVV-2): Transformer

১৪. পর্যবেষ্কণ

সমর্মীমা সংশোধিত

<u>সমশ্রসীমা</u> অগ্রগতির

অবস্থা

মন্তব্য

08-08-2022

breather's oil cup is filled with silica gel

সংশোধিত

মন্তব্য

পরিদর্শন Each circuit is not provided with dedicated earthing and there is no marking to identify প্রবেষ্ণন earthing cable for specified circuit.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম

O: 0: 11 14-1		
কাৰ্যক্ৰম	Provide dedicated & adequate size of earthing with proper identification for each circuit and ensure continuous earth path is back to main building intake.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্বসীমা		
সংশোধিত সমশ্রসীমা	o № – o ₽ – ₹ o ₹ ₹	
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি	
মন্তব্য	30-Sep-20 (CVV-1): Each circuit is not provided with dedicated earthing. Also there is no marking by separate color coding, marking tape, tagging, or other approved means to identify earthing cable for specified circuit. As a result, dedicated earthing with adequate size cannot be identified. 15-12-2020 (CVV-2): No dedicated earthing for specified circuit observed for any distribution boards	

১৫. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন Looping and multiple connections of cables are observed at circuit breakers within পর্যবেষ্কণ distribution boards.
ক্যাপ

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

	[D : 1 : 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
কাৰ্যক্ৰম	Rewire to i) Ensure each incoming supply to an MCB has a dedicated supply from bus bar.ii) Avoid the use of multiple cables on outgoing side of MCB[s.
	bus bar.ii / Avoid the use of multiple cables off outgoing side of McDas.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুড়ান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	o ⋈ − o ษ − ₹ o ₹ ₹
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হ্ৰ্যান
অবস্থা	[전후 환제에 [
	30-Sep-20 (CVV-1): Looping and multiple connections of cables are observed at
	circuit breakers within distribution boards 15–12–2020 (CVV-2): Looping of
মন্তব্য	cables and bunching of cables at a single phase point observed in most of the
	distribution boards
	uistribution boards

১৬. পর্যবেক্ষণ পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ Electrical cables are not sized according to capacity of circuit breakers. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	Consult with a qualified electrical engineer and ensure all electrical wiring/cables are sized according to capacity of circuit breakers.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	o&-ob-2o22
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
ম ন্তব্য	30-Sep-20 (CVV-1): Circuit breakers are not sized according to capacity of electrical cables. As Sample location:10mm2 single core BYA cable is connected with the 200A TP MCCB 15-12-2020 (CVV-2): Higher rated circuit breaker observed in the distribution boards for e.g 200A TP MCCB is connected with 10 RM BYA cable

১৭. গ্ৰ(ৰঞ্চণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণণ Mechanical guards are not provided for rotating part of electrical equipment.
ক্যাপ
আইটেম
ক্রাট্রাগরি

ক্যাটাপরি	
৭.১. কাৰ্যজ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate support or mechanical guards for rotating part of electrical equipment where necessary.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত সমরসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	o⊌-ob-₹o₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	30-Sep-20 (CVV-1): Mechanical guards are not provided for rotating part of electrical equipment. $15-12-2020$ (CVV-2): Mechanical guards were provided for some electrical equipment for e.g convey belt of sewing machine is found exposed

পরিদর্শন Cable channel are not covered. পর্যবেষ্কণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৮.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide adequate and noncombustible covers on cable channel. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত o&-ob-2022 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা 30-Sep-20 (CVV-1): Cable channels are not covered. Lint and dust are deposited in the channels. 15–12–2020 (CVV-2): Cable channels were not covered মন্তব্য throughout the channel

১৯. পর্যবেষ্ফণ পরিদর্শন Improper cable joints are found within distribution boards. পর্যবেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৯.১. কাৰ্যক্ৰম Ensure cable joints are made through porcelain/PVC connectors with PIB tape কাৰ্যক্ৰম wound around joint in respect of conductivity, insulation and mechanical strength. সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত 08-08-2022 সমশ্বসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা 30-Sep-20 (CVV-1): Improper cable joints are found within distribution boards. 15–12–2020 (CVV-2): Improper cable joints observed within the distribution মন্তব্য boards

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Metal in the building is not connected to the building earthing system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Connect all metal in the building to the building earthing system such as metal rebar in concrete, metal frame of building, or metal water pipe etc.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ত	প্র্যোগ্য ন্য
সম্বাদীমা সংশোধিত	
সম্মসীমা	o & - o b - 2 o 2 ?
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বাণি
মন্তব্য	30-Sep-20 (CVV-1): Metal in the building is not connected to the building earthing system. As Example: Cable channel. 15-12-2020 (CVV-2): Metalls in the building were not found to be grounded with the earthing system

২১. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Electrical single line diagram and layout drawings are not available.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

২১.১. কাৰ্যক্ৰম

 কাৰ্যক্ৰম	Have a qualified electrical engineer to develop an electrical layout diagram and an as-built single line diagram detailing key components and capacity of the electrical
	system.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	5&-75-5055
সমশ্রসীমা	76-24-264
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হ্ৰ্যনি
অবস্থা	
	30-Sep-20 (CVV-1): Electrical single line diagram and layout drawings are not
মন্তব্য	available. 15–12–2020 (CVV–2): Electrical single line diagram and electrical
	layout diagram were not available for this factory

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Testing and inspection of insulation and earth resistance program are not done.
ক্যাপ্	
<u> আইটেম</u>	
ক্যাভাগার	

কাৰ্শক্ৰম	Establish a periodical Insulation and earth Resistance Measurement Program and record the related testing data. Also ensure that insulation resistance of power cable and earth pit resistance are $ >=5 $ M $ =100 $ respectively.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	cable and earth pit resistance are u>=5 Mulland u<=100 respectively.
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <i>€</i> −2 <i>₹</i> −₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
মন্তব্য	30–Sep -20 (CVV -1): Testing and inspection of insulation and earth resistance program are not done. 15 – 12 – 20 20 (CVV -2): Cable insulation resistance test and earth resistance test were not conducted for the factory

২৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	The electrical panel boards are not inspected.
ক্যাপ	
আহ(ভূম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Inspect electrical panel boards on an annual basis to ensure that the equipment is in good working condition.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্র্যোগ্য ন্য
সম্বিশ্বসীমা সংশোধিত	
সম্বসীমা অগ্রগতির	2.6.−?.5.−5.05.5
অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি 30-Sep-20 (CVV-1): The electrical panel boards are not inspected. 15-12-2020
মন্ত ব্য	(CVV-2): Periodic inspection for the distribution boards were not conducted or initiated yet

পরিদর্শন Substation room located at ground floor of the main building and it does not have পর্যবেষ্ণ্য minimum area as per NTPA. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৪.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Ensure substation room has minimum area as per NTPA Table-4.3. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড *ने*भेश्रेत्रीमा সংশোধিত 36-23-3033 **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 30-Sep-20 (CVV-1): The substation room found locked on the inspection date. So this observation cannot be verified. 15-12-2020 (CVV-2): Substation room মন্তব্য does not have adequate space or separation as per NTPA guideline

२६. পর্যবেষ্ণ্য পরিদর্শন Substation room is located at the ground floor of the building but it does not have fire পর্যবেষ্ণ্যণ rated door. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

אוליויין		
৫.১. কার্যক্রম		
Ensure the substation room has adequate fire separation from the production area.		
প্রবোদ্যা নর		
-		
56-75-5055		
শুৰু হুৰ্বানি		
30-Sep-20 (CVV-1): The substation room found locked on the inspection date.		
So this observation cannot be verified. 15–12–2020 (CVV-2): Substation room		
ocated at the ground floor were not segregated from the rest of the occupancy		
E		

ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যা টা গরি	

ग্যা টা গরি	াটাগরি	
	,	
৬.১. কাৰ্যত্ৰ	.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Ensure all high tension cables are laid following standard cable laying techniques.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর	
চুড়ান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	₹ % – % 2 – 2 o 2 2	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি	
মন্তব্য	30–Sep–20 (CVV–1): The substation room found locked on the inspection date. So this observation cannot be verified. 15–12–2020 (CVV–2): Cables are laid on the ground without proper cable laying technique	

২৭. পূৰ্যবেক্ষণ পৰিদৰ্শন The generator room is located at the ground floor of the main building but it does not পূৰ্যবেক্ষণ have fire rated wall and door. . ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৭.১. কাৰ্যজ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Ensure the generator room has adequate fire separation from production area.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কাৰ্খানাৰ	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <i>€</i> −\$₹−₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
	30-Sep-20 (CVV-1): The Generator room found locked on the inspection date.
মন্তব্য	So this observation cannot be verified. 15–12–2020 (CVV-2): Generator for this factory is removed from the building

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Cable entry and exist points of distribution boards are not sealed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ī

কাৰ্যক্ৰম	Ensure distribution boards have no opening and all live internal components are concealed properly.
সুপারিশের	
ভি খ্য সত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u> </u>	প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	24 (2 2-22
সমশ্রসীমা	56-75-5055
অগ্রগতির	mar and
<u>অবস্থা</u>	শুৰু হৰ্মনি
<u> মন্তব্য</u>	30-Sep-20 (CVV-1): Cable entry and exit points of panel boards are not properly concealed. 15-12-2020 (CVV-2): Distribution boards were not vermin proof

২৯. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	Each circuit is not provided with dedicated neutral and there is no marking to identify
	neutral cable for specified circuit.
ক্যাপ	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

২৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide dedicated & adequate size of neutral with proper identification for each circuit.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রশোজ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	5&-?5-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	30-Sep-20 (CVV-1): There is no marking to identify neutral cable for specified circuit. As a result, dedicated neutral with adequate size for each applicable circuit cannot be checked. $15-12-2020$ (CVV-2): Dedicated neutral for specified circuit were not observed and neutral cables were not identified

৩০. পর্ববেষ্ফণ

পৰিদৰ্শন List and diagram of the circuits are not available for distribution boards and no means পৰ্শবেষ্ণ্যণ of identification is provided for cables. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি

৩০.১. কাৰ্যক্ৰম

	,
কাৰ্যক্ৰম	Ensure each distribution board is provided with a circuit list indicating current rating of circuit and size of fuse element/ breaker. Also ensure the means of identification (separate color coding, marking tape, tagging, or other approved means) of cable is obtained as per circuit list.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹ % −%₹−₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	30-Sep-20 (CVV-1): List and diagram of the circuits are not available for distribution boards and no means of identification is provided for cables. 15-12-2020 (CVV-2): No capacity information or SLD were not observed for the distribution boards

৩১. পর্ববেষ্ষণ

পৰিদৰ্শন | Stranded conductors are terminated without using proper terminator (Cable socket, পৰ্যবেষ্ণন sleeve or ferrules etc.).

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

	Durantela cabila cardicata for abroarded conductions beneficial arrangement
কাৰ্যক্ৰম	Provide cable sockets for stranded conductors having a nominal cross-sectional area 6mm ² . or greater or solder together all strands at the exposed ends or are crimped using suitable sleeve or ferrules for stranded conductors having a nominal cross-sectional area less than 6mm ² .
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খীনার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹ % −%₹−₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	30-Sep-20 (CVV-1): Stranded conductors are not provided with proper cable terminator (cable sockets, sleeve ferrules, etc.). 15-12-2020 (CVV-2): Electrical cables were not connected with cable sockets or proper sized lugs

ভিং. প্রথকি				
l				
l	পারদশন	Distribution boards are not marked separately for lighting and power circuit.		
l	পর্ববেষ্কণ	biscribation boards are not marked separately for lighting and power eneate.		
l	ক্যাপ			
l	আইটেম			
l	ক্যাট্রাগরি			
l	[17101 11-1]			
ı				

কাৰ্যক্ৰম	Install separate distribution boards for lighting and power circuits.				
সুপারিশের তথ্যসূত্র					
কার্য্থানার কার্যক্রম					
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর				
চূড়ান্ড সমশ্রসীমা	_				
সংশোধিত সময়সীমা	₹ % – % २ – २ ० २ २				
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি				
মন্তব্য	30–Sep -20 (CVV -1): Distribution boards are not marked separately for lighting and power circuit. 15 – 12 – 2020 (CVV -2): Light and power circuits were not marked separately				

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ			
ক্যাপ			
<u>আইটেম</u>			
कार्णेश्वि			

৩৩. পর্যবেষ্ক্রণ

চ্যাভাগার	
৩৩.১. কার্য	হ ম
কাৰ্যক্ৰম	Consult with an expert electrical engineer to review requirements, calculate risk index, prepare drawing etc. to make sure the system is secured against lightning. Also ensure following as per NTPA based on the building size. i) Air termination network vertical/horizontal conductors are appropriately spaced ii) Appropriate numbers of down conductors are installed iii) Resistance of earth conductor within limit (<=100).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	5.67.5.055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	30–Sep-20 (CVV-1): Lightning protection system is not installed on the building. 15–12–2020 (CVV-2): Lightning protection system were not installed for the factory