

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	খ্রি ইন ক্যাশন (বিডি) লি:
ঠিকানা	Plot # 2924, 2925, 2939, 2940, Daxinkhan Bazar, Daxinkhan, Dhaka-1230
কারখানার কোড	DHK002
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্ববেষ্ণণ	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Moderate over stress has been found in central and edge column.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in the area identified above.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কারখানার	[Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the recommendation be
কাৰ্যক্ৰম	carried out?]
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	07-07-7940
সংশোধিত সময়সীমা	o & - o b - 2 o 2 ?
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	CVV1: 30–Sep-2020 No review of design, loads or column stresses has been found on site during inspection. CVV Date-15/12/2020: Design-drawings and structural analysis has not prepared still now. There is no contact is made with the factory with consultancy firm still now.

১.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Verify in situ concrete stresses either by 100mm dia, cores or existing cylinder strength data for [the identified columns] or [100mm dia. Cores from 4 columns].
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	o /v − o /r − 5 o 5 5
সময়সীমা	08-08-4044
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হৰ্যনি
অবস্থা	ত্ৰপ ধ্যাগ
মন্তব্য	CVV1: 30-Sep-2020 No core test result has been done to verify insitu concrete stresses. CVV Date-15/12/2020: No core test is found of the factory to verify insitu concrete stresses.

১.৩. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	
সমর্মীমা সংশোধিত	24 (2 2-22
স্মর্থসামা অগ্রগ্রিব	২৫–১২–২০২২ শুৰু হৰ্মন
<u> </u>	CVV1: 30-Sep-2020 No load plan has been prepared or posted on any floor. CVV Date-
ন ন্তব্য	15/12/2020: No Loading plan for building is prepared still now.

. পর্ববেষ্ণ	ſ
or Grander	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Corrosion was observed in exposed rebar on roof top.
ক্যাপ	
আইটেম আইটেম	
ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি	
२. ১. কার্	<u>জ্ম</u>
 কাৰ্যক্ৰম	Provide protective coating to cover the exposed rebar from corrosion. Continue
' ' ' '	monitor and maintenance corrosion as regular basis.
সুপারিং	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্থা কার্থা	
কাৰ্যক্ৰ হ জন্ম	া । চার ৬ মাস
চুড়ান্ <u>ড</u>	
। তুঞাঞ্জ সমশ্রসী	ना -
সংশো ^হ সময়সী	
অগ্ৰগতি	ৰ শুক্ত হৰ্যনি
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	CVV1: 30–Sep–2020 Exposed rebar has been found on roof. CVV Date– 15/12/2020: No protective coating is done to cover exposed rebar of roof floor.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Proper structural design drawing and floor load plan were not available.
ক্যাপ্	
আই্টেম	
ক্যাটাগার	

৩.১. কার্যক্রম Develop set of all structural drawings (i.e. as-built) and documents those are কাৰ্যক্ৰম mentioned above. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 5&-25-5055 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা CVV1: 30-Sep-2020 No as-built drawing or design document has been prepared yet for this building. CVV Date-15/12/2020: No structural drawings and মন্তব্য documents is made still now.

কাৰ্বক্ৰম	Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সমর্মীমা	₹ & − % ₹−₹०₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুব্যনি
মন্তব্য	CVV1: 30–Sep–2020 No as–built drawing or design document has been prepared yet for this building. CVV Date–15/12/2020: No structural drawings and documents is made still now.

৪. পর্ববেষ্ফণ

মাইটেন চ্যাটাগরি 3.১. কার্শজন Under the guidance of qualified a structural engineer maintain proper drainage and slope so that no accumulation of water happens at the roof. সুপারিশের ভখ্যসুত্র কার্শ্বনার কার্শ্বজন ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ড সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা অগ্রাণ্ডির শুক্র হর্যনি	পরিদর্শন W	ater logging and vegetation has been observed on roof top of the building.
ক্যাটাণনি 3.১. কাৰ্শক্ৰম Under the guidance of qualified a structural engineer maintain proper drainage and slope so that no accumulation of water happens at the roof. সুপানিশেন তখ্যসূত্ৰ কানখানান কাৰ্শক্ৰম অগ্ৰাধিকান ৬ সপ্তাহ চূডান্ড সমন্যনীমা সংশোধিত সমন্যনীমা অগ্ৰাণ্ডিন অন্তন্ধ অব্যয় শুক্ৰ হ্বনি	ক্যাপ আইটেম	
Under the guidance of qualified a structural engineer maintain proper drainage and slope so that no accumulation of water happens at the roof. সুপারিশেন ভখ্যসূত্র কানখানান কার্যক্রম অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ড সমন্যমীমা সংশোধিত সমন্যমীমা অগ্রাতির অব্যা	ক্যাটাগরি	
slope so that no accumulation of water happens at the roof. সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কাৰ্থনান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকান ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত সমন্যসীমা সংশোধিত সমন্যসীমা অগ্ৰাণ্ডিন অ্বস্থা অগ্ৰাণ্ডিন অবস্থা	৪.১. কাৰ্যক্ৰম	T
তথ্যসূত্ৰ কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা ত ৬ - ০ ৮ - ২ ০ ২ ২ অগ্ৰাণ্ডিব অব্যথ্য	কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সমস্বসীমা সংশোধিত সমস্বসীমা অগ্ৰগতিব অবস্থা	1 %	
চুড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা ৩৬-০৮-২০২২ সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা	কাৰ্যক্ৰম	
স্টাৰ্সনীমা		৬ মপ্তাহ
সমশ্রসীমা ^{৩৬-০৮-২০২২} অগ্রগতির অবস্থা	সম্প্রসীমা	_
অবস্থা	সমশ্রসীমা	o&-ob-2o22
মিম্বা CVV Date-15/12/2020: No maintenance is done still now regarding this issues		শুরু হ্র্যনি
The ty Pare 157 127 2020. No maintenance is done still now regarding this issues.	<u> মন্তব্য</u>	CVV Date-15/12/2020: No maintenance is done still now regarding this issues.

৫. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	nbraced water tank found on roof.
ক্যাপ আইটেম	
আহডেশ ক্যাটাগরি	
<i>೬.১.</i> কাৰ্যক্ৰ	ন ন
কাৰ্যক্ৰম	Adequately anchor and brace all non-structural elements to resist lateral forces.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র কারখানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	o⊌-o৮-२o२२
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হৰ্মনি
অবস্থা মন্তব্য	CVV Date-15/12/2020: No maintenance is done still now regarding this issues.
	15.1 Pate 15,712, 2020. No mameenance is done still now regarding this issues.

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Non structural crack and dampness in brick wall has been observed on exterior wall at পর্যবেষ্ষণ 5th floor. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৬.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Under the guidance from a qualified structural engineer, address all areas of
Zone	needed maintenance by correcting the identified issues.
সুপারিশের ভখ্যসত্র	
ভ গুণু কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ সপ্তাহ
<u> চুড়ান্ত</u>	
<u> </u>	
সংশোধিত	o % – o b – 2 o 2 2
সময়সীমা	0.00-0.00-6.04.4
<u>অগ্রগতির</u>	শুক হ্রানি
<u> </u>	
<u> মন্তব্য</u>	CVV Date-15/12/2020: No remediation is done still now regarding these issues.