



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	ঝি ইল ক্যাশন (বিডি) লি:
ঠিকানা	Plot # 2924, 2925, 2939, 2940, Daxinkhan Bazar, Daxinkhan, Dhaka-1230
কারখালার কোড	DHK002
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Moderate over stress has been found in central and edge column.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in the area identified above.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	[Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the recommendation be carried out?]
অগ্রাধিকার	৬ সঞ্চাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অংগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV1: 30-Sep-2020 No review of design, loads or column stresses has been found on site during inspection. CVV Date-15/12/2020: Design-drawings and structural analysis has not prepared still now. There is no contact is made with the factory with consultancy firm still now.

১.২. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Verify in situ concrete stresses either by 100mm dia, cores or existing cylinder strength data for [the identified columns] or [100mm dia]. Cores from 4 columns].
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অংগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV1: 30-Sep-2020 No core test result has been done to verify insitu concrete stresses. CVV Date-15/12/2020: No core test is found of the factory to verify insitu concrete stresses.

১.৩. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অংগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV1: 30-Sep-2020 No load plan has been prepared or posted on any floor. CVV Date-15/12/2020: No Loading plan for building is prepared still now.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Corrosion was observed in exposed rebar on roof top.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide protective coating to cover the exposed rebar from corrosion. Continue monitor and maintenance corrosion as regular basis.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্রাম
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV1: 30-Sep-2020 Exposed rebar has been found on roof. CVV Date – 15/12/2020: No protective coating is done to cover exposed rebar of roof floor.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Proper structural design drawing and floor load plan were not available.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Develop set of all structural drawings (i.e. as-built) and documents those are mentioned above.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অঞ্চাকিতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV1: 30-Sep-2020 No as-built drawing or design document has been prepared yet for this building. CVV Date-15/12/2020: No structural drawings and documents is made still now.

৩.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অঞ্চাকিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অঞ্চাকিতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV1: 30-Sep-2020 No as-built drawing or design document has been prepared yet for this building. CVV Date-15/12/2020: No structural drawings and documents is made still now.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Water logging and vegetation has been observed on roof top of the building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Under the guidance of qualified a structural engineer maintain proper drainage and slope so that no accumulation of water happens at the roof.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV Date-15/12/2020: No maintenance is done still now regarding this issues.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Unbraced water tank found on roof.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Adequately anchor and brace all non-structural elements to resist lateral forces.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV Date-15/12/2020: No maintenance is done still now regarding this issues.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non structural crack and dampness in brick wall has been observed on exterior wall at 5th floor.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Under the guidance from a qualified structural engineer, address all areas of needed maintenance by correcting the identified issues.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রণীর অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV Date-15/12/2020: No remediation is done still now regarding these issues.