

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	আজমত প্রাশ্টিক কাটিং মিল
ঠিকানা	Pourosova Road, 334, (Bhuapur, Tangail, Dhaka)
কারখানার কোড	PTNG005
কালার কোড	

্ল্যায়নের ধরণ: অন্নি মূল্যায়ন পর্ববেক্ষনের তারিখ:		
১. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্ণ্রণ ক্যাপ আইটেম		
ক্যাড়াগরি		
১.১. কার্যক্রম		
The minimum width of level or ramped aisles shall be as specified below: Seats on both sides of the aisle 1.0 m Seats on one side of the aisle 0.9 m		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়		
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা		
সংশোধিত সমশ্বসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

পরিদর্শন Temporary items were stored on evacuation pathways.
গ্ৰথকণ
ক্যা্প্
আইটেম
ক্যাটাগরি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্রম Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্ৰ
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য লয়
চুডান্ত
प्रभेन्न प्रभाव
সংশোধিত
प्रभव्यक्रीमा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্ভব্য
<u>৩. পর্যবেষ্</u> ডণ
পরিদর্শন Door at the storag shed 2 was not swing type door

). প্রবাবেষ্কণ	
পরিদর্শন 📙	
শ্বংবিশ্বন	oor at the storag shed 2 was not swing type door.
ক্যাপ	
আইটেম  ক্যাটাগরি	
17101 11-1	
৩.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্শক্ৰম	All exit access doors shall be of a side–swinging type. When the occupant load exceeds 50 or in a hazardous occupancy, the doors shall swing outward from the room or towards the direction of travel. Swinging of the door shall not constrict the width of the corridor narrower than 0.9 m measured at the most critical position. Remove the door at storage shed 2.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কার্যক্রম   অগ্রাধিকার	থেয়েছ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সমশ্রসীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ Production shed was open shed. Locking provision was available in shed 1 & shed 2.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
THE ITEM
৪.১. কার্বক্রম
Remove all locking device from all egress door. All exit doors shall be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চূড়ান্ত সমশ্যসীমা
সংশোধিত
অগ্রগতিব অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
<b>১. পর্ববে</b> ষ্ণন
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ No sign was found during the visit.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি

<u>া</u> শবেষ্কণ	3
গ্যাপ	
<u> শাইটেম</u>	
ঢ়াটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাশক্রম 	Evacuation pathway shall be provided aisle marking with arrow guiding and exit signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be clearly marked for easy identification.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত	
अर्रा ॥ १७ । अभग्रमीमा	-
অগ্রগতির অগ্রগতির	
অবস্থা অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্যবেষ্ফণ
ক্যাপ
অ্যইটেম
ক্যাটাপরি
৬.১. কার্বক্রম
The egress paths shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination shall be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়
চুড়াল্ড   _     সমশ্বসীমা
সংশোধিত সমশ্মীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
ন. পর্ববে <del>ষ্</del> টণ
পরিদর্শন No amount of the true found during the visit
প্রবিষ্ক্রণ No emergency light was found during the visit.
ক্যাপ
আইটেম    ক্যাটাগরি
৭.১. কার্যক্রম

## The illumination of exit signs and the lighting of the means of escape and exit access shall be powered by an alternate or emergency electrical system to ensure কাৰ্যক্ৰম continued illumination for a duration of not less than 30 minutes after the failure of primary power supply. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য লয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	detector was found during the visit.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	All hazardous occupancies shall be installed with automatic fire alarm and automatic fixed firefighting gaseous or foam or dry chemical extinguishing system as compatible with class of fire shall be installed as per BNBC 2020.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ	lo fire alarm and detection system was found during the visit.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগুরি		
ক্যাভাগার  ৯.১. কার্যত্র	22	
אווא יפייט		
কাৰ্যক্ৰম	Provide automatic detection and alarm system as per BNBC 2020.	
সুপারিশের		
ভিখ্য <u>সত্র</u>		
কারখানা		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকা	ব প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড		
সময়সীমা		
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা	-	
অগ্রগতির		
<u>অবস্থা</u>		
<u> মন্তব্য</u>		

## ১০. পর্যবেষ্ফণ

১. পর্যবেষ্ফণ

পরিদ পর্ববে		o manual activation point was found during the visit.
ক্যাপ আইটে	ম	
कााहा	গরি	
	,	
20.2	. কাৰ্যক্ৰ	ম
	ৰ্কিম	Manual Call Point should be installed on exit routes, at the entry floor landings of staircases and at all exits to the open air. Manual Call Points should be spaced so that one may always be found within a maximum distance of 45m apart or 25m for disabled person
<u>ভ</u> িষ	ারিশের য়সূত্র	
কাৰ্	ৰ্খানার জুম	
অগ্ৰ	<u>াখিকার</u>	প্রবোগ্য নয়
চুড   সম	ন্তি শ্বসীমা	
	শাধিত য়সীমা	_
অগ্ৰ	গতির	
অব	শ্বা	
<b>স</b> ন্ত	ব্য	
u orfi	TATA!	
<u>১১. পর্ব</u>	(বশ্বুণ	
পরিদ পর্ববে	ৰ্ণন স্কৰ No	o fire alarm and detection system was found during the visit.
ক্যাপ আইটে ক্যাটা	_	
וטונירן	117	

# পরিবর্শন পর্যবেষ্ণনা No fire alarm and detection system was found during the visit. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি 25.5. কার্যক্রম An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire. মূপারিশের তথ্যসূত্র করেখানার কার্যক্রম আহ্রাখিকার প্রযোজ্য লয় চূড়ান্ত সমর্যমীমা সংশোধিত সমর্যমীমা সংশোধিত সমর্যমীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ No	o fire alarm and detection system was found during the visit.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্ <u>থ</u>	মে
97.9. 4114	
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত	_
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

১৩. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন No periodic checking was found for alarm call point, alarm & detectio পর্যবেষ্ণন the visit.	n system during
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	
১৩.১. কার্যক্রম	
কাৰ্শক্ৰম Fire alarm call point, alarm and detection system shall be checked per manufacturer instructions and documented.	periodically as
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রয়োজ্য নয়	
চুড়ান্ত সম্ব্যসীমা	
সংশোধিতসময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ No	extinguisher was found during the visit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	Approved type and adequate fire extinguisher shall be provided and tagged properly. There shall be at least one carbon dioxide types/ dry chemical types/ water types fire extinguisher for every 500 sqft.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চূডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১৫. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন   পর্ববেষ্ণন	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগৰি	
১৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম The portable fire extinguisher shall be placed near the path of shall be easily accessible	exit travel and it
সুগারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রয়োগ্য লয়	
চুড়ান্ত সম্যাসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগালা	
অবস্থা	
মন্ভব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	o additional fire–fighting equipment was found in the factory.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৬.১. কাৰ্যত্ৰ	<sub>চ</sub> ম
কাৰ্যক্ৰম	The factory need to provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near to exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
-	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১৭. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন	
পর্যবেষ্ণণ No P. A. (Public Address) system was found during the visit.	
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগৰি	
Los	
১৭.১. কার্যক্রম	
A suitable public address system shall be provided for communicating to all floor as well as facilities to receive messages from all floors.	ors
সুপারিশের     ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্থ্যক্ষ	
অ্থাধিকার প্রয়োগ্য ন্য	$\overline{}$
চুড়ান্ত	
সংশো <del>ধি</del> ত	
प्रभावस्त्रीमा	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	ombustible materials were found near electrical source.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৮.১. কার্যত	<i>₽</i> ¤
কাৰ্যক্ৰম	Remove combustible/flammable material from near heat source/electrical source. Electrical distribution board shall have proper danger/ caution signs and there should have No storage permitted sign near electrical sources.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Ţ
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রোজ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন <sub>N</sub>	o alarm system was provided during the visit.	
<u>ক্যাপ্</u>		
আই্টেম্		
ক্যাৰ্ভাগাৰ		
১৯.১. কার্যত্র	72	
30.3. TI		
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	Power backup supply shall be provided for fire alarm system.	
বুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্খানার		
<u>কার্যক্রম</u>		
	প্রযোগ্য নয়	
<u> </u>	_	
<u> </u>		
সংশোধিত	_	
সম্রুসীমা অগ্রগতির		
অপ্রশাভন   অবস্থা		
। <u>বৰ্ণ।</u> মন্তব্য		
الدهما		

১৯. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	re license was expired date on 30/06/2021.
গ্রাপ ন্যাপ	
<u> শাইটেম</u>	
চ্যাটাগরি	
০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম্
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall have valid fire license from Bangladesh fire service and civil defence.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

১. পর্যবেষ্ষণ	
পরিদর্শন No building approval was available from any appropriate building authority	<b>y</b> .
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	
২১.১. কাৰ্যক্ৰম	 ]
কাৰ্যক্রম The factory shall have approval from proper authority.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্য্যানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রয়োগ্য লয়	
চুড়ান্ত সম্বসীমা	
সংশোধিত   সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

	orage sheds were not mentioned in fire license. Fire licensed was issued Juare feet.	for 600
<u> </u>		
াইটেম সমূহ		
গাটাগরি		
২.১. কাৰ্যত্ৰ	স	1
কাৰ্যক্ৰম	Cover all units / floors in a valid fire license	
সুপারিশের		
ভ্ <b>ষ্যসূত্র</b>		
কার্থানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		

. পর্যবেষ্ণণ	
	$\overline{}$
ারিদর্শন The factory did not conduct any fire drill.	
শিবিষ্ণণ	$\longrightarrow$
চ্যাপ মাইটেম	
সাইজেশ চ্যাটাপরি	
৩.১. কাৰ্বক্ৰম	
কাৰ্শক্ষ Fire drill shall be conducted quarterly and records must be kept.	
সুপারিশের	
ভ্ <sup>ষ্</sup> যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ষ	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রয়োজ্য নয়	
<u>চুড়ান্ত</u>	
x	
সংশোধিত	
<u> </u>	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	