



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	কিংগো এয়াপারেলস লি.
ঠিকানা	Plot-B 62, 63 & S-21(P), BSCIC Industrial Estate, Kalurghat, Chattogram
কারখালার কোড	CHT068
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ১৩-০৯-২০২২
----------------------------------	--------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-1st & 2nd floor Minimum width of aisle size is 0.68 meter at 1st floor sewing area, Minimum width of passage way is 0.44 meter at 2nd floor finishing area, which is not fulfill the minimum requirement of minimum width of evacuation pathway.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	The minimum clear width of the pathway should be 0.9 meter
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	"On 22-1-2020: " "The width of aisles are found 0.9 meter. 20/07/20: the minimum clear width of aisle is more then 0.9m. On 14.1.2021: " "The width of aisles are found 0.9 meter On 13.9.2022: " "The width of aisles are found 0.9 meter."
সংযুক্তসম্মত (২)	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

২. পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ	Location-2nd floor Cartoon and combustibles are placed on aisles and passage way at cutting and finishing section
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অংগীকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	"On 22-1-2020: " "Carton and combustibles materials are found on aisles and passage way at cutting and finishing section. 07/10/20; same as previous. On 14.1.2021:Carton and combustibles materials are found on aisles and passage way at cutting and finishing section. On 13.9.2022:Carton and combustibles materials are found on aisles and passage way at cutting and finishing section. "

মংবুক্তিসমূহ (১)



৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All floor The exit doors in the egress route are sliding , collapsible & wooden type doors and do not open in the direction of the travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will engage a DIFE listed consultancy firm to complete this issue
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	"On 22-01-2020: " "Sliding type collapsible steel and wooden doors are found at both exit-1 & 2. The wooden door at exit-2 is found swing over the staircases.07/10/20; same as previous. On 14.1.2021: " "Sliding type collapsible steel and wooden doors are found at both exit-1 & 2. The wooden door at exit-2 is found swing over the staircases On 13.9.2022: " "Sliding type collapsible steel and wooden doors are found at both exit-1 & 2. The wooden door at exit-2 is found swing over the staircases"
সংযুক্তিমূল (১)	<input checked="" type="checkbox"/>

৪. পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ	Location-All floor The exit doors in the egress route are sliding , collapsible & wooden type doors and all doors are lockable.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will engage a DIFE listed consultancy firm to complete this issue
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	"On 22-01-2020: "Sliding type collapsible steel and wooden doors are found at both exit-1&2 with locking features.07/10/20; same as previous. On 14.1.2021:Sliding type collapsible steel and wooden doors are found at both exit-1&2 with locking features. On 13.9.2022:Sliding type collapsible steel and wooden doors are found at both exit-1&2 with locking features."
সংযুক্তিসমূহ (১)	<input checked="" type="checkbox"/>

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Staircase The minimum width of stair is 0.74 meter, which is lower than the required width of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan & design for staircase. – Minimum clear width should be 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have already completed this issue
অধ্যাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	"east side of stair is 0.74m because of existing building, its not possible to increase and lack of space but west side of main stair completed the requiremens of 0.9m. On 10-04-2019: The width of both staircases are found more than 0.9 m. The design and drawing has been submitted to DIFE on 11 September 2018 for approval. 20/07/20: same as before. 07/10/20; same as previous. On 14.1.2021: east side of stair is 0.74m because of existing building, its not possible to increase and lack of space but west side of main stair completed the requiremens of 0.9m. On 10-04-2019: The width of both staircases are found more than 0.9 m. The design and drawing has been submitted to DIFE on 11 September 2018 for approval. On 13.9.2022: Factory has submitted update design drawing (after review provided for correction) for approval from DIFE."

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Staircase The minimum width of stair is 0.74 meter, which is lower than the required width of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install staircase as per plan and design. – Minimum clear width should be 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have already completed this issue
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রণীর অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	"On 22-01-2020: east side of stair is 0.74m because of existing building, its not possible to increase and lack of space but west side of main stair completed the requiremens of 0.9m. The width of both staircases are found more than 0.9 m. 20/07/20:the east side stair width is less than 0.9m. 07/10/20; same as previous. On 14.1.2021:east side of stair is 0.74m because of existing building, its not possible to increase and lack of space but west side of main stair completed the requiremens of 0.9m. The width of both staircases are found more than 0.9 m. 20/07/20:the east side stair width is less than 0.9m. On 13.9.2022:east side of stair is 0.74m because of existing building, its not possible to increase and lack of space but west side of main stair completed the requiremens of 0.9m. The width of both staircases are found more than 0.9 m. "
সংযুক্তিসমূহ (২)	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-1st floor At 1st floor, 300 nos. of occupants, the requirement of total width of exit is 2.4 meter considering 8 mm per person. However the factory has total width of exit is 1.86 meter, which is not fulfill the requirement of RMG guideline..
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan & design for another staircase. – Minimum clear width should be 0.9 meter.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অংশাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অংশগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	"On 22-1-20:Factory has prepare design drawing and submitted to DIFE on 11 September 2018 for approval. 07/10/20; same as before. On 14.1.2021:Design drawing didn't resubmitted yet after previous correction On 13.9.2022:Factory has submitted update design drawing(after review provided for correction) for approval from DIFE."

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-1st floor At 1st floor, 300 nos. of occupants, the requirement of total width of exit is 2.4 meter considering 8 mm per person. However the factory has total width of exit is 1.86 meter, which is not fulfill the requirement of RMG guideline..
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install another staircase as per plan and design. – Minimum clear width should be 0.9 meter.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	"On 22-01-2020: "Now the occupants at 1st floor of the factory decreases below 300 person so the required width (Existing total width is 2.559 meter) is now adequate as per RMG guideline. The width of exit-1 is found 1.678 meter and exit-2 is found 0.881 meter. So the total width is 2.559 meter and meet the RMG guideline. But the width of exit-2 is 0.881 meter which doesn't meet the minimum requirement of exit as per RMG guideline. 07/10/20; same as before. On 14.1.2021:Now the occupants at 1st floor of the factory decreases below 300 person so the required width (Existing total width is 2.559 meter) is now adequate as per RMG guideline. The width of exit-1 is found 1.678 meter and exit-2 is found 0.881 meter. So the total width is 2.559 meter and meet the RMG guideline. But the width of exit-2 is 0.881 meter which doesn't meet the minimum requirement of exit as per RMG guideline. On 13.9.2022:Now the occupants at 1st floor of the factory decreases below 300 person so the required width (Existing total width is 2.559 meter) is now adequate as per RMG guideline. The width of exit-1 is found 1.678 meter and exit-2 is found 0.881 meter. So the total width is 2.559 meter and meet the RMG guideline. But the width of exit-2 is 0.881 meter which doesn't meet the minimum requirement of exit as per RMG guideline. "
সংযুক্তিসমূহ (২)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Staircase Handrail is provided at only one side in the staircase.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	"On 22-01-2020: The height of handrails is found 0.6 meter and 0.8 meter in stair-1 & 2 respectively, which is not as per standard. 20/07/20: same as before. 07/10/20; east side of handrail was not available but west side of handrail was available. On 14.1.2021: The height of handrails is found 0.6 meter and 0.8 meter in stair-1 & 2 respectively, which is not as per standard. 20/07/20: same as before. 07/10/20; east side of handrail was not available but west side of handrail was available. On 13.9.2022: The height of handrails is found 0.6 meter and 0.8 meter in stair-1 & 2 respectively, which is not as per standard. 20/07/20: same as before. 07/10/20; east side of handrail was not available but west side of handrail was available. "
সংযুক্তসমূহ (২)	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location—All floor Sliding / collapsible doors are installed, which are without self closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 0.75 hours fire rated doors in all stair way encloses. (Also require fire rated door at the floor occupied by other tenants)
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will engage a DIFE listed consultancy firm to complete this issue
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	"On 22-01-2020: Sliding type collapsible non rated steel and wooden doors are found at both exit-1 & 2 from ground to roof floor. 20/07/20: same as before. 07/10/20; same as before. On 14.1.2021: Sliding type collapsible non rated steel and wooden doors are found at both exit-1 & 2 from ground to roof floor On 13.9.2022: Sliding type collapsible non rated steel and wooden doors are found at both exit-1 & 2 from ground to roof floor"

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Ground floor 2 nos electrical generator, which is located adjacent to main gate of factory not fire rated barrier with fire rated door.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to main gate of factory.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will engage a DIFE listed consultancy firm to complete this issue
অংগীকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অংগীকৃত অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	"On 22-01-2020:The generator has been relocated from main gate. The design and drawing has been submitted to DIFE on 11 September 2018 for approval. 20/07/20:same as before.07/10/20; same as before. On 14.1.2021:Design drawing didn't resubmitted yet after previous correction On 13.9.2022:Factory has submitted update design drawing (after review provided for correction) for approval from DIFE."

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Ground floor 2 nos electrical generator, which is located adjacent to main gate of factory not fire rated barrier with fire rated door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to main gate of factory.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will engage a DIFE listed consultancy firm to complete this issue
অঞ্চলিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	"On 22-01-2020: The generator has been relocated from main gate. But still need to fire protected barrier & fire door cause of adjacent to godown. 20/07/20: same as before. 07/10/20; same as before. On 14.1.2021: The generator has been relocated from main gate. But still need to fire protected barrier & fire door cause of adjacent to godown. 20/07/20 On 13.9.2022: The generator has been relocated from main gate. But still need to fire protected barrier & fire door cause of adjacent to godown. 20/07/20"
সংযুক্তিমূল (১)	<input checked="" type="checkbox"/>

১৩. পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ	Location-2nd floor A large storage area located at 2nd floor without fire rated door adjacent to childcare and other operational area.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide 1.5 hours fire rated door at 2nd floor-storage area for separation for other operational area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কানুনালাল কার্যক্রম	We will engage a DIFE listed consultancy firm to complete this issue
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	"On 22-01-2020:The storage area is not fire separated by fire rated construction and opening protective from childcare, finishing section and cutting section. 07/10/20; same as before. On 14.1.2021:The storage area is not fire separated by fire rated construction and opening protective from childcare, finishing section and cutting section On 13.9.2022:The storage area is not fire separated by fire rated construction and opening protective from childcare, finishing section and cutting section"

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All floor Only 16 nos of IPS backup emergency light is installed on evacuation pathway in the factory.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	"07/10/20; emergency light was moderately available in the factory with ips backup. On 14.1.2021: emergency light was moderately available in the factory with ips backup. On 13.9.2022: Emergency light was moderately available in the factory with ips backup."
সংযুক্তসমূহ (৩)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Automatic detection system is not provided, only stand alone type smoke detectors and manual alarm system is provided in the factory building.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants)
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Our consultant firm working on this issue.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	"on 22-1-2020 The required design and drawing of automatic detection system has been submitted to DIFE on 11 September 2018 for approval. 20/07/20: same as before. 07/10/20; same as before. On 14.1.2021: Design drawing didn't resubmitted yet after previous correction On 13.9.2022: Factory has submitted update design drawing (after review provided for correction) for approval from DIFE. "

১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Automatic detection system is not provided, only stand alone type smoke detectors and manual alarm system is provided in the factory building.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants)
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a DIFE listed consultancy firm to complete this issue
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	"On 22-01-2020:Centralized automatic fire detection system are not found.07/10/20; same as before. On 14.1.2021:Centralized automatic fire detection system are not found. On 13.9.2022:Factory has not started installation of fire alarm & detection system yet."

১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All floor Insufficient number of standalone detectors are provided at production floor and storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
মুপ্পারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অংগাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অংগাধিত্ব অবস্থা	গুরু হ্রাস
মন্তব্য	"On 22-01-2020:Centralized automatic fire detection system are not found.07/10/20; same as before. On 14.1.2021:Centralized automatic fire detection system are not found On 13.9.2022:Factory has not started installation of fire alarm & detection system yet."

১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has no provision to periodically checking fire alarm, call point & detection system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
মুপ্পারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অংগাধিকার	প্রযোজ্য লব্ধ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগাধিত্ব অবস্থা	গুরু হ্রাস
মন্তব্য	"On 22-01-2020:Centralized automatic fire detection system are not found so theres no way to found call point and others document file. 07/10/20; no documents was found. On 14.1.2021:Centralized automatic fire detection system are not found so theres no way to found call point and others document file. On 13.9.2022:Factory has not started installation of fire alarm & detection system yet."

১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Our consultant firm working on this issue.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	"on 22-1-2020 The required design and drawing of Fire protection system has been submitted to DIFE on 11 September 2018 for approval. 20/07/20: same as before. 07/10/20: same as before. On 14.1.2021: Design drawing didn't resubmitted yet after previous correction. On 13.9.2022: Factory has submitted update design drawing (after review provided for correction) for approval from DIFE."

২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a DIFE listed consultancy firm to complete this issue
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-১০-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	"on 22-1-20 No dedicated fire pump found. 07/10/20: same as before. On 14.1.2021: No dedicated fire pump found. On 13.9.2022: No dedicated fire pump found"

২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Terrace The throw of jet only 1 miter. Hose pipe water pressure is lower than the required pressure of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will engage a DIFE listed consultancy firm to complete this issue
অঞ্চাকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-৯০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অঞ্চাক্তির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	"on 22-1-20 factory install some hose pipe which is not applicable without standpipe system.07/10/20; same as before. On 14.1.2021:factory install some hose pipe which is not applicable without standpipe system On 13.9.2022:factory install some hose pipe which is not applicable without standpipe system"

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Hose pipe performance has not checked periodically and tagged properly.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The hose pipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অঞ্চাকার	ধর্মোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাক্তির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	"on 22-1-20 factory install some hose pipe which is not applicable without standpipe system.07/10/20; same as before. On 14.1.2021: factory install some hose pipe which is not applicable without standpipe system On 13.9.2022: factory install some hose pipe which is not applicable without standpipe system"

২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	An overhead water tank capacity 5000 liter installed for fire fighting.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অংগগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	"on 22-1-2020 The required design and drawing of Fire protection system has been submitted to DIFE on 11 September 2018 for approval. 20/07/20: same as before. 07/10/20: same as previous. On 14.1.2021: Design drawing didn't resubmitted yet after previous correction. On 13.9.2022: Factory has submitted update design drawing (after review provided for correction) for approval from DIFE. "

২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	An overhead water tank capacity 5000 liter installed for fire fighting.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অংগগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	"on 22-1-2020 dedicated water tank is not found with sufficient storage capacity. 07/10/20: same as before. On 14.1.2021: Overhead water tank found during inspection, but this is for only household use, no dedicated water storage for fire safety is not found. On 13.9.2022: Overhead water tank found during inspection, but this is for only household use, no dedicated water storage for fire safety is not found"

২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Ground floor The factory has not implemented visual alarm at generator building in ground floor
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Visual alarm should be placed at the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যশালাৰ কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অধার্থিকাৰ	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতিৰ অবস্থা	শুরু হৰালি
মন্তব্য	"on 22-01-2020 Visual alarm is not found in generator room at ground floor during the visit.07/10/20; same as before. On 14.1.2021:No visual alarm found with sync fire detection system isnt installed yet On 13.9.2022:No visual alarm found with sync fire detection system isnt installed yet"