

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	এ–ওয়ান পলিমার লিঃ
ঠিকানা	81, Mabkun, Tongi, Gazipur, ( Tongi East, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	PGZP019
কালার কোড	

নুল্যারনের ধরণ: অগ্নি মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
্য. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন Aisles mark was found only in building-3. No ব পর্ববেষ্ণন structures. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	aisles mar was found at the remaining
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
The minimum width of level or ramped aisle both sides of the aisle 1.0 m Seats on one s	
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
ু চূড়ান্ড সম্বশ্বসীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	stalled machine, vertical column was found at he evacuation path.	
ক্যাপ		
শাইটেম ক্যাটাগরি		
ורוויוטוניי		
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	্বা প্রযোগ্য নয়	
<u> চুডান্ড</u>	19(11)	
সমশ্রসীমা	-	
সংশোধিত	_	
সম্মাসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		
1 - 0		

o. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন
শাৰ্পাণা Temporary items were stored on evacuation pathways.
ক্যাপ
আই্টেম্
ক্যাটাগরি
৩.১. কাৰ্বক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্ৰ
কার্খানার
কার্যক্তম
চুড়ান্ত
বুজুন্ত   _     সময়সীমা
সংশোধিত
प्रभः अभिमा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন   Th	ne maximum travel distance was 100m from building-2, building-3
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰয়	ন
কাৰ্শক্ৰম	For J occupancy, maximum travel distance is 8 (eight) meters with one exit. For J occupancy, maximum travel distance is 15 meters for the building without sprinkler system and 45 meters for the building with sprinkler system. In storage area, travel distance shall not be exceeding 38 meters (without sprinkler) and 45 meters (with sprinkler system).
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্থানার কার্থজ্ম	
1 -	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত   সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	swing type gate was found at final exit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰঃ	
কাৰ্যক্ৰম	All exit access doors shall be of a side-swinging type. When the occupant load exceeds 50 or in a hazardous occupancy, the doors shall swing outward from the room or towards the direction of travel. Swinging of the door shall not constrict the width of the corridor narrower than 0.9 m measured at the most critical position.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ Locking provision was available in all the exit doors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
רוויוטו(ץ]
৬.১. কার্যক্রম
Remove all locking device from all egress door. All exit doors shall be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত সম্প্ৰসীমা
সংশোধিতসমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
৭. পর্ববেষ্ণ্ডণ
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ Bothside handrails were not provided.
ক্যাপ আইটেম

ারদশন   বিবেষ্কণ	othside handrails were not provided.
<u></u>	
গাইটেম গ্যাটাগরি	
71011111	
.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Handrails height on stair shall be not less than 860 mm and not more than 960 mm above the surface of the tread, measured vertically from the top of the rail to the outer edge of the tread
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	ī
অগ্রাধিকার	ব প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

the fire doors for exit shall not be less than that of the minimum fire resistance rating of the walls of the smoke proof enclosure.  সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম  অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়  চুড়ান্ড	ারিদর্শন 1শবেষ্কণ	ternal stairs at zoz building & teflon building were not fire separated.
The minimum fire resistance rating of the walls separating the smoke proof enclosure from the internal stairway shall be 2 hour or more with no openings other than those required for fire rating self closing doors for exit. The fire rating the fire doors for exit shall not be less than that of the minimum fire resistance rating of the walls of the smoke proof enclosure.  সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম  অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য লয়  চুড়ান্ত	<u> শাইটেম</u>	
The minimum fire resistance rating of the walls separating the smoke proof enclosure from the internal stairway shall be 2 hour or more with no openings other than those required for fire rating self closing doors for exit. The fire rating the fire doors for exit shall not be less than that of the minimum fire resistance rating of the walls of the smoke proof enclosure.  সুপানিশেন ভখ্যমুত্ৰ কাৰ্থানান কাৰ্থক্ৰম  অ্থাধিকান প্ৰযোগ্য লয়  চুড়ান্ড	,.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
ভূখ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্তম  অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য নয়  চূড়ান্ত্	কাৰ্শক্ৰম	enclosure from the internal stairway shall be 2 hour or more with no openings other than those required for fire rating self closing doors for exit. The fire rating of the fire doors for exit shall not be less than that of the minimum fire resistance
কার্থানার কার্যক্তম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত	1 ~	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর <b>চূড়ান্ড</b> _	কার্খীনার	
		প্রযোগ্য নয়
भभगमा	চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত _ সমশ্বসীমা	সমশ্রসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	1	
মন্তব্য	<u> মন্তব্য</u>	

১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	lo stair was fire separated.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Doors in stair shall be outward opening, side–swing, self–closing, non–lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	ſ
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন   পর্ববেষ্ষণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্বক্ৰম	_
চাrect route of access to required exits shall be provided through stairway which are maintained free of obstructions.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কাৰ্থানাৰ কাৰ্য্ক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নয় <b>টুডান্ড</b>	
সম্ব্যামা   সংশোধিত   সম্ব্যামা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

১১. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণণ Stairways were not free from combustibles.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১১.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যজ্জম Direct route of access to required exits shall be provided through stairway which are maintained free of combustibles.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থনার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত –
স্টারসীমা — সংশোধিত্ত — সমরসীমা —
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

প্রিদর্শন All stairs of office building, ozo building, teflon building were finished to the production প্রবেষ্ণন shed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাবি
ক্যাটাগরি
১২.১. কাৰ্যক্ৰম
All stairway have to direct access to any designated refuge area which affords safety from fire or smoke from the area of incidence.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়  চূড়ান্ত  সমর্মীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির অবস্থা
<u> মন্তব্য</u>
১৩. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন প্রবিষ্ফন Generator & substation were found at the final exit.
ক্যাপ আইটেম

### |ক্যাটাগরি| ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম Evacuation routes shall be protected from production areas and high risk uses all the way to outside. Evacuation routes shall be protected by 2/4 hours fire rated কাৰ্যক্ৰম barrier from generator & substation. সুপারিশের <u>ভ</u>িখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Storage and production work found together in the same area at shed building. No separation with fire rated walls / doors were provided in between different occupancies.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
78.7. 4	াৰ্বক্ৰম
- ATTION	T. Ctarage area shall be congreted by 4 hour fire rated barrier from other accurancy
কাৰ্যক্ৰ	
সুপারি	
ভখ্যসূত্র	
কার্খা	
কাৰ্যক্ৰষ	ন
অগ্রাধি	<b>কার</b> প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
সময়সী	भा <sup> -</sup>
সংশোধ	<u>ধিত্</u>
সমশ্বসী	
অগ্রগতি	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
১৫. পর্ববেহ	<b>জ</b> ণ
or Court	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ <u>ষ</u> ণ	Generator & substation were found at the final exit.
ক্যাপ্	

### |আই(টম ক্যাটাগরি ১৫.১. কাৰ্যক্ৰম All high risk room like generator, boiler & CNG meter room is required to enclose by 4 hr fire rated construction/barrier for fire separated from the rest of the কাৰ্যক্ৰম operational area. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ক্রণ Opening was found at generator & sbstation room, which were not fire separated.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি
ক)[ভাৰাব
১৬.১. কাৰ্যক্ৰম
Seal all openings with fire separating slab and floors should not exceed the approved limit to maintain fire separation.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য চুড়ান্ত সম্যামীমা
সংশোধিত সম্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
১৭. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্যন
ক্যাপ   আইটেম
ক্যাটাগরি
১৭.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Evacuation pathway shall be provided aisle marking with arrow guiding and exit signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be clearly marked for easy identification.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য লয়
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শ পর্ববেষ্	' INc	emergency lighting system was available in the factory.
ক্যাপ আইটেম		
শাখড়েশ ক্যাটার্গা	ا ذ	
<u> ን</u> ጉ. ን	কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যত	<u>ক্</u> ষ	The egress paths shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination shall be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors.
সুপার্নি তথ্যসূ	রিশের মূত্র	
	थोनात्र	
স্থা	<u> </u>	প্র্যোগ্য ন্য
চুড়ান্ড সমর্থ	_	
সংশে সমর্গ		
অগ্ৰগ অবস্ফ		
মন্তব		

৯. পর্ববেষ্	ର୍ଗ୍ୱ
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	No emergency lighting system was available in the factory.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
<u> </u>	<b>4</b> 5월
কাৰ্যক্ৰম	The stairway shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply (minimum 30min) & illumination shall be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশে তথ্যসূত্র	ব
কার্থান কার্যক্রম	
অগ্রাধিক	রে প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীম	T  -
সংশোধি সময়সী	
অগ্রগতি অবস্থা	
মন্তব্য	

	পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	emergency lighting system was available in the factory.
7	<b>ক্যাপ</b>	
	<u>শাইটেম</u>	
-	চ্যাটাগরি	
۰		
7	২০.১. কাৰ্যজ	ম
Γ		The illumination of evit signs and the lighting of the means of essans and evit
		The illumination of exit signs and the lighting of the means of escape and exit access shall be powered by an alternate or emergency electrical system to ensure
	কাৰ্যক্ৰম	continued illumination for a duration of not less than 30 minutes after the failure of
		primary power supply.
	সুপারিশের	primary power suppry.
	ত্যুগানে নে ভিখ্যসূত্র	
	ত গুণু <u>র্</u> কারখানার	
	কাৰ্যক্ৰম	
		প্র্যোগ্য ন্য
	<u> চুডান্ড</u>	
	সময়সীমা	
	সংশোধিত	
	সমশ্রসীমা	
	<u>অগ্রগতির</u>	
	অবস্থা	
	মন্তব্য	
L		
۶2	. পর্ববেষ্ণণ	
Į,	<del>Service</del> I	
	শরিদর্শন │ শর্শবেষ্কণ│ <sup>A∪</sup>	stomatic alarm system was not installed yet in the factory.
-	গাপ ক্যাপ	
	শাই(উম	
	নাহতেন চ্যাটাগরি	
L	i yızı ılıq	
Γ-	्र अर्थाक	

## All hazardous occupancies shall be installed with automatic fire alarm and কাৰ্যক্ৰম automatic fixed firefighting gaseous or foam or dry chemical extinguishing system as compatible with class of fire shall be installed as per BNBC 2020. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

ারিদর্শন 1র্শবেষ্কণ	utomatic alarm system was not installed yet in the factory.	
ন্যাপ		
শাইটেম চ্যাটাগরি		
P)		
ং.১. কার্যত্র	<sub>वि</sub> व	
কাৰ্যক্ৰম	Provide automatic detection and alarm system as per BNBC 2020.	
সুপারিশের	The state and acceptant and alarm system as per stable local.	
ভূখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম	্বা প্রযোগ্য নয়	
<u> চুডান্ড</u>	4(114) 93	
সময়সীমা		
সংশোধিত	_	
সময়সীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা মন্তব্য		
1 (1 (9)		

২৩. পর্যবেষ্কণ	
1 1 1 1 <del>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 </del>	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ A	utomatic alarm system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২৩.১. কার্য	<u></u> ቅላ
কাৰ্যক্ৰম	Manual Call Point should be installed on exit routes, at the entry floor landings of staircases and at all exits to the open air. Manual Call Points should be spaced so that one may always be found within a maximum distance of 45m apart or 25m for disabled person
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্য্যানার   কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	ব্বংশাল্য লয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন 🚶	
পর্ববেষ্কণ Ai	utomatic alarm system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ্	
আইটেম ক্যাটাগরি	
[स्राहाशास]	
২৪.১. কার্যত্র	$ ho_{\mathbf{A}}$
	An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm
কাৰ্শক্ৰম	must be automatically triggered on detection of a fire.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রেশোগ্য নয়
<u> </u>	
সময়সীমা	_
সংশোধিত	_
সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২৫. পর্যবেক্ষণ
পরিদর্শন Automatic alarm system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
২৫.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যজম Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্র
কারখানার
কাৰ্যক্তম   ত্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয়
চুড়ান্ত সমগ্ৰসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ Au	utomatic alarm system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২৬.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্যক্ৰম	Fire alarm call point, alarm and detection system shall be checked periodically as per manufacturer instructions and documented.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যানার কার্যক্রম	
· —	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

।. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Ex	tinguishers were not easily accessible.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাক্তি	
চ্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যজ	ম
কাশক্রম	The portable fire extinguisher shall be placed near the path of exit travel and it shall be easily accessible
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্যবেষ্ফণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ydrant system design & drawing was not available, hence non comply
২৮.১. কার্যত	চম
কাৰ্যক্ৰম	Fire hydrant and standpipe system shall be installed for the buildings where the highest occupied floor is more than 10m (33 ft) or having individual floor area more than 750 square meters.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
I <del></del>	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ত সমর্মীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
২৯. পর্ববেষ্কণ	

<u>. এসংস্ক</u> ণ	•
ারিদর্শন  -	Hydrant system design & drawing was not available, hence non comply
14(বঙ্খণ চ্যাপ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
শাইটেম চ্যাটাগরি	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
১.১. কার্য	জ্ম
কাৰ্যক্ৰম	There shall be a provision for secondary fire pump which can be operated by a dedicated diesel engine or by an alternate power supply source with adequate control system and incompliance with safety operation during fire
সুপারিশের তথ্যসূত্র	<b>=</b>
কার্থীনার কার্বক্রম	न
	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ত সম্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	5
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ <sup>Hy</sup>	ydrant system design & drawing was not available, hence non comply
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩০.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Fire pump or hydrant system shall be checked at least once a year and documented.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রবোজ্য নয়
চূড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

১১. পর্ববেষ্ফ	र्व
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Hydrant system design & drawing was not available, hence non comply
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩১.১. কাৰ	ক্রম
	```
কাৰ্শক্ৰম	The factory need to provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per BNBC 2020 guideline. The hose length shall not be more than 30 m.
সুপারিশে তখ্যসূত্র	র
কারখানা কার্যক্রম	
অগ্রাধিক	র প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীম	
সংশোধিত সমশ্বসীম	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন H	ydrant system design & drawing was not available, hence non comply
পর্যবেষ্কণ '' ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
৩২.১. কার্যত	<b>৯</b> ম
কাৰ্যক্ৰম	The diameter of first aid hose and standpipe shall be as per requirement. The size of first aid hose shall be 38 mm nominal.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	থিযোগ্য ন্য
তুজান্ত   সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	
৯৩ পর্যবেষ্ক্রণ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	drant system design & drawing was not available, hence non comply
ক্যাপ	
আই(টম	
ক্যাটাগরি	
৩৩.১. কার্যত্র	<b>ब</b>
কাৰ্যক্ৰম	The minimum pressure for standpipes supplying a 50 mm or larger diameter hose shall be at least 300 kPa. For standpipe supplying first aid hose (38 mm nominal diameter) may have a minimum pressure of 200 kPa. The maximum pressure at any point of the system shall not exceed 2434 kPa, if the hose connection at 40 mm diameter outlet exceeds 700 kPa approved pressure regulating device shall be installed to maintain the above maximum limits.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
সম্মর্গীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

পরিদর্শন 🗔	
পর্ববেষ্ণণ	ydrant system design & drawing was not available, hence non comply
ক্যাপ্	
আই(টম	
ক্যাটাগরি	
৩৪.১. কার্য্য	<u>ক্</u> ষ
কাৰ্যক্ৰম	The hose pipe performance shall be checked periodically and properly tagged. The maintenance inspection shall be performed quarterly.
সুপারিশের ভখ্যসুত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	ব্বেগোল্য ন্য
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	
৯৫. পর্যবেষ্কণ	

) <b>৫. প</b> শ(বঃ	<del>ኔ</del> ባ
<del></del>	
পরিদর্শন  পর্শবেষ্ফণ	Hydrant system design & drawing was not available, hence non comply
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
17101111	
৩৫.১. ক	ৰ্শিক্তম
l ——	
   কাৰ্যক্ৰম	Provide dedicated water stored in storage tank for firefighting operation comply with the requirement of BNBC table 4.4.1 and not to be used for other purposes.  Minimum water storage shall be 142500 Litre.
সুপারিং	
তুখ্যসূত্র	
কারখাৰ কারখাৰ	
। কাৰ্বক্ৰম	```
	<b>চার</b> প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	_
সময়সী	
সংশো	
সমশ্রসী	ना
অগ্রগতি	র
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	The sufficient access road was found for fire-fighting truck.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
<i>৩৬.১.</i> ক	ৰ্শক্তম
কাৰ্যক্ৰম	Where required for fire apparatus access roads shall have an unobstructed carriageway width of 4.8 m and the minimum vertical clearance shall be 5m.
সুপারিশে তখ্যসূত্র	র
কার্থীন কার্বক্রম	্ব
	ा <mark>त</mark> थ्र(याजा नय
চুডান্ড সময়সী	T -
সংশোধি সময়সী	
অগ্রগতি	
অবস্থা মন্তব্য	
-	

୭৭. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন No additional fire–fighting equipment was	found in the factory.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাডাগরি	
৩৭.১. কার্যক্রম	
<u> </u>	
	fire fighting equipment like sand & water
	e area for first phase fire fighting.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নর	
<u> </u>	
प्रेमेय्यीमा	
সংশোধিত	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	P. A. (Public Address) system was found during the visit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩৮.১. কার্যক্রম	
্ৰাশশ্ৰুপ as	suitable public address system shall be provided for communicating to all floors well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্র চূড়ান্ত	(বাজ্য নর
সম্ব্যুসীমা সংশোধিত সম্ব্যুসীমা	
স্থাগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৩৯. পর্যবেক্ষণ			
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন			
ক্যাপ আইটেম			
ক্যাটাগরি			
৩৯.১. কাৰ্যক্ৰম	1		
কাৰ্যক্রম Power backup supply shall be provided for fire alarm system.			
সুপারিশের			
তিখ্যসূত্র			
कानुभागान			
কৰ্মজন			
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়			
চুড়ান্ত   সময়সীমা			
সংশোধিত			
সম্বসীমা বিশ্ব বি			
অবিষ্			
মন্তব্য			
	_		

$\overline{}$	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	sual alarm was not found where generator was running.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
17191 11 1	
৪০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Visual alarms are to be used where the hard of hearing may be occupying a building or where the ambient noise is such (above 90 dBA) that audible warning may not be heard, where hearing protectors are in use or where the sounder levels would need to be so high that they might impair the hearing of the building occupant.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্র্রোজ্য নয়
চুডান্ত সম্যুসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
L - "	
. পর্ববেষ্ণণ	
ারিদর্শন ার্শবেক্ষণ	building approval was available from any appropriate building authority.
চ্যাপ শাইটেম	

# 8১.১. কাৰ্যক্তম কাৰ্যক্তম The factory shall have approval from proper authority. সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কানখানান কাৰ্যক্তম অগ্ৰাধিকান প্ৰযোজ্য ন্য চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্ৰগতিন অব্যা মন্তব্য

রিদর্শন ব্যবেষ্ফণ	I production units/ floors were not covered in fire license.	
<u> </u>		
<u>াইটেম</u>		
য়াটাগরি		
২.১. কাৰ্যত্ৰ	্ব ম	
কাৰ্যক্ৰম	Cover all units / floors in a valid fire license	
সুপারিশের	cover all arms / Hoors in a valid file fleerise	
ভ্ <b>ষ্যসূত্র</b>		
কার্থানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত	_	
সমশ্রসীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা মন্তব্য		
ורפה		

৪৩. পর্যবেষ্কণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ No fire drill record was found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৪৩.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শজ্জম   Fire drill shall be conducted quarterly for occupants<150, monthly for occupants
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
আ্থাধিকার প্রযোগ্য লয়  চূড়ান্ত  সমর্মীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
[মন্তব্য