



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুঠকা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	কাইত স্টোর ক্যাশল লিঃ
ঠিকানা	11, C.D.A Market, Pahartoli, Chattogram
কারখালার কোড	CHT071
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">অঙ্গীকৃত মূল্যায়ন</a>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: <a href="#">-</a>
---	---------------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Sewing section ( 1st Floor ) . Minimum width of aisle size is 0.8 meter, Minimum width of passage way is 0.87 meter, which is not fulfill the minimum requirement of width of evacuation pathway in accordance with the number of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	The minimum clear width of the pathway should be 0.9 meter
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	We have completed the issue.
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	গুরুত হবলি
মন্তব্য	08/10/20:They have not taken any action.No aisles mark have been found.They blocked all pathways by sewing machine. On 15.2.2021:No aisles mark have been found.They blocked all pathways by sewing machine. 03.6.2021:Aisles are blocked by temporary items,sewing machine etc.

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location—All exit doors in the egress route The exit doors in the egress route were collapsible security gate type doors and do not open in the direction of the travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	08/10/20:They have not taken any action. On 15.2.2021:Collapsible type security gate founds on all exits 03.6.2021::Collapsible type security gate founds on all exits

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location—All exit doors in the egress route The egress doors were collapsible security gate type and there was chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	08/10/20:They have not taken any action. On 15.2.2021: Locable device and feature found on every exits 03.6.2021:locking devices found on every exits.

### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All Stairs No handrails are provided on both side of the staircase
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	08/10/20:They have not taken any action. On 15.2.2021:only one sided handrail provided on strair 03.6.2021:only one sided handrail provided on strair

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Both Stairs Sliding / collapsible security gate type doors were installed, which were without self closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses. (Also require fire rated door at the floor occupied by other tenants )
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	08/10/20:They have not taken any action. On 15.2.2021:Collapsible type security gate founds on all exits 03.6.2021:Collapsible type security gate founds on all exits

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-West -stair There are 2 no's stair in the building 1 no's is directly finished to out side and another West stair is finished to market at ground floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for fire rated barrier for 2 hour fire rating separated corridor with 1.5 hrs fire rated door at ground floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	17.2.2020: Factory has submitted required design drawing in DIFE by enlisted consulting firm on 19.2.2020 21-7-2020 : Same as before.08/10/20:Same as before. On 15.2.2021: Factory has submitted correction of design drawing on 24.11.2020 03.6.2021: Factory has submitted correction of design drawing on 24.11.2020.Have not reviewed yet.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-West -stair There are 2 no's stair in the building 1 no's is directly finished to out side and another West stair is finished to market at ground floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, All stairway to have direct access to outside of the factory building, which requires 2 hour fire rated construction with 1.5 hrs fire rated door at ground floor for fire separated corridor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	08/10/20:They have not taken any action. On 15.2.2021:No initiative taken 03.6.2021: one of stairways direct access to market.No fire door found.

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Ground floor at Generator Room Final evacuation route of building was not protected with fire rated construction at electrical generator Room, which was located at beside the north stair.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hour fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator shed & godown shed, which located at the adjacent to final evacuation route ( West & East side )
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	17.2.2020: Factory has submitted required design drawing in DIFE by enlisted consulting firm on 19.2.2020.08/10/20:Same as before. On 15.2.2021: Factory has submitted correction of design drawing on 24.11.2020 03.6.2021: Factory has submitted correction of design drawing on 24.11.2020. Have not reviewed yet.

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Ground floor at Generator Room Final evacuation route of building was not protected with fire rated construction at electrical generator Room, which was located at beside the north stair.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to north side stair.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	গ্রেড হ্যালি
মন্তব্য	08/10/20:They have not taken any action. On 15.2.2021:No initiative taken 03.6.2021:No fire rated door found on generator room adjacent to market.

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Iron section ( 1st Floor ). A mini boiler is placed at 1st floor which is adjacent to ironing section and which capacity 19.5 liter
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 1st floor boiler, which located at the adjacent to production area.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	17.2.2020: Factory has submitted required design drawing in DIFE by enlisted consulting firm on 19.2.2020 21-7-2020 : Same as before.08/10/20:Same as before. On 15.2.2021: Factory has submitted correction of design drawing on 24.11.2020 03.6.2021: Factory has submitted correction of design drawing on 24.11.2020.Have not reviewed yet.

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Iron section ( 1st Floor ). A mini boiler is placed at 1st floor which is adjacent to ironing section and which capacity 19.5 liter
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 1st floor boiler, which located at the adjacent to production area.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	08/10/20:They have not taken any action. On 15.2.2021:No fire seperation provided for boiler area 03.6.2021:No fire seperation provided for boiler area

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Sewing section ( 1st Floor ) . Aisle marking is not provided at first floor operational area.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide aisle marking with arrow guiding. --Signage should be uniform.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We have completed the issue.
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	08/10/20:They have not taken any action.No aisles mark have been found.They blocked all pathways by sewing machine. On 15.2.2021:No aisles mark have been found.They blocked all pathways by sewing machine. 03.6.2021:No aisles mark have been found.They blocked all pathways by sewing machine.

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-1st floor Automatic detectors and alarm system were not provided in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. ( Also needs to cover the floors occupied by other tenants )
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	17.2.2020: Factory has submitted required design drawing in DIFE by enlisted consulting firm on 19.2.2020 21-7-2020 : Same as before.08/10/20:Same as before. On 15.2.2021: Factory has submitted correction of design drawing on 24.11.2020 03.6.2021: Factory has submitted correction of design drawing on 24.11.2020. Have not reviewed yet.

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-1st floor Automatic detectors and alarm system were not provided in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	08/10/20:They have not taken any action. On 15.2.2021:Automatic detection with fire alarm system is not installed yet 03.6.2021:Automatic detection with fire alarm system is not installed yet.

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-1st floor Smoke detectors are provided, however the quantities of detectors are found inadequate in 1st floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	08/10/20:They have not taken any action. On 15.2.2021:No smoke detector provided on factory building 03.6.2021:No smoke detector provided on factory building

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory were not periodic checking of alarm call point, alarm & detection system, not maintaining record properly
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have done this issue but it was not fulfilled the requirement as per guideline and we will complete the issue within the given timeline.
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	08/10/20:They have not taken any action. On 15.2.2021: No call point installed 03.6.2021:They have not provide any call point.

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-1st floor The factory has implemented fire extinguisher at first floor, but not re fill updated and properly tagged.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire extinguisher at 1st floor and to keep the record for re filling & properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have completed the issue.
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	08/10/20:They provide fire extinguisher at first floor.but no tagged found with extinguisher. On 15.2.2021:They provide fire extinguisher at first floor.but no tagged found with extinguisher. 03.6.2021:They provide fire extinguisher at first floor.but no tagged found with extinguisher.nut they maintain maintenance list.

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	17.2.2020: Factory has submitted required design drawing in DIFE by enlisted consulting firm on 19.2.2020 21-7-2020 : Same as before.08/10/20:Same as before. On 15.2.2021: Factory has submitted correction of design drawing on 24.11.2020 03.6.2021: Factory has submitted correction of design drawing on 24.11.2020.Have not reviewed yet.

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	08/10/20:They have not taken any action. On 15.2.2021:No dedicated fire pump installed 03.6.2021:No dedicated fire pump installed

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-1st floor 1nos 25mm dia hose connection available for 1st floor
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace existing 1 inch hose pipe replace with 1.5 inch hose pipe to meet the requirement of RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	08/10/20:They have not change the dia of hose pipe. On 15.2.2021: hose pipe found which is not up to standard,no hydrant system isn't install,this hose pipe isn't standard by rmg guideline 03.6.2021:

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-1st floor The throw of jet at 1st floor was 3 meter. Hose pipe water pressure is lower than the required pressure of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	08/10/20:They have not taken any action.stand pipe pressure is below 200kpa. On 15.2.2021: Non conventional hose pipe mounted without hydrant system,no way to measure pressure] 03.6.2021:Non conventional hose pipe mounted without hydrant system,no way to measure pressure.

#### ২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-1st floor The hose pipe performance was not checked periodically and tagged properly
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The hose pipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have completed the issue.
অঞ্চলিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	08/10/20:They have not taken any action. On 15.2.2021: No performance document for hose pipe isn't conducted by factory 03.6.2021:No such document found.

#### ২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has one hose pipe connected to overhead water tank which reserve of water 1000 Liter for fire fighting system. Which is not fulfill the requiremt of RMG guide line
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অঞ্চলিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চলিক অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	17.2.2020: Factory has submitted required design drawing in DIFE by enlisted consulting firm on 19.2.2020 21-7-2020 : Same as before.08/10/20:Same as before. On 15.2.2021: Factory has submitted correction of design drawing on 24.11.2020 03.6.2021: Factory has submitted correction of design drawing on 24.11.2020. Have not reviewed yet.

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has one hose pipe connected to overhead water tank which reserve of water 1000 Liter for fire fighting system. Which is not fulfill the requeremt of RMG guide line
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৪. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অংগাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-০২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-০২-২০২২
অংগাধিকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	08/10/20:They have not taken any action. On 15.2.2021:No dedicated storage tank provided for firefighting operation 03.6.2021:No dedicated storage tank provided for firefighting operation

#### ২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Ground floor at Generator Room Visual alarm is not provided at generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Visual alarm should be placed at the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have completed the issue.
অংগাধিকার	৬ মাসাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অংগাধিকার অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	17.2.2020:Visual alarm found on Generator room 21-7-2020 : Same as before.08/10/20:Same as before. On 15.2.2021:Visual alarm found on Generator room 03.6.2021:Visual alarm found on Gener

#### ২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory building had no building approval drawing.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain building approval from issuing authority
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশ্লাধিত
মন্তব্য	17.2.2020:Factory has building approval by CDA 21-7-2020 : Same as before.08/10/20:Same as before. On 15.2.2021:Factory has building approval by CDA 03.6.2021::Factory has building approval by CDA

#### ২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Gen. Room, ( Ground floor ), 1st Floor is belongs to Five Star Fashion Ltd. & Ground floor( Market ), 2nd floor( other factory ),3rd floor( other shutdown factory ) which floor was not accessible in audit date. automatic fire alarm system with addressable smoke detector was not provided.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Implement to a single fire safety management system with approvals from all tenants in the factory building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	08/10/20:They have not taken any action. On 15.2.2021: NO single fire safety management created yet 03.6.2021:NO single fire safety management formed yet

#### ২৮. পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ	The factory has conducted fire drill regularly but not recorded properly.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have completed the issue.
অধাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	17.2.2020: Factory conducted fire drill in regular basis 21-7-2020 : Same as before. 08/10/20: last time they conducted fire drill at 21/03/20. due to covid-19 its risky to assemble worker together. On 15.2.2021: On 23.1.2021 factory conducted a fire drill with proper document and pictorial document 03.6.2021: factory conducted a fire drill with proper document and pictorial document