

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	শুড টাচ ফ্যাশন লিঃ
ঠিকানা	Barnda, Kashimpur, Gazipur, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP409
কালার কোড	

াশ(লর শ্রণ	া: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
পর্ববেষ্কণ		
	round floor – Collapsible / Sliding Steel / Rol ne exit of the factory.	ling Shutter type Doors were fitted in all
.১. কাৰ্যক্ৰ	4	
কাৰ্যক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation type door, which swing outward and in the cashould not constrict the width of the corrido	direction of travel. Swinging of the door
সুপারিশের তথ্যসূত্র		, ,
কারখানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রেগোজ্য নর	
চুডান্ড সমশ্বসীমা	-	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
		

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন All doors on egress route – The doors in the mentioned egress route could not be open পৰ্যবেষ্ণ্য easily. Doors can be locked at any time in the direction of evacuation. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২.১. কাৰ্যক্ৰম Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able কাৰ্যক্ৰম from the side they serve without the use of a key. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

ඉ.	পৃথ	(বৃ	<u> </u> 5

পরিদর্শন Evacuation route – Final evacuation route of building was not protected from production areas and electrical substation, generator which was located adjacent to south side final exit without proper fire separation.

শ্যান আইটেম ক্যাটাগরি

৩.১. কার্যক্রম

Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the কাৰ্যক্ৰম adjacent to final exit route. Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড **मेमग्रमीमा** সংশোধিত **সমশ্বসী**মা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্যবেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন High risk rooms – High risk rooms (Boiler / Generator / Substation / Chemical) were পর্যবেষ্ক্রণ not fire separated from production area.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the কাৰ্যক্ৰম adjacent to final exit route. Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route. |সুপারিশের ত্থ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

ধ. পর্ববেষ্কণ

পৰিদৰ্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory has no পৰ্যবেষ্ষ্য smoke detector. ক্যাপ আইটেম

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

|ক্যাটাগরি|

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৬. পর্ববেষ্ফণ

	l accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory did not stalled automatic detection and alarm system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কার্যক্র	า
কাৰ্শক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

<u> ৭. পর্যবেষ্ফণ</u>	
	accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory had no
ক্যাপ	dicated fire pump or hydrant system.
আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply. Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	arternate backup power suppry.
কার্খানার কার্যক্রম	
অগ্রাম্বিকার চুডান্ড	প্রযোগ্য নয়
সম্বয়সীমা সংশোধিত	
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Ground floor or roof – Hose pipe water pressure is lower than the minimum
পর্যবেষ্ফণ requirement of BNBC guideline.
बिग्र्यू
আই্টেম্
ক্যাটাগরি
৮.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্রম Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের
তথ্যসূত্র
কার্খানার
কাৰ্যক্ৰম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত
<u>अभेअभ</u> ा
সংশো ধি ত সম্বসীমা
া প্রশাস্থান। অগ্রগতির
া অবস্থা অবস্থা
মন্তব্য

. প্ৰব্ৰেষ্ণণ	
	ocument review – Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked eriodically and no relevant documents found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ৰ
কাৰ্শক্ৰম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্ঝানার কার্যক্রম	
চুডান্ড	প্রযোগ্য নয়
সম্বর্মীমা সংশোধিত	_
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

১০. পর্ববেষ্ণণ

May 124 Mg	accessible floors / buildings and sections within the factory area – This volume of ater capacity was not sufficient for peak demand when in emergency, the water pacity found 90000 litters.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
0 101 1114	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per BNBC guideline.Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation, . i.e. Water storage capacity :1900 litres x 75 min=1, 42,500 Litres.[For Each Riser]
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
১১. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ ক্যাপ	ocument review – No relevant documents found during the day of assessment.
আইটেম ক্যাটাগরি	

Obtain building approval from issuing authority

১২. পর্ববেষ্ণণ

১১.১. কাৰ্যক্ৰম

কার্যক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম

চূড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্ডব্য

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়

ারিদর্শন 1র্ববেষ্কণ Do	ocument review – Boiler operator license was not available.	
চ্যাপ		
<u>শাইটেম</u>		
চ্যাটাগরি		
১২.১. কাৰ্যত্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.	1
সুপারিশের সুপারিশের		
ত্থ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত	_	
সমর্মীমা সংশোধিত		
<u>भग्यभाग</u>	_	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		
		J

১৩. পর্যবেষ্ষণ	
পরিদর্শন Document review – No relevant document found during assessment day.	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৩.১. কাৰ্বক্ৰম	
	\neg
Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. / Fire drill should be conducted monthly in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.	/
সুপারিশের	٦I
ভিশ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	7 !
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	7 /
চুড়ান্ত	٦ <u>ا</u>
<u> प्रभेदित्रीमा</u>	4
प्रश्लाभिक	
সমরসীমা	4 !
অগ্রগতির	
অবস্থা	-
্ষন্তব্য	╛╿