

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	আলফা ড্ৰেস ওয়্যাৰ লিঃ
ঠিকানা	201/8, Teknapara, Chandna, Gazipur, 69, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP434
কালার কোড	

্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -	
পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন All stairways within the factory building – Handrail was not provided on both side of the পর্ববেষ্ণন staircase. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম Provide handrails on both side of each stair সুপাৰিশেৰ তথ্যসূত্ৰ	way O	
কার্থানার কার্যক্রম		
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নয় চূড়ান্ত সমর্সীমা		
সংশোধিত		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ Store areas – Storage areas at mentioned floors did not have fire rated walls or doors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hrs fire rated barrier with 2 hrs fire rated door for storage area. Within 6 Months, Provide 4 hrs fire rated barrier with 2 hrs fire rated door for storage area.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্বক্রম
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নর চ্যুডান্ড
সম্প্রসীমা ⁻ সংশোধিত
সম্বসীমা ⁻ অগ্রগতির
অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
୭. প র্যবেষ্ ডণ
প্রিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Opening or
পৰ্শবেষ্ণন penetration was not properly sealed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৩.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Seal all openings in walls with fire resistant materials having 2 hours fire rating. Or In case of openings in slab / floors, provide vertical enclosures extending above and below such openings. Walls of such openings should have at least 2 hours fire resistance rating. O
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন All evacuation pathways - Signs were not posted appropriately on all evacuation পর্ববেক্ষণ pathways. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. - Illuminated কাৰ্যক্ৰম exit sign should be posted above the exit door, - It should be clearly visible at all time, - Provide directional signs wherever necessary. - All exit doors should be clearly marked for easy identification.0 |সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত *ने*भेश्रनीभा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

ধ. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন |All evacuation pathways – Emergency lighting was not provided for evacuation পর্ববেষ্ণণ pathway. ক্যাপ আই(টম |ক্যাটাগরি|

কাৰ্শক্ৰম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.0		
সুপারিশের			
ভ৾খ্যসূত্ৰ			
কার্খানার			
কাৰ্যক্ৰম			
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্র্যোগ্য নর		
চুডান্ড সময়সীমা	_		
সংশোধিত			
সমশ্রসীমা	_		
<u>অগ্রগতির</u>			
অবস্থা			
মন্তব্য			

৬. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন All stairs within the factory building – Evacuation stairways were not provided with
প্ৰ্যবেষ্ণ্য emergency lighting.
ক্যাপ আইটেম
ব্যাহতেশ ক্যাটাগরি
THE ITEM
৬.১. কাৰ্যক্ৰম
The stairway should be illuminated with emergency lighting with newer back, up
The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.0
সুপারিশের
ত্থ্যসূত্
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য
চ্যুড়াল্ড _ সমশ্সীমা
সংশোধিত
সমর্সীমা
অগ্রগতির
অব্যা
মিন্তব্য
ন. পর্যবে জ্ঞ ণ
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory did not
পৰ্যবেষ্ণ্য installed automatic detection and alarm system.
ক্যাপ
আই্টেম্
ক্যাটাগরি
৭.১. কাৰ্যক্ৰম
1.3. YITON
Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with
কাৰ্যক্ৰম automatic fire alarm.Within 6 months, Install automatic detection system with
automatic fire alarm.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র

৮. পর্ববেষ্ণণ

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

কার্থানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর

পৰিদৰ্শন পৰ্যবেষ্ষণ Document review – Relevant documents were not available on the day of assessment. ক্যাপ
আইটেম ক্যাটাগরি
৮.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্তম Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.0
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম
<mark>অগ্রাধিকার</mark> প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত
সম্প্রমীমা ⁻ সংশোধিত
সম্ব্যসীমা ⁻ অগ্রগতির
অবস্থা মন্তব্য
<u> </u>
১. পর্যবেষ্ফণ
পৰিদৰ্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory had no পৰ্শবেষ্ণন dedicated fire pump or hydrant system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৯.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply. Within 6 months, Install dedicated fire pump with কাৰ্যক্ৰম alternate backup power supply. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা <u> মন্তব্য</u>

১০. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Diameter of standpipe fulfilled the requirement, however the dia of first aid hose which is lower than the BNBC code.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
	,
20.2. 季	শিক্ষম
কাৰ্যক্ৰম	Provide 1.5 inch hose pipe and 100 mm diameter standpipe to meet the requirement of BNBC guideline.0
সুপারিং	
ত্থ্যসূত্র	
কার্গ্র্য	
কাৰ্যক্ৰ	
	মার প্রয়েষ্য নয়
<u>চুড়ান্ড</u>	
সুম্বার সম্বা	মা -
সংশোধ	
সমশ্রসী	মা $ig ^-$
<u>অগ্রগতি</u>	চৰ
অবস্থা	
মন্তব্য	

22.	<u> </u>	<u> </u>

পরিদর্শন Ground floor or roof – The water throw of jet was found 6m distance. Hose pipe water পর্যবেষ্কণ pressure is lower than the minimum requirement of BNBC guideline.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.		
সুপারিশের			
ভখ্যসূত্ৰ			
কার্খানার			
কাৰ্যক্ৰম			
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোগ্য নর		
চুডান্ত			
সম্মর্গীমা			
সংশোধিত			
সমশ্রসীমা			
অগ্রগতির			
অবস্থা			
মন্তব্য			

১২. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন Document review – Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked পর্যবেষ্কণ periodically and no relevant documents found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১২.১. কাৰ্শক্ৰম
কাৰ্শক্ৰম The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.0
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা
সংশো ধি ত সম্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
1 a conference
১৩. পর্যবেষ্ণণ
All accessible floors / buildings and sections within the factory area – This volume of water capacity was not sufficient for peak demand when in emergency, the water capacity found 20,000 litters.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাপুরি

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per BNBC guideline. Within 6 Months, Provide dedicated কাৰ্যক্ৰম storage tank for firefighting operation, . i.e. Water storage capacity :1900 litres x 75 min=1, 42,500 Litres.[For Each Riser] সুপারিশের ভঁখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – There was no পর্শবেষ্কণ back-up power supply for alarm system.			
ক্যাপ			
আইটেম ক্রমেন্ট্র			
ক্যাটাগরি			
১৪.১. কার্বত্র	চম	1	
কাৰ্যক্ৰম	Power backup supply should be provided for fire alarm system.0		
সুপারিশের			
তিখ্যসূত্র কারখানার			
কাৰ্যজন কাৰ্যজন			
	প্রযোগ্য নর		
চুডান্ত	_		
সময়সীমা			
সংশোধিত সময়সীমা			
অগ্রগতির			
অবিষা			
মন্তব্য			

৫. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
১৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যজ্ঞম Obtain building approval from issuing authorityO	
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
कान्नभागान	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর	
চ্যুড়ান্ত সম্বয়সীমা	
া বন্ধবনানা সংশোধিত	
अर्रा । । अम् _	
অ্থগতির	
অবস্থা	
মন্ভব্য	

১৬. পর্ববেষ্ণণ

রিদর্শন ব্যবেষ্ফণ	ocument review – Boiler operator license was not available.
<u></u> যাপ	
<u>াইটেম</u>	
গ্যাটাগরি	
৬.১. কার্যত্র	<u>ञ</u>
কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority. 0
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	_
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	