

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	জয়ন্তি নিট্ওয়্যার লি
ঠিকানা	, 0, (Kaliakair, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 437
কালার কোড	

ন্যার্ননের ধরণ: অগ্নি মূল্যার্ন পর্ববেষ্ডণের তারিখ:		
. পর্ববেষ্ণণ	5.	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Gi	round floor – Sliding Steel Shutter type Doors	s were fitted in all the exit of the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	Ī	
কাৰ্শক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation type door, which swing outward and in the should not constrict the width of the corrido	direction of travel. Swinging of the door
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্খানার কার্যক্রম		
l +	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত সমশ্বসীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		
•		

২. পর্ববেষ্ণণ

গার্থশূর্ণ CO	doors on egress route – The doors in the mentioned egress route (steel sliding) and not be open easily. Doors can be locked at any time in the direction of recuation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	dediction.
	r
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্থক্রম	
অগ্রাাধকার	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

ම.	প্য	(বৃষ্ফ
----	-----	--------

পৰিদৰ্শন All stairways within the factory building – Handrail was provided for only one side of পৰ্শবেষ্কণ the staircase.

ক্যাপ আইটেম

ক্যাটাগরি

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide handrails on both side of each stairway
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	_
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন All stairways within the factory building – Sliding Steel non fire rated doors were
প্রবিষ্ণ installed without self closing option.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগনি
৪.১. কার্বক্রম
Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
कान्यांनान
কাৰ্যক্ষ
ত্থ্যা খিকার প্রযোগ্য ন্য চ্ডান্ড
पूर्वाव प्रमय्त्रीमा
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
্ষিত্তব্য
 পর্ববেষ্কণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণনা Store areas – Accessories storage areas at 2nd floors did not have fire rated doors.
<u>ক্যাপ্</u>
আইউন
ক্যাউাগৰি

৫.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hrs fire rated barrier with 2 hrs fire rated door for storage area. Within 6 Months, Provide 4 hrs fire rated কাৰ্যক্ৰম barrier with 2 hrs fire rated door for storage area. সুপারিশের <u>ভ</u>িখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন All evacuation pathways – Signs were not posted appropriately on all evacuation পর্ববেষ্ট্রণ pathways. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৬.১. কাৰ্যক্ৰম

Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. - Illuminated কাৰ্যক্ৰম exit sign should be posted above the exit door, - It should be clearly visible at all time, - Provide directional signs wherever necessary. - All exit doors should be clearly marked for easy identification. |সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৭. পর্যবেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory has no পৰ্যবেষ্ণ্য smoke detector.

ক্যাপ আইটেম

ক্যাটাগরি

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন Document review – Relevant documents were not available on the day of assessment.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৮.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কারখানার কার্যক্রম
আ্থা খিকার প্রযোগ্য লর চুড়ান্ড
সম্ব্যসীমা ⁻ সংশোধিত
<u>ਸ਼</u> ਸ਼ੑਸ਼ੑਸ਼ਸ਼
অগ্রগতির অবস্থা
্বিদ্ধব্য
১. পর্ববেষ্ণ্ডণ
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory had no পর্যবেষ্ণন dedicated fire pump or hydrant system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি
DMCHEU

৯.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply. Within 6 months, Install dedicated fire pump with কাৰ্যক্ৰম alternate backup power supply. সুপারিশের <u>ভ</u>িখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্সীমা অগ্রগতির অবস্থা <u> মন্তব্য</u>

১০. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Diameter of পর্যবেষ্ণণ standpipe does not fulfilled the requirement, however the dia of first aid hose is 1.5 in		
ক্যাপ		
অাইটেম		
ক্যাটাগরি		
1 		
১০.১. কার্যক্রম		
Provide 1.5 inch hose pipe and 100 mm diameter standpipe to meet the		
1 1401419631 1 ' '		
requirement of BNBC guideline.		
সুপারিশের		
जिभागुव		
কার্থানার		
কাৰ্যজন		
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়		
ব্ৰুডান্ত _		
সংশোধিত		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		
১১. পর্ববেষ্ষণ		
পরিদর্শন Ground floor or roof – The water throw of jet was found 6 m distance. Hose pipe water		
প্ৰবিষ্ণণ pressure is lower than the minimum requirement of BNBC guideline.		
कार्य		
আইটেম		
ক্যাটাগরি		

১১.১. কাৰ্যক্তম কাৰ্যক্তম Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্যনার কার্যক্তম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সম্যমীমা সংশোধিত সম্যমীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১২. পর্যবেষ্ণণ

	ocument review – Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked eriodically and no relevant documents found.
ন্যপ নাইটেম নাটাগরি	Anodically and no relevant abeaments round.
২.১. কা ৰ্ যক্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখীনার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চূডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> </u>	

7.0	<u> ૪૭. ૧૧(૧ઋ૧</u>		
Я	ਰਿਯ਼ਕਰ 🕡	l accessible floors / buildings and sections within the factory area – Visual alarm	
		raccessible hoors / buildings and sections within the factory area. Visual diarri-	
4	ক্যাপ		
	আই্টেম্		
4	ক্যাটাগরি		
2	৩.১. কাৰ্যত্ৰ	ম	
۳	J. J. 11 14		
	কাৰ্যক্ৰম	Visual alarm system should install at generator room which area is noisy and	
		obstructed; so that visual alarm may require.	
	সুপারিশের		
	ভখ্যসূত্র		
	কার্খানার		
	কাৰ্যক্ৰম		
		প্রযোগ্য নর	
	<u> </u>	_	
	<u> त्रभग्नीमा</u>		
	সংশোধিত সময়সীমা		
	অগ্রগতির অগ্রগতির		
	অবস্থা অবস্থা		
	মন্তব্য		
- 1			