



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সমৃদ্ধ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	মেসার্স অ্যাপস লিমিটেড
ঠিকানা	436/437, Chatteswari Road, Gazi Shah Lane, Dev Pahar, Chattogram
কারখানার কোড	CHT014
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">কঠামোগত মূল্যায়ন</a>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Moderate overstress has been found in edge and corner columns.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Engineer will review design, loads and columns stresses
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০২-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	They are working on Task Force review. On 08/07/2020: Factory CAP concern person not present in this day. So no update found about this CAP. 18/10/2020: Found Re-submission letter of soil test report (17/02/2020). 11.01.2021: Design/drawing under task force review. 17.08.2021: No update available since the last visit.

#### ১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Verify in situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for [the identified columns] or [100mm dia. cores from 4 columns].
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength will be reviewed by the Engineer.
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	০২-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	They are working on Task Force review. On 08/07/2020: Factory CAP concern person not present in this day. So no update found about this CAP. 18/10/2020:Core test report submitted to DIFE. 11.01.2021: Design/drawing under task force review. 17.08.2021: No update available since the last visit.

#### ১.৩. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Floor load plan will be prepared soon.
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-০১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	They are working on Task Force review. On 08/07/2020: Factory CAP concern person not present in this day. So no update found about this CAP. 18/10/2020:load plan submitted to DIFE. 11.01.2021: Load plan under task force review. 17.08.2021: No update available since the last visit.

## ২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dampness has been found in the wall due to ingress of rain water or pipe leakage. Water ponding has been found on the roof top due to lack of proper drainage and slope in the roof and the source of water was water reservoir and rain
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remedial action to be undertaken to prevent the seepage of water from pipes and other sources.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18/10/2020: Dampness found on various exterior wall. 11.01.2021: Factory still not take any action regarding this issue.

### ২.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Engineer to inspect whether waterproofing material is applied or where it can be maintained. For both durability and serviceability, waterproofing on the roof slab is recommended. Moreover the roof slab drainage system should be investigated
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18/10/2020: Roof top water logging found during inspection. 11.01.2021: Factory still not take any action regarding this issue. 17.08.2021: Factory will start work soon regarding this issue. Materials have been stored in roof for this work.