

কারখানার নাম

এক্সসাকো লিমিটেড

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

ঠিকানা	, 0, ( Kasimpur, Gazipur, Dhaka )	
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 458	
কালাৰ কোড		
মুল্যামনের ধরণ: বৈদ্যুতিব	क भूना।सन	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন The office পর্শবেষ্কণ DIFE for a ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	room –Electrical Single Line Diagram wa pproval.	as available and they submitted to
ि अर्जाहरा		

১.১. কাশক্রম	
কাৰ্শক্ৰম	1. Provide updated SLD matching the existing installation at the factory. 2. SLD to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets. 3. SLD to be approved by the engineer-in-charge.
সুপারিশের	
ভঁখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত চুডান্ড	-
সংশোধিত্ত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন | The office room –Electrical Layout Drawing was available and they submitted to DIFE পর্ববেষ্ণণ for approval. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি| ২.১. কাৰ্যক্ৰম 1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. কাৰ্যক্ৰম Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match the existing installation. 3. As-built drawing to be approved by the engineer-in-charge. |সুপারিশের ত্থ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির

(O).	প্র	172	ষ্ফেণ	
◡.		11.	170	

অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন | Substation room –Breather cup oil found empty and Silica gel found faded to পর্যবেষ্কণ transformer of the facility.

ক্যাপ আইটেম

ক্যাটাগরি

#### ৩.১. কার্যক্রম

কাৰ্শক্ৰম	Accessories of transformers like breathers, silica gel must be in order at substation.
	Substation.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
-	

	ubstation and Generator room –Fire protection equipment fire extinguishout smoke detector was not provided in substation and generator room.	er was found
ক্যাপ	at 5one decests. That her provided in Substation and generator room.	
আইটেম  ক্যাটাগরি		
[אוושומונא]		
৪.১. কার্যক্র	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Install smoke detector in the substation and generator room.	
সুপারিশের		
্তিখ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	ব্রেখোজ্য লয়	
চুড়ান্ত   সময়সীমা		
সংশোধিত		
সম্যসীমা		
অগ্রগতির   অবস্থা		
মন্তব্য		

. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ubstation room –Cable trenches cover was not found in the substation room.
ক্যাপ্	
আই(উম	
ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
<del></del>	
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate cable trenches with non–flammable covers at substation areas.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	থবোগ্য ন্য
<u>চুডান্ত</u>	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
<u> </u>	

	rd floor/West Building Electrical installations were not away from sinks or within sources of water	2.5 <b>m</b>
ক্যাপ আইটেম		
আং(ঙ্গ ক্যাটাগরি		
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Relocate switchboards away ( > 2.5 m) from the sources of water.	
সুপারিশের		
<u>ভিখ্যসূত্র</u>		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড		
সময়সীমা	-	
সংশোধিত		
সময়সীমা	-	
অগ্রগতির		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		
1 [-16 1)		

় পর্যবেষ্ণ	
পারদর্শন	2nd floor/West Building -Cable penetrations from wall was not adequately covered and
পর্ববেষ্ণণ	sealed.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৭.১. কার্য	<u>ক্</u> ম
কাৰ্যক্ৰম	
সুপারিণ	ার
ভিখ্যসূত্র	
কার্খান	ার
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিব	স্ব প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত	
प्रेमश्रीः	
সংশোধি	
সময়সীয	
অগ্রগতি	व
<u>অবস্থা</u>	
<u>  মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন   SDB-2/GF/East Building, SDB-3,4/4th floor/East Building, -Cable entry exit points পর্যবেষ্ণণ were not sealed properly.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৮.১. কাৰ্যক্ৰম
Seal the cable entry-exit points of (SDB-2/GF/East Building, SDB-3,4/4th floor/East Building)'s with non-flammable materials. In addition: 1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ত সম্ব্যসীমা
সংশোধিত
আগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
৯. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন প্রারেষ্ট্রনা All distribution boards –Panel body and door not properly connected with earth bond.

5. 4 K1 V 4
পরিদর্শন All distribution boards –Panel body and door not properly connected with earth bond.
প্रयात्रिक्षन All distribution boards = Farier body and door not properly conflected with earth bond.  कार्य
আইটেম    ক্যাটাগরি
৯.১. কাৰ্যক্ৰম
a.s. 41 mg
Provide adequate earthing to body and doors to all MDBs / DBs. Ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential.
সুগারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত সম্যমীমা
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্ভব্য

	The office room –The factory did not conduct periodical inspections and testing for
পর্ববেষ্ণণ	insulation, earth resistance, operation test of all equipment yet.
ক্যাপ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
ক্যাটাগরি	

০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, and operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থীনার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	