

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	সাদাত এ্যাপারেলস লিঃ
ঠিকানা	, ( Tongi East, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	GZP466
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধর	া: বৈঘ্যুত্তিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্কণের তারিখ: -
১. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ne office room –Electrical Single Line Diagram w	as not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰঃ	7	
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide updated SLD matching the existing in indicate exact positions of all points of switch be approved by the engineer-in-charge.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
I <del></del>	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড সমর্মীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ The offi	ce room –There was no Electrical Layout drawing.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
outle কাৰ্যক্ৰম Draw to m	ovide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all ets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Vings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets atch the existing installation. 3. As-built drawing to be approved by the neer-in-charge.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ	<sub>]</sub> । न्य
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত্ত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

). পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ Do	cumentation review –The factory failed to provide proper sanction load approval.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
[ 17101 1111]	
৩.১. কার্যক্রম	
কাশক্রম	Necessity and capacity of the electrical substation shall be set by regulations in the Electricity Act or by the relevant electrical utilities.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
I — —	প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Γ–1, DB–1, SDB–1 –No rubber mat was provided.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	স	]
কাৰ্যক্ৰম	Provide rubber mats in front of all distribution panels.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার   কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড সমশ্বসীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা মন্তব্য		
		]

পর্ববেষ্কণ	
	enerator room –Fire protection equipment (Smoke detector) were not provided in enerator room.
্যাপ 11ইটেম	
য়াটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Install smoke detector and provide firefighting equipment in the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বজ্রম	
	প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমরসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
সন্তব্য মন্তব্য	

পরিদর্শন   Generator room –Generator room located inside the production building but fire rate	:d
পর্শবেষ্কণ wall and fire door were not available.	
कार्यु	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰম	
Duravida 4 havy five yets developed by the transferment 4 see events years on	¬ '
Provide 4-hour fire rated walls all around the transformer / generator room on	
ground level.	_   '
সু্পারিশের	
তথ্যসূত্র	_
কার্খানার	
কাৰ্যজ্জম	
্ৰাম্পিকাৰ প্ৰযোগ্য ন্য	
চুডান্ড	
त्रोभयत्रीमा	
সংশোধিত	7
অগ্রগতির	$\neg$
অবস্থা	
মন্তব্য	$\neg$
. পর্যবেষ্ট্রণ	
י פארורי -	
পরিদর্শন  Generator room –All incoming and outgoing circuits of LT panels were not clearly an	d
প্রবিষ্কৃণ permanently labelled with identifications numbers and name.	
ক্যাপ	
আইটেম	
ব্যাইটেগ ক্যাটাগরি	
ן דיו ושתי	

### ৭.১. কাৰ্যক্ৰম

	Provide and maintain clear and legible identifications numbers & names on all incoming and outgoing circuits of HT / LT panels.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

প্রিদেশিল Generator room –The generator room was not compliant with minimum area
পর্শবেষ্ণ্য requirements mentioned in BNBC. The generator area was8.138m2.
ক্যাপ্
আইটেম্
ক্যাটাগরি
৮.১. কার্যক্তম
Modify Area of generator room to meet requirements of Table 8.1.24, BNBC
Guideline; the area should be 30 m2.
সুপারিশের
্বি ক্রিয়াসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত
সংশোধিত
অগ্রগতির
अवश
মন্তব্য
,

. ૧૧(૧ઋ૧
পৰিদৰ্শন   Generator room –Proper working clearance and easy access was not maintained for পৰ্যবেষ্কণ generator maintenance.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৯.১. কার্যক্রম
Provide and maintain proper clearance in all sides of generator for ease of maintenance.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়  চূড়ান্ত  সময়সীমা
সংশোধিত _ সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ	ΙΔΙΙ	LTs -Ammeter and voltmeters were not available / working at all LT panels.
ক্যাপ		
<u>  আইটেম্</u>		
ক্যাটাগৰি	ৰ	
۵۰.۵. ₹	<u> যিক</u>	ম
কাৰ্যক	ম	Provide calibrated Ammeters / Voltmeters at distribution boards (LT/MDBs).
সুপাৰি	শেৰ	
ভিখ্যসূ	<u>ৰ</u>	
কার্থ	ানার	
কাৰ্যক্ৰ		
অগ্রাধি	কার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড		
সম্মর্		
সংশো্র		
সম্মূর্		
অগ্ৰগ		
অবস্থা		
মন্তব্য	`	

১. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ll accessible floors. –Exposed / open wires were found.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১১.১. কাৰ্যত্ৰ	্ন ম	
কাৰ্শক্ৰম	All strands cables at exposed ends should be properly soldered / crimped and insulated.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
চুডান্ত	প্রযোগ্য ন্য	+
সম্ব্যসীমা সংশোধিত	_	+
সম্ব্যসীমা অগ্রগতির		$\frac{1}{2}$
অবস্থা মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	-1, DB-1, DB-2 -Inflammable materials found stored surrounding electric circuitry.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১২.১. কাৰ্যত্ৰ	- স
কাৰ্শক্ৰম	1. Remove all the inflammable materials from surrounding of electrical circuitry at MDBs/SDBs 2. Ensure that all electric circuitry clean of inflammable materials. 3. Conduct periodic maintenance and maintain the records.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্শানার   কার্শক্রম	
I =	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সম্যুসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৬. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন From pole to Generator room –Proper support was not provided for high overhead
পৰ্যবেষ্ণ্য service entries.
ক্যাপ  আইটেম
ক্যাটাপরি
১৩.১. কাৰ্শক্ৰম
1. Overhead service connections should be covered and meet the requirements mentioned in BNBC. 2. Provide supports for main service line complete with adequate insulation.
সুপারিশের   ভখ্যসূত্র
কার্শনার কার্শক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নর
চুড়ান্ড     সমশ্সীমা
সংশোধিত
সম্বসীমা <sup>-</sup> অগ্রগতির
অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

পরিদর্শন COS-1, COS-2, DB-1, DB-2, SDB-1 -Proper signage of Danger / 415V found missing.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
১৪.১. কাৰ্যক্ৰম
The electrical panels to be of metal case and should be marked with Danger 415 Volts and identified with proper phase marking and danger signage.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চ্যুডান্ত     সমর্সীমা
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

C 11(1701	
পরিদর্শন  LT-	-1, DB-1, DB-2 -The switchboards / panel boards were not installed at proper
পর্যবেষ্ক্রণ hei	ght, easy and accessible location.
	gire, easy aria decession recalion.
ক্যাপ	
<u>আই্টেম</u>	
ক্যাটাগরি	
-	
১৫.১. কাৰ্যক্ৰম	<b>T</b>
<sub>কাৰ্যক্ৰম</sub>   <sup> </sup>	Provide and maintain easy access and proper height of switchboard / panel boards
191 1939	( < 2m from floor level ).
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রা <u>খি</u> কার	প্রব্যোগ্য নর
চূডান্ড	
	_
সময়সীমা	
সংশো্ধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন LT পর্শবেষ্কণ pa ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	T-1, DB-1, DB-2 -Proper working clearance was not provided near distribution anels.
১৬.১. কাৰ্যত্ৰ	চম্
কাৰ্যক্ৰম	Provide proper clearance of 0.8 – 1.0 m in front of all distribution panels/switchboards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
চূডান্ত	প্রযোগ্য নর
সম্প্রমীমা সংশোধিত	
সমশ্রসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	
১৭. পর্ববেষ্কণ	

	111111	
	রিদর্শন র্ধবেষ্ফণ All	distribution boards –Cables placed at distribution panel without proper glands.
অ	্যাপ ।ইটেম	
ক	য়াটাগরি	
20	৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
١,		
$  \  $	কাৰ্শক্ৰম	Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at (LT/MDB/DB/SDB)'s. Ensure that all the electrical connections are properly secured with lugs and glands.
Ιſ	সুপারিশের	
	ভূখ্যসূত্র ভূখ্যসূত্র	
	কারখানার	
$  \  $	কাৰ্যক্ৰম	
	<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নয়
	চুডান্ড	
$  \  $	<u> </u>	
	সংশোধিত	
$  \  $	সমশ্রসীমা	
	<u>অগ্রগতির</u>	
	অবস্থা	
	মন্তব্য	
Ι.		

### ১৮. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন All distribution boards –Cables / wires were not selected according to size of MCCB পর্যবেষ্ণন with suitable rating for desired application.
ক্যাপ
অাইটেম
ক্যাটাপরি
১৮.১. কাৰ্যক্ৰম
Select conductors with adequate sizing without exceeding permissible thermal limits for insulation.
সুপারিশের
केंश्रेगुव
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নর
<u>চুড়ান্ত</u>
সংশোধিত
সমর্মীমা   <sup>-</sup>
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
১৯. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন   All distribution boards –Looping & Bunching at MCCB / MCB or Bus bar terminal was
পর্ববেষ্ফণ observed.
ক্যাপ

### আইটেম ক্যাটাগরি ১৯.১. কাৰ্যক্ৰম Avoid looping and bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the কাৰ্যক্ৰম distribution boards. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন All distribution boards –Wiring diagram/ circuit list with proper current ratings were not পর্যবেষ্ণণ available.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি		
২০.১. কাৰ্শ্জন		
Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, marking for DBs identifying end use, voltage, no. of phases.		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
আ্থাধিকার প্রযোজ্য নর চূড়ান্ত্র		
সম্বর্গীমা   সংশোধিত   সম্বর্গীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

### ২১. পর্যবেষ্ফণ শান্বধশন LT−1, DB−1, DB−3, DB−4 –Standard cable joint was not provided in electrical circuits. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২১.১. কাৰ্যক্ৰম Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around কাৰ্যক্ৰম before placing the cable in the box. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

Company of the contract of the
পরিদর্শন All accessible floors. –Cable penetrations from wall was not adequately covered and
পর্শবেষ্ষণ sealed.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
২২.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শক্ৰম   Seal the cable penetrations though walls adequately with fire resistive elements.
সুপারিশের
তিখ্যসূত্র
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত
x̄µҳx̄Nµı
সংশোধিত
সমরসীমা   <sup>-</sup>
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

৯. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ All	distribution Board –Common neutral used for more than one circuit.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰক্ষণ	Each circuit should have a separate neutral (use of common neutral for more than one circuit shall not be permitted).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<b>মন্ত</b> ব্য	

	পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	l distribution board –Cable entry exit points were not sealed properly.
-	ক্যাপ	
	শাইটেম	
	ক্যাটাগরি	
L	17101 11-11	
;	২৪.১. কাৰ্যত্ৰ	<b>১</b> ম
		To the terminal transfer of the terminal trans
	কাৰ্যক্ৰম	Seal the cable entry-exit points of (LT/MDB/DB/SDB)'s with non-flammable materials. In addition: 1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.
	সুপারিশের	
	ভিখ্যসূত্র	
	কারখানার	
	কাৰ্যক্ৰম	
	অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
	চুডান্ড	
	সময়সীমা	
	সংশোধিত্ত	
	সমশ্রসীমা	
	<u>অগ্রগতির</u>	
	অবস্থা	
	মন্তব্য	
L		
२ <b>(</b>	. পর্যবেষ্ণণ	
Г		
		enerator room –Body earthing from separate and distinct earth pit to Generator Body
-		ame found missing.
17	क्ताश्र	

# পরিদর্শন Generator room –Body earthing from separate and distinct earth pit to Generator Body প্রব্যেহ্মণ frame found missing. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি Ref. 2. কার্যক্রম Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground. মুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম জ্ঞাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত

### ২৬. পর্যবেষ্ণণ

সমর্যসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্ডব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Generator room –Earth pit was not identifiable.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
২৬.১. কাৰ্শক্ৰম
1. Provide sufficient and separate earthing for HT / LT panels in substation/transformer room 2. Provide adequate number of earth electrodes.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ড       সমশ্বসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
২৭ <b>. পর্ববেক্ষ</b> ণ
পরিদর্শন All distribution boards –Inadequate earthing size observed and dedicated earthing to পর্যবেষ্ণনা each circuit was not provided.
ক্যাপ্
আইটেম ক্যাটাগরি
২৭.১. কাৰ্যক্ৰম
1. Provide the ECC to meet minimum cross–sectional area as per table 8.1.26 2.  Ensure that connections between conductors / equipment provided to durable

electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The |কাৰ্যক্ৰম continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth. সুপারিশের ভখ্যসূত্র

# কারখানার কার্যক্রম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড

সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা

<u>অগ্রগতির</u> অবস্থা

মন্তব্য

_			_			
	পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	l electrical equipment –Separate earthing was not provided.				
1	ক্যাপ					
ŀ	আইটেম					
	ক্যাটাগরি					
۲	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
২৮.১. কাৰ্যক্ৰম						
	কাৰ্যক্ৰম	Provide separate earthing connection to all electrical equipment. Ensure that earth potential provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.				
	সুপারিশের তথ্যসূত্র					
	কারখানার		-			
	কাৰ্যক্ৰম		-			
		প্র্যোগ্য ন্য	1			
	<u>চুডান্ড</u>		1			
	স্মর্মীমা	-	-			
	সংশোধিত		-			
	সময়সীমা	-	-			
	অগ্রগতির		-			
	অবস্থা		-			
	মন্তব্য		-			
	1961)		1			
_			_			
			_			
۶ ۶	১. পর্যবেষ্ডণ					
1	শ্ববেক্ষণ	distribution boards –ECC for Panel body and door found missing.				
	ক্যাপ					

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ Al	I distribution boards –ECC for Panel body and door found missing.
ক্যাপ আই(টেম্	
ক্যাটাগরি	
২৯.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate earthing to body and doors to all MDBs / DBs. Ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<b>মন্ত</b> ব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ B	uilding roof top –Lightening protection system was not installed at building roof top.
ক্যাপ্	
আইটেম সমৌকনি	
ক্যাটাগরি	
৩০.১. কার্য্য	<u>च्</u> र
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্র	
কাৰ্খানাৰ	i
কাৰ্যক্ৰম	
	থবোজ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
১. পৰ্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন D	ocumentation review –The factory did not conduct periodical inspections and testing
	or insulation, earth resistance, operation test of all equipment yet.
ক্যাপ আইটেম	
পাংডেপ ক্যাটাগুরি	

ग्रथ	· · · · ·
াইটে <b>ন</b>	
<b>াটা</b> গরি	
•	
১.১. কাৰ্যত্ৰ	চম
	Conduct Diamad Daviddical increastion and tacting (inculation, parth resistance
কাৰ্যক্ৰম	Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, and operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the
พาวสา	installation and record should be maintained.
Zionezwia	
সুপারিশের জ্ঞাসের	
ভ্ <b>থ্যসূত্র</b> ক্রম্ভোলন	
কার্থানার কর্মকুর	
কার্যক্রম কলেজিকার	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সম্মানীন	_
<u> येभग्रयीभा</u>	
সংশোধিত	_
<u> </u>	
অগ্রগতির অনুসা	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	