

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	হ্যান্ডস ক্লাখিং বিডি লিঃ
ঠিকানা	433/1, Nanduail, Master's house, Gazipur, (Sreepur, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP471
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্যবেষ্কণের তারিখ:
. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ	rs did not have fire rated walls or doors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্শক্ৰম	
Within 6 Weeks, Prepare proper plan and de কাৰ্যক্ৰম hrs fire rated door for storage area. Within 6 barrier with 2 hrs fire rated door for storage	6 Months, Provide 4 hrs fire rated
সুপারিশের   ভখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লর	
চুড়ান্ত   সময়সীমা	
সংশোধিত     সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ২. পর্ববেষ্ণণ

	All evacuation pathways – Signs were not posted appropriately on all evacuation
পর্ববেষ্ণণ	pathways.
ক্যাপ	
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
২.১. কার্থ	ক্রিম

কাৰ্শক্ <u>ৰ</u> ম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification.0
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

## ৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন All evacuation pathways – Emergency lighting was not provided for evacuation প্রবিষ্ক্ষণ pathway. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

# ৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back—up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.0
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্র্যোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

## ৪. পর্যবেষ্ফণ

	l accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory has no noke detector.
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
পর্যারঙ্গদেন	

#### পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory did not পৰ্শবেষ্ণণ installed automatic detection and alarm system. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৫.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with কাৰ্যক্ৰম automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা

#### ৬. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

	anual activation points found	
্যাপ ।ইটেম		
।२२७ । गाँढाशित्र		
.১. কাৰ্যক্ৰ	স	
কাৰ্যক্ৰম	Install Manual activation call point at all exit routes0	
সুপারিশের		
<u>ভিখ্যসূত্র</u>		
কার্খানার		
কার্যক্রম		
	থ্যোগ্য ন্য	
চুডান্ত সময়সীমা		
<u>সংশোধিত</u> সংশোধিত		
<u>भूगश्रीमा</u>		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

. পর্যবেষ্ণণ	
	ll accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory had no
পর্যবেষ্কণ d	edicated fire pump or hydrant system.
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰয়	<u>√</u>
	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with
কাৰ্যক্ৰম	alternate backup power supply. Within 6 months, Install dedicated fire pump with
alternate backup power supply.	
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য ন্য
<u>চুডান্ড</u>	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	
	-

# ৮. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Diameter of standpipe fulfilled the requirement, however the dia of first aid hose which is lower than the BNBC code.	
ক্যাপ  আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰম	
	$\overline{}$
Provide 1.5 inch hose pipe and 100 mm diameter standpipe to meet the requirement of BNBC guideline.0	
সুপারিশের	٦
ভিশ্যসূত্র	
কারখানার	٦
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	٦
<u> </u>	٦
সংশোধিত	٦
অগ্রগতির	
অবস্থা	

# ৯. পৰ্যবেষ্ণণ পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – This volume of water capacity was not sufficient for peak demand when in emergency, the water capacity found 22,000 litters. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

#### ৯.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per BNBC guideline. Within 6 Months, Provide dedicated কাৰ্যক্ৰম storage tank for firefighting operation, . i.e. Water storage capacity :1900 litres x 75 min=1, 42,500 Litres.[For Each Riser] সুপারিশের ভ৾খ্যসুত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

#### ১০. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

	ain exit route – Additional firefighting equipment like sand, water & buckets were not rovided at the exact location.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting.0
সুপারিশের   ভখ্যসূত্র	
কারখীনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্র্যোগ্য নয়
সম্প্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির   অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
১. পর্ববেষ্ণণ জিলালে মি	La capacible flagge / buildings and partiage within the factors was Wayel alarms
পর্ববেষ্ণণ sy	l accessible floors / buildings and sections within the factory area – Visual alarm stem was not available at generator room. Which was noisy and obstructed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

# ১১.১. কাৰ্যক্ৰম

	Visual alarm system should install at generator room which area is noisy and
41 104	obstructed; so that visual alarm may require.0
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

# ১২. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ D	ocument review – No relevant documents found during the day of assess	ment.
ক্যাপ্		
আইটেম ————————————————————————————————————		
ক্যাটাগরি		
১২.১. কার্যত্র	চম	
কাৰ্যক্ৰম	Obtain building approval from issuing authority0	
সুপারিশের		
ভ৾খ্যসূত্ৰ		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<b>—</b>	থ্যোগ্য ন্য	
চুডান্ড সময়সীমা	-	
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		
		<u> </u>

১৩. পর্যবেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	II INCLIMENT REVIEW - NO RELEVANT ANCHMENT TOLING GURING THE MAY OF ASSESSMENT	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১৩.১. কার্যক্রম		
কার্যক্রম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority. O	
সুপারিশের তথ্যসূত্র কারথানার		
কাৰ্যক্ৰম	প্রেশোগ্য ন্য	
চুডান্ত সম্যুসীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		