

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	সোর্স ট্রেক অ্যাডভান্সড ফ্যাশন লি
ঠিকানা	, 0, ( Tongi West Thana, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 475
কালার কোড	

নুল্যায়নের ধরণ	: অগ্নি মূল্যানন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্ববেষ্ণণ		
14(44)	round floor – Sliding Steel type Doors were fi	itted in all the exit of the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	T .	
কাৰ্যক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation type door, which swing outward and in the should not constrict the width of the corrido	direction of travel. Swinging of the door
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
1 -	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন All doors on egress route – The doors in the mentioned egress route could not be open পর্যবেষ্ণ্য easily. Doors can be locked at any time in the direction of evacuation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাপৰি
ক্যাটাগরি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সমশ্যসীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা মন্তব্য
৩. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন প্রবিষ্ক্রণ Store areas – Storage areas at mentioned floors did not have fire rated walls or doors.
कार्विक्ता

# আহটেম্ |ক্যাটাগরি| ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hrs fire rated barrier with 2 hrs fire rated door for storage area. Within 6 Months, Provide 4 hrs fire rated কাৰ্যক্ৰম barrier with 2 hrs fire rated door for storage area. সুপারিশের <u>ভ</u>িখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা <u> মন্তব্য</u>

পরিদর্শন High risk rooms – High risk rooms (Boiler / Generator ) were not fire separated from প্রবেষ্ট্রন | production area.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

### ৪.১. কাৰ্যক্ৰম

Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the কাৰ্যক্ৰম adjacent to final exit route. Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route. |সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

### ৫. পর্ববেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন All evacuation pathways – Signs were not posted appropriately on all evacuation পৰ্শবেষ্ক্ৰণ pathways. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাৰ্গনি

### ৫.১. কার্যক্রম

Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. - Illuminated কাৰ্যক্ৰম exit sign should be posted above the exit door, - It should be clearly visible at all time, - Provide directional signs wherever necessary. - All exit doors should be clearly marked for easy identification. সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড *স*भेग्रेगीमा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

Control All and a subting mathematical for a superior limiting many mathematical for a superior
পরিদর্শন All evacuation pathways – Emergency lighting was not provided for evacuation
প্র্যবেষ্ক্রণ pathway.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
) Lating
৬.১. কার্যক্রম
The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-
কাৰ্যক্রম up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit
doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্ৰ
কারখাঁনার
বিশ্বক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রয়োগ্য নর
চুড়ান্ত
त्रेभेयत्रीभा   -
সংশোধিত
अभयत्रीमा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
शर्यात्वयत

৭. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন All a পর্ববেষ্ষণ smol	accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory has no ke detector.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম au	/ithin 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with utomatic fire alarm.Within 6 months, Install automatic detection system with utomatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্র	(যাজ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত _ সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন Al	accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory did not
	stalled automatic detection and alarm system.
ক্যাপ্	
<u>আই্টেম</u>	
ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ
0.0. 41100	
	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with
কাৰ্যক্ৰম	automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
<u>সুপারিশের</u>	automatic life diarm.
তুশাস্ত্র ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	_
সময়সীমা সংশোধিত	
यर(ना। यक्ष   यमग्रीमा	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	
. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন Δι	accessible floors / buildings and sections within the factory area - Factory had no

	accessible floors / buildings and sections within the factory area - ractory flad flo
<u>প্রথবেঞ্চণ aea</u>	licated fire pump or hydrant system.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰম	
	Nithin 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with
	alternate backup power supply. Within 6 months, Install dedicated fire pump with
	alternate backup power supply.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার ৫	ধ্বোগ্য ন্য
চুড়ান্ত	
प्रभागिमा	
সংশোধিত	
अभग्रभीमा	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

। शहारतमा त	I accessible floors / buildings and sections within the factory area – Diameter of andpipe fulfilled the requirement, however the dia of first aid hose which is lower an the BNBC code.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যত্ৰ	চম
কাৰ্যক্ৰম	Provide 1.5 inch hose pipe and 100 mm diameter standpipe to meet the requirement of BNBC guideline.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
চুডান্ড	প্রযোগ্য নয়
সম্ব্যসীমা সংশোধিত সম্ব্যসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

## ১১. পর্ববেষ্ণণ পরিদর্শন Document review – Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked পর্যবেষ্ণণ periodically and no relevant documents found. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কাৰ্যক্ৰম The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and কাৰ্যক্ৰম properly tagged. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

अर्थात्वस्य	All accessible floors / buildings and sections within the factory area – This volume of water capacity was not sufficient for peak demand when in emergency, the water capacity found 3000 litters.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ১২.১. কার্যক্রম Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per BNBC guideline. Within 6 Months, Provide dedicated কাৰ্যক্ৰম storage tank for firefighting operation, . i.e. Water storage capacity :1900 litres x 75 min=1, 42,500 Litres.[For Each Riser] |সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

## ১৩. পর্যবেষ্কণ পরিদর্শন |Main exit route – Additional firefighting equipment like sand, water & buckets were not প্ৰবিষ্ণণ provided at the exact location. ক্যাপ আইটেম |ক্যাটাগরি| ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or কাৰ্যক্ৰম easily accessible area for first phase fire fighting. সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Visual alarm
পর্যবেষ্ণ্যsystem was not available at generator room. Which was noisy and obstructed.
ক্যাপ
আইটেন
ক্যাটাগরি
১৪.১. কার্যক্রম
30.3. 4144
Visual alarm system should install at generator room which area is noisy and obstructed; so that visual alarm may require.
সুপারিশের
जेंशाসুত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
১৫. পর্ববেষ্ণণ
7C. TKTVT
পরিদর্শন Decument review Ne relevant documents found during the day of assessment
পর্যবেষ্ণ। Document review – No relevant documents found during the day of assessment.
ক্যাপ
আইটেম

# আইটেম ক্যাটাগরি ১৫.১. কার্যক্রম কার্যক্রম Obtain building approval from issuing authority সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয চূড়ান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্ডব্য

পরিদ পর্ববে	ৰ্শন ক্ষণ Do	ocument review – No relevant document found during the day of assessr	nent.
ক্যাপ্			
আই(i ক্যাটা	_ 1		
17101	r wij		
26.2	১. কাৰ্যক্ৰ	স	
	ৰ্থক্ৰম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority.	
	11বিশের		
	থ্যসূত্র		
	রখানার র্বক্রম		
		প্রব্যোগ্য নয়	
	ান্ত াশ্বসীমা	-	
	শোধিত াশ্বসীমা	-	
	<u>থ্ণতিব</u>		
_	ৰ <b>স্থা</b>		
<u> ম</u> ন্ত	<u> </u>		

১৭. পর্যবেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Docu	ıment review – Boiler operator license was not available.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১৭.১. কাৰ্শক্ৰম		
	btain the boiler operator license from the proper issuing authority.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার প্র	শাজ্য ন্য	
চুডান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত্ত সমশ্বসীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Do	ocument review – No relevant document found during assessment day.
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
১৮.১. কাৰ্যক্ৰম	
	les times the second
কাৰ্যক্ৰম	Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য