

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে ভুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	নীট স্টুডিও লিঃ	
ঠিকানা	, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dh	aka)
কারখানার কোড	GZP476	
কালার কোড		
	—C	
মূল্যায়নের ধরণ:	આશ્ચ મૂળાયન	প্ৰব্বেষ্ফণেৰ জাৰিখ:
১. পর্যবেষ্ফণ		
পর্ববেষ্কণ the	Floor stairways within the factory buil door was not adequately fire rated.	ding – – Self closing type door installed but
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
	Doors in stair should be outward open .5 hours fire rated doors in all stair w	ing, side-swing, self closing, non-lockable ay encloses.
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার 🛭	(বাজ্য ন্য	
চুডান্ত সম্মর্গীমা	-	
সংশোধিত 📗		
সমশ্রসীমা -	•	
অগগতির		

২. পর্ববেষ্ণণ

অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Store areas – Storage areas at	1st floors did not have fire rated walls or doors.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শজন hrs fire rated door for storag barrier with 2 hrs fire rated d	per plan and design for 4 hrs fire rated barrier with 2 e area. Within 6 Months, Provide 4 hrs fire rated loor for storage area.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়	
চুড়ান্ত সমর্মীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ভব্য	
<u>)</u> . পর্ববে ষ্ কণ	
ਅਗਿਲਾਂਕ	

<u> </u>	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ocument review – Relevant documents were not available on the day of assessment.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যা টা গরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
0.0. 1114	
কাৰ্যক্ৰম	Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্খানার	[
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	বু প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সমর্যসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৪. পর্যবেষ্ণণ

	accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory had no edicated fire pump or hydrant system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্শক্ৰম	Ţ
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply. Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
. अर्गातवात	

<u>৫. প্রথবেঞ্চণ</u>

পরিদর্শন Ground floor or roof – The water throw of jet was found 4.57 m distance. Hose pipe পর্যবেষ্কণ water pressure is lower than the minimum requirement of BNBC code.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৬. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন Document review – Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked		
পর্ববেক্ষণ periodically and no relevant documents found.		
ক্যাপ		
আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৬.১. কাৰ্যক্ৰম		
The first aid hose and standpipe performance should be checked periodical	y and	
properly tagged.		
সুপারিশের		
তিখ্যসূত্ৰ		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর		
চূড়ান্ত		
अभ्यः अभिवा		
সংশোধিত		
प्रमः प्रमिमा -		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		

৭. পর্ববেষ্ণ্ডণ
পৰিদৰ্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Visual alarm পৰ্যবেষ্ণণ system was not available at generator room. Which was noisy and obstructed.
আইটেম ক্যাটাগরি
৭.১. কাৰ্শক্ৰম
পাৰ্যক্ষ Visual alarm system should install at generator room which area is noisy and obstructed; so that visual alarm may require.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযো জ্য ন য
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>