



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

|              |  |
|--------------|--|
| কারখালার নাম | ইগেজ গার্মেন্টস লি.  |
| ঠিকানা       | Baby Super Market, 1014/A, Baizid Bostami Road, Chattogram |
| কারখালার কোড | CHT090   |
| কালার কোড    |  |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">অঙ্গ মূল্যায়ন</a> | পর্যবেক্ষণের তারিখ: <a href="#">-</a> |
|---|---------------------------------------|

| ১. পর্যবেক্ষণ         |  |
|-----------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ   | Location- 2nd floor At 2nd floor, minimum width of pathways was found 0.2 m, which was not fulfill the minimum requirement of width of evacuation pathway. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি |  |

| ১.১. কার্যক্রম      |  |
|---------------------|--|
| কার্যক্রম           | The minimum clear width of the pathway should be 0.9 meter   |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র |  |
| কারখালার কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার          | প্রযোজ্য লব  |
| চূড়ান্ত সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত সময়সীমা    | ০৯-০৯-১৯৭০   |
| অগ্রগতির অবস্থা     | শুরু হবলি  |
| মন্তব্য             | 14-11-2019 (CVV-01) : At 2nd floor, minimum width of pathways was found 0.2 m, which do not fulfill the minimum requirement of width of evacuation pathway. 05-03-2020 (CVV-02) : At 2nd floor, still minimum width of pathways has been found 0.2 m. Though new aisles marks are provided but those are found obstructed by production machine and tables. on 5.1.2021: At 2nd floor, still minimum width of pathways has been found 0.2 m. Though new aisles marks are provided but those are found obstructed by production machine and tables. |

| ২. পর্যবেক্ষণ |  |
|---------------|--|
|---------------|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- 2nd floor At 2nd floor of the building, the passageways were found temporarily blocked by garments table, machine & materials. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

| ২.১. কার্যক্রম         |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখনার<br>কার্যক্রম   |  |
| অঞ্চাকার               | প্রযোজ্য লব  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ০৯-০৯-১৯৭০   |
| অঞ্চাকার<br>অবস্থা     | গুরুত হৃষণি  |
| মন্তব্য                | 14-11-2019 (CVV-01) : At 2nd floor of the building, the passageways are found temporarily blocked by garments table, machine & materials. 05-03-2020 (CVV-02) : Still passageways are found temporarily blocked by garments table, machine & materials at most of the places on 2nd floor. on 5.1.2021: Still passageways are found temporarily blocked by garments table, machine & materials at most of the places on 2nd floor. |

### ৩. পর্যবেক্ষণ

|                           |   |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Location-2nd floor At 2nd floor, the maximum travel distance to the nearest emergency exit was 47 m, so it was not meet the requirement of RMG guideline. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

### ৩.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Within 6 Weeks, Open the locking device at stair 3 exit in 2nd floor to ensure the easy way to outside of building   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম |  |
| অধার্থিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ০৬-০৮-২০২২   |
| অগ্রণীর<br>অবস্থা      | শুরু হয়নি   |
| মন্তব্য                | 14-11-2019 (CVV-01): At 2nd floor, the maximum travel distance to the nearest emergency exit is measured 47 m (approximate), so it does not meet the requirement of guideline. 05-03-2020 (CVV-02): The maximum travel distance to the nearest emergency exit is again measured 47 m (approximate) at 2nd floor which does not meet the minimum requirement as per the guideline. on 5.1.2021: The maximum travel distance to the nearest emergency exit is again measured 47 m (approximate) at 2nd floor which does not meet the minimum requirement as per the guideline. |

### ৪. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location—All exit doors at egress route All exit doors were provided with collapsible security gate which did not open in the direction of the travel. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ৪.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.   |
| মুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম |   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৬-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হবলি   |
| মন্তব্য                | 14-11-2019 (CVV-01) : Factory has not taken any action yet to replace all collapsible gate, rolling and sliding type exit door in the egress route. 05-03-2020 (CVV-02) : At all floors, collapsible gates, rolling and sliding type non-compliant exit doors are found in the egress route till yet. on 5.1.2021:At all floors, collapsible gates, rolling and sliding type non-compliant exit doors are found in the egress route till yet. |

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location—All exit doors at egress route All exit doors were provided with collapsible security gate installed with locking arrangement at egress route and there is a chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ৫.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.   |
| মুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম |   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৬-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হবলি   |
| মন্তব্য                | 14-11-2019 (CVV-01) : Factory has not taken any action yet to replace all collapsible gate, rolling and sliding type exit door with locking features in the egress route. 05-03-2020 (CVV-02) :At all floors, still now collapsible gates, rolling and sliding type non-compliant exit doors with locking features are found in the egress routes. Stair-3 is found locked. on 5.1.2021: At all floors, still now collapsible gates, rolling and sliding type non-compliant exit doors with locking features are found in the egress routes. Stair-3 is found locked. |

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location-2nd floor 2 nos of stairs were not adequate based on number of 350 nos occupants at 2nd floor |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ৬.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Within 6 Weeks, Prepare proper plan & design for another staircase. – Minimum clear width should be 0.9 meter.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম |   |
| অধাধিকার               | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৬-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | চলচাল   |
| মন্তব্য                | 14-11-2019 ( CVV-01 ) :Factory has prepared design drawing of fire separation construction including stair exits with respect to occupants and submitted to DIFE dated on 6th September 2018 for getting approval. 05-03-2020 ( CVV-02 ) :The status remain same as earlier, the factory has prepared design drawing of fire separation construction including stair exits with respect to occupants and submitted to DIFE dated on 6th September 2018 for getting approval. on 5.1.2021: |

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location-2nd floor 2 nos of stairs were not adequate based on number of 350 nos occupants at 2nd floor |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ৭.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Within 6 months, Install another staircase as per plan and design. – Minimum clear width should be 0.9 meter.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম |   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ২৫-৯২-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | 14-11-2019 (CVV-01) : At 2nd floor, 2 nos. of stairs are not adequate based on number of occupants. There is not found any documents for floor occupants during the visit. 05-03-2020 (CVV-02) : Factory management has provided a document for occupants of 2nd floor during the visit. As a result 2 nos. of stairs are found adequate based on number of occupants as per the standard. on 5.1.2021: Factory management has provided a document for occupants of 2nd floor during the visit. As a result 2 nos. of stairs are found adequate based on number of occupants as per the standard. |

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

|                           |   |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Location- All stairs There were 3 nos stairs in the factory building. Among them stair-1 & stair-2 were not provided both side handrails. And stair-3 was not accessible. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ৮.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম |  |
| অধার্থিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশ্লাভিত<br>সময়সীমা  | ০৬-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি   |
| মন্তব্য                | 14-11-2019 (CVV-01) : There are 3 nos. stairs in the factory building, among those stair-1 & stair-2 are used as floor exits at 2nd floor. Both side handrails are not provided at all stairs. Stair-3 is found locked. 05-03-2020 (CVV-02) : Both side handrails are not provided at all stairs yet. on 5.1.2021: Both side handrails are not provided at all stairs yet. |

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- All stairs Collapsible security gates were installed at the staircase of the factory building, which were not self-closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing doors. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ৯.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses. (Also require fire rated door at the floor occupied by other tenants)  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম |   |
| অধ্যাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ০৬-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হবাণি  |
| মন্তব্য                | 14-11-2019 (CVV-01): Factory has not taken any action yet to replace all collapsible gates, rolling and sliding type exit doors by self-closing, non-lockable and fire rated doors which leading to all staircases. Location: All floors. 05-03-2020 (CVV-02): At all floors, collapsible gates, rolling and sliding type exit doors have not been replaced by self-closing, non-lockable and fire rated doors in this factory which leading to all staircases. on 5.1.2021: At all floors, collapsible gates, rolling and sliding type exit doors have not been replaced by self-closing, non-lockable and fire rated doors in this factory which leading to all staircases. |

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- 2nd floor ( Fabric store ) At 2nd floor ( Fabric store ), the designated storage area was not separated with fire rated barrier with door from the rest of the operational areas |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ১০.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for storage area.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম |   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৬-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | চলচাল   |
| মন্তব্য                | 14-11-2019 ( CVV-01 ) :Factory has prepared design drawing of fire separation construction including storage area and submitted to DIFE dated on 6th September 2018 for getting approval. 05-03-2020 ( CVV-02 ) :The status remain same as earlier, the factory has prepared design drawing of fire separation construction including storage area and submitted to DIFE dated on 6th September 2018 for getting approval. on 5.1.2021: The status remain same as earlier, the factory has prepared design drawing of fire separation construction including storage area and submitted to DIFE dated on 6th September 2018 for getting approval. |

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location- 2nd floor ( Fabric store ) At 2nd floor ( Fabric store ), the designated storage area was not separated with fire rated barrier with door from the rest of the operational areas |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ১১.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Within 6 Months, Provide 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for storage area.  |
| মুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম |   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ২৫-০২-২০২২  |
| অঞ্চলিক<br>অবস্থা      | শুরু হবলি   |
| মন্তব্য                | 14-11-2019 ( CVV-01 ) : At 2nd floor, the designated fabric storage area is not found fire separated by fire rated construction barrier and fire doors from the rest of the operational areas. At roof, dining area is not found fire separated from adjacent storage rooms. 05-03-2020 ( CVV-02 ) : Still the designated fabric storage area has not been found fire separated by fire rated construction barrier and fire doors from the rest of the operational areas at 2nd floor. At roof, dining area is not found fire separated from adjacent storage rooms. on 5.1.2021: Still the designated fabric storage area has not been found fire separated by fire rated construction barrier and fire doors from the rest of the operational areas at 2nd floor. At roof, dining area is not found fire separated from adjacent storage rooms. |

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location-2nd floor At 2nd floor, the 2 nos electric boiler ( 10 liter capacity for each ) were located in the production floor, which was not separated from rest of the operational areas. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ১২.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 2nd floor 2 nos electric boiler, which located at the adjacent to rest of the operational areas.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম |   |
| অণ্ডাখিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ০৬-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | চলচাল   |
| মন্তব্য                | 14-11-2019 ( CVV-01 ) : Factory has prepared design drawing of fire separation construction including boiler room and submitted to DIFE dated on 6th September 2018 for getting approval. 05-03-2020 ( CVV-02 ) : The status remain same as earlier, the factory has prepared design drawing of fire separation construction including boiler room and submitted to DIFE dated on 6th September 2018 for getting approval. on 5.1.2021 : The status remain same as earlier, the factory has prepared design drawing of fire separation construction including boiler room and submitted to DIFE dated on 6th September 2018 for getting approval. |

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location-2nd floor At 2nd floor, the 2 nos electric boiler ( 10 liter capacity for each ) were located in the production floor, which was not separated from rest of the operational areas. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ১৩.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 2nd floor 2 nos electric boiler, which located at the adjacent to rest of the operational areas.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম |  |
| অণ্টার্কার             | ৬ মাস  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ২৫-৯২-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হবাণি   |
| মন্তব্য                | 14-11-2019 ( CVV-01 ) : At 2nd floor, electric boiler room is not found fire separated from adjacent finishing section. 05-03-2020 ( CVV-02 ) : Still the electric boiler room is not found fire separated from adjacent finishing section at 2nd floor. on 5.1.2021: Still the electric boiler room is not found fire separated from adjacent finishing section at 2nd floor. |

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location-2nd floor In finishing area, aisle marking was not provided at 2nd floor operational area as well as adequate number of directional changing signs were not also provided in working floor. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ১৪.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification. –Signage should be uniform.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখনার<br>কার্যক্রম   |  |
| অধার্থিকার             | থেয়াজ লয়   |
| চুড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ০৯-০৯-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | চলচাল  |
| মন্তব্য                | 14-11-2019 (CVV-01) : Aisle marks are provided at most of the places of 2nd floor. But aisles marks are found missing at cutting section and not properly marked at several places of 2nd floor. Illuminated exit signs are installed at all exits. One exit sign is not found illuminated at fabric store of 2nd floor. Exit signs are provided but illuminated directional sign are found missing. Exit door marking are not provided at 2nd floor. 05-03-2020 (CVV-02) : Aisle marks are found at most of the places of 2nd floor. But aisles marks are not provided at several places of cutting and finishing section. Illuminated exit signs are installed at all exits but illumination labels are found less than the minimum standard at cutting section and dining exits. Non illuminated directional sign are provided on floors. Exit door marking are not provided at 2nd floor. on 5.1.2021: Aisle marks are found at most of the places of 2nd floor. But aisles marks are not provided at several places of cutting and finishing section. Illuminated exit signs are installed at all exits but illumination labels are found less than the minimum standard at cutting section and dining exits. Non illuminated directional sign are provided on floors. Exit door marking are not provided at 2nd floor. |

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location-2nd floor Insufficient number of emergency lighting was provided for evacuation pathway. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ১৫.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.   |
| মুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখনার<br>কার্যক্রম   |   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৬-০৮-২০২২  |
| অঞ্চলিক<br>অবস্থা      | চলচাল   |
| মন্তব্য                | 14-11-2019 (CVV-01) : Emergency lights are installed at few places of 2nd floor. Emergency lights are found missing on aisles at most of the places without power back-up supply at 2nd floor. 05-03-2020 (CVV-02) : Emergency lights are installed at most of the places of 2nd floor but adequate illumination labels are not found at cutting and finishing section. Emergency lights are not provided at several places of cutting and finishing section and without power back-up supply. on 5.1.2021: Emergency lights are installed at most of the places of 2nd floor but adequate illumination labels are not found at cutting and finishing section. Emergency lights are not provided at several places of cutting and finishing section and without power back-up supply. |

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location-2nd floor The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ১৬.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants )  |
| মুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৬-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | চলচাল  |
| মন্তব্য                | 14-11-2019 (CVV-01) : Factory has submitted design drawings of centralized fire detection and alarm system dated on 6th September 2018 to DIFE for getting approval. 05-03-2020 (CVV-02) : Factory has submitted design drawings of centralized fire detection and alarm system dated on 6th September 2018 to DIFE for getting approval. Factory has not gotten any approval till yet. on 5.1.2021:Factory has submitted design drawings of centralized fire detection and alarm system dated on 6th September 2018 to DIFE for getting approval. Factory has not gotten any approval till yet. |

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location-2nd floor The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ১৭.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm. ( Also needs to cover the floors occupied by other tenants )   |
| মুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখনার<br>কার্যক্রম   |   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ গ্লাস   |
| চুড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ২৫-১২-২০২২  |
| অঞ্চলিক<br>অবস্থা      | শুরু হবলি   |
| মন্তব্য                | 14-11-2019 ( CVV-01 ) :Factory has not installed the standard centralized fire detection and alarm system yet. 05-03-2020 ( CVV-02 ) :Factory has not installed the standard centralized fire detection and alarm system yet. on 5.1.2021:Factory has not installed the standard centralized fire detection and alarm system yet. |

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location-2nd floor There were 2 nos exits. Only 1 nos manual activation point was provided near stair-1 exit. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ১৮.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Install Manual activation call point at all exit routes   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখনার<br>কার্যক্রম   |   |
| অঞ্চলিকার              | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ০৬-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়েছি   |
| মন্তব্য                | 14-11-2019 ( CVV-01 ) : At 2nd floor, there are 3 nos. exits but 2 nos. exits are used among those. Manual activation points are installed near at stair-1 & stair-2. Factory has not installed the standard centralized fire detection and alarm system yet. 05-03-2020 ( CVV-02 ) : As the factory has not installed the standard centralized fire detection and alarm system yet so standard manual activation points are not found near at all stairs. Only nonstandard manual activation points are installed near at stair-1 & stair-2. on 5.1.2021:As the factory has not installed the standard centralized fire detection and alarm system yet so standard manual activation points are not found near at all stairs. Only nonstandard manual activation points are installed near at stair-1 & stair-2. |

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Location- 2nd Floor Insufficient number of standalone smoke detectors were provided 2nd Floor of the factory building. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ১৯.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম |   |
| অঞ্চলিকার              | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ০৬-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়েছি   |
| মন্তব্য                | 14-11-2019 (CVV-01): At 2nd floor, a few standalone type detectors are found. Factory has not installed the standard centralized fire detection and alarm system yet. 05-03-2020 (CVV-02): At 2nd floor, a few standalone type detectors are found. Factory has not installed the standard centralized fire detection and alarm system yet. on 5.1.2021: At 2nd floor, a few standalone type detectors are found. Factory has not installed the standard centralized fire detection and alarm system yet. |

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | There had no practice of periodic checking of alarm call point, alarm & detection system to ensure whether it is functional or not and it is recorded by maintaining proper register. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ২০.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Factory management should be checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.  |
| মুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখনার<br>কার্যক্রম   |  |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নথি   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৯-০৯-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হবলি  |
| মন্তব্য                | 14-11-2019 (CVV-01) : No such document is found for periodic checking of alarm call point, alarm & detection system during the visit. 05-03-2020 (CVV-02) : As the factory has not installed the standard centralized fire detection and alarm system yet so no such document is found for periodic checking of alarm call point, alarm & detection system during the visit. on 5.1.2021: As the factory has not installed the standard centralized fire detection and alarm system yet so no such document is found for periodic checking of alarm call point, alarm & detection system during the visit. |

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | No dedicated fire pump is available for fire fighting. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ২১.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যালাব<br>কার্যক্রম |   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ০৬-০৮-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হবানি  |
| মন্তব্য                | 14-11-2019 ( CVV-01 ) : Factory has not prepared design drawing of standpipe system including dedicated fire pump and submitted to DIFE for getting approval. 05-03-2020 ( CVV-02 ) : No action has been taken yet to prepared design drawing of standpipe system including dedicated fire pump and submitted to DIFE for getting approval. on 5.1.2021:No action has been taken yet to prepared design drawing of standpipe system including dedicated fire pump and submitted to DIFE for getting approval. |

#### ২২. পর্যবেক্ষণ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | No dedicated fire pump is available for fire fighting. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ২২.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কার্যালাব<br>কার্যক্রম |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ২৫-১২-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হবানি   |
| মন্তব্য                | 14-11-2019 ( CVV-01 ) : No dedicated fire pump is installed for firefighting. 05-03-2020 ( CVV-02 ) : No dedicated fire pump is installed for firefighting. on 5.1.2021: No dedicated fire pump is installed for firefighting. |

#### ২৩. পর্যবেক্ষণ

|                           |   |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Location-2nd floor The diameter of hose pipe was 1 inch, which was not fulfilled the requirement of code. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ২৩.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Replace existing 1 inch hose pipe with 1.5 inch hose pipe to meet the requirement of RMG guideline.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম |  |
| অধারিকার               | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশ্লাভিত<br>সময়সীমা  | ০৬-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি   |
| মন্তব্য                | 14-11-2019 (CVV-01) : At 2nd floor, the diameter of hose pipe is found 01 inch, which do not fulfill the requirement of code. 05-03-2020 (CVV-02) : At 2nd floor, still the diameter of hose pipe is found 01 inch, which do not fulfill the requirement of code. on 5.1.2021: At 2nd floor, still the diameter of hose pipe is found 01 inch, which do not fulfill the requirement of code. |

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location-2nd floor The water throw of jet was measured 6 ft distance which did not meet the minimum requirement of RMG guideline. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ২৪.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখনার<br>কার্যক্রম   |  |
| অঞ্চলিকার              | ৬ গ্যাস  |
| চুড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ২৫-৯২-২০২২   |
| অঞ্চলিক<br>অবস্থা      | ক্লোচ হ্যাণি   |
| মন্তব্য                | 14-11-2019 (CVV-01): Factory has not installed standard standpipe system yet. During the visit, the standpipe system is not found functional so the water throwing pressure could not be checked at remote point. 05-03-2020 (CVV-02): Factory has not installed standard standpipe system yet. During the visit, the standpipe system is not found functional properly due to leakage so the water throwing pressure could not be checked at remote point. on 5.1.2021:Factory has not installed standard standpipe system yet. During the visit, the standpipe system is not found functional properly due to leakage so the water throwing pressure could not be checked at remote point. |

#### ২৫. পর্যবেক্ষণ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| পর্যবেক্ষণ<br>পর্যবেক্ষণ  | There was not practice of periodic checking of hose performance to ensure whether it is functional or not and it is tagged properly. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ২৫.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম |   |
| অধাধিকার               | প্রযোজ্য নয়  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশ্লাভিত<br>সময়সীমা  | ০৯-০৯-১৯৭০  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি  |
| মন্তব্য                | 14-11-2019 ( CVV-01 ) : No such document is found regarding to periodic checking of first aid hose and standpipe during the visit. 05-03-2020 ( CVV-02 ) : No such document is found regarding to periodic checking of first aid hose and standpipe during the visit. on 5.1.2021: No such document is found regarding to periodic checking of first aid hose and standpipe during the visit. |

#### ২৬. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location-Roof Factory has approximate 6,000 liter overhead water capacity which was connected to hose for fire uses to supply water during peak demand period which was not sufficient. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ২৬.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.  |
| মুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৬-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হবলি  |
| মন্তব্য                | 14-11-2019 (CVV-01): Factory has not submitted design drawing of standpipe system including water reservoir tank and submitted to DIFE for getting approval. 05-03-2020 (CVV-02): No action has been taken yet to prepared design drawing of standpipe system including water reservoir tank and submitted to DIFE for getting approval. on 5.1.2021: No action has been taken yet to prepared design drawing of standpipe system including water reservoir tank and submitted to DIFE for getting approval. |

#### ২৭. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location-Roof Factory has approximate 6,000 liter overhead water capacity which was connected to hose for fire uses to supply water during peak demand period which was not sufficient. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ২৭.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম |   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ২৫-৯২-২০২২  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি  |
| মন্তব্য                | 14-11-2019 ( CVV-01 ) : Dedicated water storage for fire-fighting is not provided yet. Existing water storage capacity is not sufficient for fire-fighting also. 05-03-2020 ( CVV-02 ) : Dedicated water storage for fire-fighting is not provided yet. Existing water storage capacity is not sufficient for fire-fighting also. on 5.1.2021: Dedicated water storage for fire-fighting is not provided yet. Existing water storage capacity is not sufficient for fire-fighting also. |

#### ২৮. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Location-2nd floor (finishing section) At 2nd floor (finishing section), combustible materials was found near heat/ electrical source. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ২৮.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Combustible materials should keep away from electrical appliances and all the lighting in finishing section must have protecting covers and wiring must be in conduits.  |
| মুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখনার<br>কার্যক্রম   |  |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নথি   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৯-০৯-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হবলি  |
| মন্তব্য                | 14-11-2019 (CVV-01) : At finishing section of 2nd floor, combustible materials are found near at heat/ electrical source. 05-03-2020 (CVV-02) : Still combustible materials are found near at heat/ electrical source at finishing section of 2nd floor. on 5.1.2021: Still combustible materials are found near at heat/ electrical source at finishing section of 2nd floor. |

#### ২৯. পর্যবেক্ষণ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Location-GF ( Generator area ) Visual alarm system was not available at high noise generator area at ground floor. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ২৯.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Visual alarm should be placed at the generator room.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখনার<br>কার্যক্রম   |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৬-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়েছি  |
| মন্তব্য                | 14-11-2019 ( CVV-01 ) : At generator room in ground floor, visual alarm system is installed. But, factory has not installed the standard centralized fire detection and alarm system yet. 05-03-2020 ( CVV-02 ) : At generator room in ground floor, visual alarm system is installed. But, factory has not installed the standard centralized fire detection and alarm system yet. on 5.1.2021: At generator room in ground floor, visual alarm system is installed. But, factory has not installed the standard centralized fire detection and alarm system yet. |

#### ৩০. পর্যবেক্ষণ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | The factory could not show building approval documents during audit. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ৩০.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Obtain building approval from issuing authority  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখনার<br>কার্যক্রম   |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৬-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত  |
| মন্তব্য                | 14-11-2019 ( CVV-01 ) : Building approval plan issuing from authority is found with dated on 27th March 1997. 05-03-2020 ( CVV-02 ) : Building approval plan from proper issuing authority is found with dated on 27th March 1997. on 5.1.2021: Building approval plan from proper issuing authority is found with dated on 27th March 1997. |

### ৩১. পর্যবেক্ষণ

|                            |   |
|----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ     | Multi tenancy was available at the factory premises and single fire safety management system was not maintained by the factory. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটগরি |   |

### ৩১.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Implement to a single fire safety management system with approvals from all tenants in the factory building.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অধার্থিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৬-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | চলচাল  |
| মন্তব্য                | 14-11-2019 ( CVV-01 ) : Factory has prepared a fire safety plan and submitted to FSCD dated on 6th November 2018 for getting approval. Factory has given an undertaken to FSCD for fire safety management. 05-03-2020 ( CVV-02 ) : Factory has prepared a fire safety plan and submitted to FSCD dated on 7th January 2020 for getting approval. on 5.1.2021: Faire safety plan doesn't approved yet |