

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ও্যেল লর্ড নীট গুয়্যার্ম লিঃ
115/401611	Bukhran, Manipur, Gazipur Sadar, Gazipur., 72, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP494
কালার কোড	

ল্যায়নের ধর	্যারনের ধরণ: বৈঘুত্তিক মূল্যারন পর্ববেষ্ষণের তারিখ:		
. পর্ববেষ্ফণ			
পৰিদৰ্শন Substation room –The substation area was not compliant with minimum area পর্শবেষ্কণ requirements mentioned in BNBC. The area was 80 m2 and the spacing was 1.6m ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি			
১.১. কাৰ্যক্ৰয়	১.১ কার্যক্রম		
কাৰ্শক্ৰম	Area of substation / transformer to meet require The minimum recommended area is more than spacing between the transformer periphery and spacing is 0.75 m for transformer installed in a recommended spacing is 1.0 m for transformer sides. 3. The recommended spacing is 1.25 m for enclosed room.	100 m2. Minimum recommended walls are – 1. The recommended room with all on two sides. 2. The installed in a room with all on three	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্বক্রম			
অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সময়সীমা	্বা প্রথোজ্য ন্য –		
সংশোধিত সমশ্রসীমা	-		
অগ্রগতির অবস্থা			
<u> মন্তব্য</u>			

২. পর্ববেষ্ণণ

Ι `	রিদর্শন ব্যবেষ্ষণ	enerator room –Unwanted materials were stored inside Generator room.
4	<u></u> যাপ	
	াাইটেম গ্যাটাগরি	
<u> </u>	ורוויוטוני	
२	.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
	কাৰ্যক্ৰম	All unwanted materials should be removed from substation / Generator room.
	সুপারিশের	
	ত্থ্যসূত্র	
	কার্খানার	
	কাৰ্যক্ৰম জন্ম	প্রেগোল্য নর
	<u>দুড়ান্ত</u>	(A A) 4 A
	সুম্বর সমর্মীমা	
	সংশোধিত	_
	সময়সীমা	
	অগ্রগতির	
	অবস্থা মন্তব্য	
	[4@H]	
_		

». পর্যবেষ্ণণ		
প্রিদর্শন 📗		
পর্ববেষ্ণণ G	enerator room –Generator oil was stored inside the generator room.	
ক্যাপ		
<u>আইটেম</u>		
ক্যাটাগরি		
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Re-locate oil / fuel tanks away from control panels in generator room.	
সুপারিশের		
<u>ভিখ্যসূত্র</u>		
কারখানার কার্যক্রম		
	থেশেগ্য নয়	
চুডান্ড		
प्रेम <u>अ</u> त्रीमा		
সংশোধিত		
সময়সীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা ঘলনা		
মন্তব্য		

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন LT –Ammeter and voltmeters were not working at all LT & MDB panels.
गर्नात्वक्षण
कार्ष
শাইটেম - স্ট্রাইটেম
ক্যাটাগরি
৪.১. কাৰ্বক্ৰম
কাৰ্শজম Provide calibrated Ammeters & Voltmeters at distribution boards (LTs).
সুপারিশের
ত্ত্বিসূত্র
कार्यभागार
কাৰ্যক্তম
আ্থাধিকার প্রযোজ্য লয় চামাল
চুড়ান্ত সমস্বসীমা
সংশোধিত
प्रभन्नभीमा
অগ্রগতিব
অবস্থা
মন্তব্য

ে পর্ববেষ্ণণ	
	actory building –Electrical service shafts were not provided in the factory building. The eight was above 20m.
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	For buildings > 20m high, provide at least one vertical shaft of 200 x 400 mm for every 1500 m2 floor area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	1
কারখানার কার্যক্রম	
ı	র প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত্ত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৬. পর্ববেষ্ণণ

প্রিদর্শন All accessible floors and sections within the factory area –Power and
পর্শবেষ্কণ telecommunication cables found altogether without proper separation.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাপরি
17/01 114
৬.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ষ Power cables and telecommunication cables / antenna cables should be laid
Filter
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর
চুডান্ড _
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
৭. পর্ববেক্ষণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণনা Every floor –Cable penetrations from wall was not adequately covered and sealed.
পূর্ববেষ্ট্রণ Livery from Cable perfect actions from wall was flot adequately covered and sealed.
ক্যাপ
অাইনেম

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য Every floor –Cable penetrations from wall was not adequately covered and sealed.
ক্যাপ আইটেম
আখ্ <i>তি</i> শ ক্যাটাগরি
৭.১. কার্যক্রম
কাৰ্শক্ষম Seal the cable penetrations though walls adequately with fire resistive elements.
সুপারিশের
তথ্যসূত্র
কার্যানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয
চুডান্ত সম্প্ৰমীমা
সংশোধিত _ সমর্মীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Every floor -Openings were not sealed with appropriate degree of fire resistance in পর্যবেষ্কণ case wiring passing through building structure (wall, roof, floors, and partitions).
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৮.১. কাৰ্শক্ৰম | Seal the opening of wall at wiring p

কাৰ্বক্ৰম	Seal the opening of wall at wiring passing through wall/roof/floor partitions. Ensure that all cable penetrations though walls should be adequately sealed with fire resistive elements.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	