



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

### ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	প্রতাতী এয়াপারেলস লি
ঠিকানা	1050/A, Shah Amanat Bridge, Rajakhali, Chattogram
কারখালার কোড	CHT140
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">অঙ্গীকৃত মূল্যায়ন</a>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: <a href="#">-</a>
---	---------------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 1st floor. Evacuation pathways are blocked by column at 1st floor sewing section.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	দ্রব্যাচ্যু লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	03/12/20: They have not changed the evacuation pathway to ensure the minimum width. 21-03-2021:They have not rearraged the pathways at 1st floor. 07-06-2021:They have not rearraged the pathways at 1st floor.

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All exit doors in egress route The exit doors in the egress route are collapsible security type gate and do not open in the direction of the travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	03/12/20: They have not changed the existing exit door. 21-03-2021: They have not changed the collapsible gate from 07-06-2021:.. They have not changed the collapsible gate from all exit.

#### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All exit doors in egress route The egress doors are collapsible security type gate and there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	3/12/20: They have not changed the locking device from doors.. 21-03-2021: No locking devices are removed yet. 07-06-2021: No locking devices are removed yet.

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All stairs Handrail is not provided on both side of the staircase, only one side is provided.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	3/12/20: They provide handrails one side of stairway. 21-03-2021: They provide handrails only one side of both staircases. 07-06-2021: They provide handrails only one side of both staircases.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All stairs Collapsible security type gate are installed, which are not self closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	3/12/20: No self closing type door have been found. 21-03-2021: No fire rated door installed yet. 07-06-2021: No fire rated door installed yet.

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- stair exit-2 ( ground & discharge floor ) At ground floor, 80 nos. of occupants and 2 nos exits, the requirement of discharge floor exit is 1.8 m considering minimum width 0.9 m in each exit. However Stair Exit -2 ( South-West ) discharge floor exit is 0.60 meter, so the minimum width of discharge floor exit is not fulfill the requirement of RMG guideline. Note that total width of discharge floor is 2.3 meter.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Exit door should have minimum clear width 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	3/12/20: At ground floor, 20 nos. of occupants and 2 nos exits, the requirement of discharge floor exit is 1.8 m considering minimum width 0.9 m in each exit which is available in gf floor. 21-03-2021:At ground floor, 20 nos. of occupants and 2 nos exits, the requirement of discharge floor exit is 1.8 m considering minimum width 0.9 m in each exit which is available in gf floor. 07-06-2021: At ground floor, 20 nos. of occupants and 2 nos exits, the requirement of discharge floor exit is 1.8 m considering minimum width 0.9 m in each exit which is available in gf floor.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Ground floor Designated fabric store is located at ground floor adjacent to finishing section without fire rated door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide 1.5 hrs fire rated door for storage area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্যাণ্ডি
মন্তব্য	3/12/20: No fire rated door found. 21-03-2021: No fire rated door found. 07-06-2021:No fire rated door found.

## ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Ground floor A mini boiler( water capacity 10 liters ) is located beside iron section at ground floor finishing section, where required fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor boiler area, which located at the adjacent to iron section.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচ্চাল
মন্তব্য	3/12/20: They submitted design and drawing at DIFE on dated 24-04-2019. 21-03-2021:They submitted design and drawing at DIFE on dated 24-04-2019. 07-06-2021:They submitted design and drawing at DIFE on dated 24-04-2019.

## ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Ground floor A mini boiler( water capacity 10 liters ) is located beside iron section at ground floor finishing section, where required fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor boiler area, which located at the adjacent to iron section.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	3/12/20: They have not taken any action regarding this cap. 21-03-2021:No protection system used for boiler room. 07-06-2021: No protection system used for boiler room.

## ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- ground floor A wall penetration is found at ground floor in front of stair-2, which is not sealed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Seal all openings in walls with fire resistant materials having 2 hours fire rating.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৬-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	3/12/20: wall penetration is sealed for 2 hour fire resistant. 21-03-2021: wall penetration is sealed for 2 hour fire resistant 07-06-2021: wall penetration is sealed for 2 hour fire resistant

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All production areas Aisle marking with arrow guiding & exit signage is not provided at ground floor & first floor operational area as well as exit doors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	3/12/20: Aisles mark have been found faded. illumination is inadequate. 21-03-2021:aisles mark are faded,missing and blocked by tempoary items.and lack of illumination. 07-06-2021:aisles mark are faded,missing and blocked by tempoary items.and lack of illumination.

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All evacuation pathways Emergency lighting is not provided for evacuation pathway.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চলিক অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	03/12/20: They provide emergency light with backup power but lighting illumination is not adequate. 21-03-2021: They provide emergency light with backup power but lighting illumination is not adequate. 07-06-2021: They provide emergency light with backup power but lighting illumination is not adequate.

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All stairs Evacuation stairways are not provided emergency lighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চলিক অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	03/12/20: They provide emergency light with backup power but lighting illumination is not adequate. 21-03-2021: They provide emergency light with backup power but lighting illumination is not adequate. 07-06-2021: They provide emergency light with backup power but lighting illumination is not adequate.

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No, Any type of detectors are not provided in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অণ্ডাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অণ্ডাগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	3/12/20: They submitted design and drawing at DIFE on dated 24-04-2019. 21-03-2021: They submitted design and drawing at DIFE on dated 24-04-2019. 07-06-2021: They submitted design and drawing at DIFE on dated 24-04-2019.

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No, Any type of detectors are not provided in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অণ্ডাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অণ্ডাগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	3/12/20: They have not taken any action regarding this cap. 21-03-2021: They are installing some manual smoke detector. 07-06-2021: They are installing some manual smoke detecto

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 1st floor only 01 no manual activation point is installed at exit point of 1st floor. However no manual fire alarm activation points are installed at other operational areas.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install Manual activation call point at all exit routes
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	3/12/20: They provide manual activation call point but not at all exit routes. 21-03-2021:They provide manual activation call point but not at all exit routes. 07-06-2021:They provide manual activation call point but not at all exit routes.

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- ground & 2nd floor Only fire alarm system installed at 1st floor (sewing section) but the alarm system is not installed at ground floor & 2nd floor of the building, so provided fire alarm system is not covered all floors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	3/12/20:They have not taken any action regarding this cap. 21-03-2021:automatic alarm system are not available.They installed few manual ejection system. 07-06-2021: automatic alarm system are not available.They installed few manual ejection system.

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Factory has no provision of periodic checking of provided manual alarm call point, & manual alarm system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory management should checked alarm call points & manual alarm system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অঞ্চাকিকার	প্রযোজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকিতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	3/12/20:They couldn't show us any proper document regarding this cap. 21-03-2021:No such documents found. 07-06-2021:No such documents found.

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Ground floor to 2nd floor. 01 nos. of CO <sub>2</sub> type, 15 nos. of ABC type fire extinguishers type extinguishers are provided at all production areas of the factory which is not sufficient.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide right number of fire extinguisher at all floor and to keep the record for re filling & properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অঞ্চাকিকার	প্রযোজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকিতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	3/12/20:They provide fire extinguisher at all floor but not sufficient. 21-03-2021:They have not increased the fire extinguisher number 07-06-2021:No such documents found.

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	3/12/20: They submitted design and drawing at DIFE on dated 24-04-2019. 21-03-2021:They submitted design and drawing at DIFE on dated 24-04-2019. 07-06-2021:

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	3/12/20:They have not taken any action regarding this cap. 21-03-2021:No dedicated fire pump installed yet. 07-06-2021:No dedicated fire pump installed yet.

#### ২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has no hose pipe for fire fighting system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	3/12/20: They provide hose pipe but not sufficient. 21-03-2021:They provide hose pipe but not per standard. 07-06-2021:They provide hose pipe but not per standard.

#### ২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Overhead water tank capacity is 2000 liters and Underground water tank capacity is 20,000 liters. This volume is not sufficient for peak demand when in emergency.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	3/12/20: They submitted design and drawing at DIFE on dated 24-04-2019. 21-03-2021: They submitted design and drawing at DIFE on dated 24-04-2019. 07-06-2021:hey submitted design and drawing at DIFE on dated 24-04-2019.

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Overhead water tank capacity is 2000 liters and Underground water tank capacity is 20,000 liters. This volume is not sufficient for peak demand when in emergency.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অংগীকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অংগীকৃত অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	3/12/20: They have not taken any action regarding this cap. 21-03-2021:No dedicated storage tank found. 07-06-2021:No dedicated storage tank found.

#### ২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All floors Additional fire fighting equipment like sand & water buckets are not provided at the exit location.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অংগীকার	ধর্মাজ্ঞ নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগীকৃত অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	3/12/20: They provide additional fire fighting equipment but not sufficient. 21-03-2021:additional fire fighting equipment are not sufficient.during visit sand bucket found empty. 07-06-2021::additional fire fighting equipment are not sufficient.during visit sand bucket found empt

#### ২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has no back-up power supply for manual alarm system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Power backup supply should be provided for fire alarm system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	13/09/20:

#### ২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator Room Visual alarm system was not available at generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Visual alarm should be placed at the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচ্চাল
মন্তব্য	3/12/20: visual alarm are available at generator room. 21-03-2021:They placed a alarm bell 07-06-2021::They placed a alarm be

#### ২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The fire license expired on June 30, 2015. However factory management has applied for renewal on June 30, 2015 with required fees.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Renew fire license / permit with full coverage from issuing authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৬-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	3/12/20: Factory have Fire licence from issuing authority & validity is upto 30/06/2021. 21-03-2021:They have valid fire license . 07-06-2021:They have valid fire license .

#### ২৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory management has not started to conduct the fire drill in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Fire drill should be conducted quarterly ( 4 times a year ) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	3/12/20: Fire drill conducted regularly & keep record in register. 21-03-2021:They conduct fire drill on Quarter basis.documentation are not properly maintained. 07-06-2021:They conduct fire drill on Quarter basis.documentation are not properly maintained.