



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	এবিজি মোড়টার্ম লিঃ
ঠিকানা	Building No.2, Nayapara, Kashimpur, Gazipur
কারখালার কোড	GZP009
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> □ Poor illumination in transformer room □ Inadequate cross ventilation for the transformer room □ Silica gel is in poor condition. □ Horn Gap not provided □ Transformer room size does not meet the requirement of the guidelines. □ Lint/dirt in transformer room □ No detector in transformer room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> □ Ensure illumination and cross ventilation in the transformer room □ Maintain quality silica gel □ Maintain aligned Horn Gap □ Remove lint/dirt from transformer room
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	স্তরু হয়নি
মন্তব্য	On 22-12-2020 (CVV1): #Poor illumination in transformer room # Inadequate cross ventilation for the transformer room # Silica gel is in poor condition. # Horn Gap not provided # Transformer room size does not meet the requirement of the guidelines. # Lint/dirt in transformer room # No detector in transformer room

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Combustible/junk materials inside generator room <input type="checkbox"/> No earth fault protection provided <input type="checkbox"/> Oil/lint/dirt in generator room <input type="checkbox"/> No appropriate detector in generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide earth fault protection
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 22-12-2020 (CVV1): # No earth fault protection provided

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Combustible/junk materials inside generator room <input type="checkbox"/> No earth fault protection provided <input type="checkbox"/> Oil/lint/dirt in generator room <input type="checkbox"/> No appropriate detector in generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Install appropriate detectors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 22-12-2020 (CVV1): # No appropriate detector in generator room

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> Combustible/junk materials inside generator room No earth fault protection provided Oil/lint/dirt in generator room No appropriate detector in generator room
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> Remove combustible materials from generator room and keep it clean.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য লব
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	On 22-12-2020 (CVV1): Combustible/junk materials inside generator.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> Access to substation equipment not easy Ventilation and illumination of substation is poor Substation room used for storage of combustible material/junk No SLD/clear identification mark on distribution panel No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration Uncovered cable trench Non-conductive mat not provided/ insufficient Panel door damaged No earthing at all required electrical points Lint/dirt in substation No detector in substation
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> Provide easy access to the substation equipment Provide clear identification mark on distribution panel and relevant SLD Ensure earthing for all required electrical points
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬. সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	On 22-12-2020 (CVV1): #Access to substation equipment not easy # No SLD/clear identification mark on distribution panel # No earthing at all required electrical points

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Access to substation equipment not easy □ Ventilation and illumination of substation is poor □ Substation room used for storage of combustible material/junk □ No SLD/clear identification mark on distribution panel □ No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration □ Uncovered cable trench □ Non-conductive mat not provided/ insufficient □ Panel door damaged □ No earthing at all required electrical points □ Lint/dirt in substation □ No detector in substation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Install or replace panel doors □ Install appropriate detectors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অণ্টার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	On 22-12-2020 (CVV1): □ Panel door was not damaged □ No detector in substation

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Access to substation equipment not easy □ Ventilation and illumination of substation is poor □ Substation room used for storage of combustible material/junk □ No SLD/clear identification mark on distribution panel □ No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration □ Uncovered cable trench □ Non-conductive mat not provided/ insufficient □ Panel door damaged □ No earthing at all required electrical points □ Lint/dirt in substation □ No detector in substation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Ensure accessibility, illumination and ventilation to substation and substation equipment □ Remove combustible materials from substation and keep it clean □ Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock. □ Provide cover on the cable trench and sufficient rubber mat in front of the panel
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অধ্যাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	On 22-12-2020 (CVV1): # Ventilation and illumination of substation is poor # Substation room used for storage of combustible material/junk # No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration # Uncovered cable trench # Non-conductive mat not provided/ insufficient

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB □ Access obstructed/barred □ MDB/DB/SDB body and door not earthed □ No or empty earth bar/neutral bar □ Connections without lug □ Loose or broken box/socket □ MDB does not have duplicate earth leads
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide clear identification mark on MDB/DB/SDB and provide SLD □ Provide earthing to body and door of MDB/DB/SDB. □ Provide earth bar and neutral bar in MDB/DB/SDB □ Repair broken/loose box or socket □ Provide duplicate earth leads for MDB
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 22-12-2020 (CVV1): # No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB #Access obstructed/barred # MDB/DB/SDB body and door not earthed # No or empty earth bar/neutral bar # Connections without lug # Loose or broken box/socket # MDB does not have duplicate earth leads

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB □ Access obstructed/barred □ MDB/DB/SDB body and door not earthed □ No or empty earth bar/neutral bar □ Connections without lug □ Loose or broken box/socket □ MDB does not have duplicate earth leads
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Remove obstruction to ensure access to MDB/DB/SDB/MCB/MCCB/SB □ Ensure all connection with lugs and proper cable dressing
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 22-12-2020 (CVV1): # No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB # Access obstructed/barred # MDB/DB/SDB body and door not earthed # No or empty earth bar/neutral bar # Connections without lug # Loose or broken box/socket # MDB does not have duplicate earth leads

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Undressed messy and loose wiring/cables
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Replace undressed messy and loose wiring/cables
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 22-12-2020 (CVV1): Undressed messy and loose wiring/cables.

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Lightning protection system not available
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide appropriate lightning protection system. <input type="checkbox"/> Take necessary measures for identifiable Earthing pits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 22-12-2020 (CVV1): LPS was not installed yet and no design drawing was submitted and no deed has been done yet