

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	জামান ক্যাশনওয়্যার্স লিঃ
ঠিকানা	টেপিরবাড়ি,, 90, (Sreepur, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 519
কালার কোড	

মূল্যারনের ধরণ: অগ্নি মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্কন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	was obstructed by Column.
১.১. কাৰ্যজ্ঞম	
কাৰ্যক্ৰম Rearrange the evacuation pathway to ensur সুপানিশেন তথ্যসূত্ৰ কাৰ্যানান কাৰ্যক্ৰম	re the minimum width.
্বাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিতসমর্মীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্যবেষ্ণণ

	accessible floors / buildings and sections within the factory area – Vertical Service
यय(यश्चव Sn क्याय	aft was available but not separated with fire rated walls and doors.
শ্যাণ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Weeks, Design and plan for 2 hours fire rated walls for all vertical shafts as per requirements of BNBC guideline. Within 6 months, Implement the design for 2 hours fire rated walls for vertical shafts
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রবোগ্য লয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	

পরিদর্শন	All accessible floors / buildings and sections within the factory area - Factory did not
পর্ববেষ্কণ	installed automatic detection and alarm system.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

୭.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্যবেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Relevant পৰ্শবেষ্ণণ documents were not available on the day of assessment.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৪.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম Periodically check fire pumps. Maintain record properly
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্ৰ
कान्नुशानान
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা
সংশোধিত্ত সম্বয়সীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
e. পর্যবেষ্ <mark>র</mark> ণ
পরিদর্শন Document Reviews – Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked পর্যবেষ্ণণ periodically and no relevant documents found.
ক্যাপ
আইটেম্

পরিদর্শন Document Reviews – Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked	
পর্শবেষ্কণ periodically and no relevant documents found.	
চ্যাপ ই-ই	
<u>শাইটেম</u>	
চ্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের	property tagged.
ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	_
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৬. পর্যবেষ্ণণ

	All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Fire command station was not provided.
ক্যাপ	station was not provided.
আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Complete full design and plan for providing fire command station equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor./Within 6 months, Provide fire command station equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> থিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	_
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	