

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	কারদার ক্যাশন্স লি:
ঠিকানা	মোগৰ্থাল, 73,(Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 525
কালার কোড	

মূল্যারনের ধরণ: অগ্নি মূল্যারন	প্র্ববেষ্ক্রণের তারিথ: -
১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ তffice room – Relevant documents were not availabl ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	e on the day of assessment.
১.১. কার্যক্রম	
কাৰ্শক্ৰম Factory management should checked alarm call periodically and maintained the record properly. সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ	oints, alarm & detection system
কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়	
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্যবেষ্ণণ

	l accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory had no edicated fire pump or hydrant system.
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	T. Company of the com
কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply. Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
l 	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

<u>.</u>	717	(4:	<u>কণ</u>

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Diameter of standpipe fulfilled the requirement, however the dia of first aid hose which is lower than the BNBC code.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide 1.5 inch hose pipe and 100 mm diameter standpipe to meet the requirement of BNBC guideline.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত	_
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Ground floor or roof – The water throw of jet was found 9 m distance. Hose pipe water পর্যবেষ্ণনা pressure is lower than the minimum requirement of BNBC guideline.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
17/01 114
- / -
৪.১. কার্বক্রম
কাৰ্যক্রম Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের
তিশ্যসূত্র
কার্খানার
কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর
চুডান্ত
সংশোধিত
प्रभव्यक्रीमा -
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
e contraction of the contraction
 পর্ববেক্ষণ

পরিদর্শন Office room – Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked
পর্শবেষ্কণ periodically and no relevant documents found.
ক্যাপ্
আইটেম
ক্যাটাগরি
e.১. কাৰ্যক্ ৰ ম
The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and
কাৰ্শক্ৰম properly tagged.
पूर्वानित्यन
বিশাসন ভিশাসন
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য
চ্ডান্ত
पूर्वारक - সময়সীমা
সংশোধিত
अभ्यत्रीभा
অগ্রগতির
বিশ্বনাত্ৰ
মন্ভব্য
ן עישיין ן

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	All accessible floors / buildings and sections within the factory area – This volume of water capacity was not sufficient for peak demand when in emergency, the water capacity found 40,000 litters.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কার্	জিম
	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for

কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per BNBC guideline.Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation, . i.e. Water storage capacity :1900 litres x 75 min=1, 42,500 Litres.[For Each Riser]
সুপারিশের তখ্যসত্র	
ত গুণুএ কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
<u> অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

_	· 11(1-4-6-	
		All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Visual alarm
	পর্ববেষ্ণণ	system was not available at generator room. Which was noisy and obstructed.
	ক্যাপ আইটেম	
	<u>আইটেম</u>	
	ক্যাটাগরি	

	Visual alarm system should install at generator room which area is noisy and obstructed; so that visual alarm may require.
মুপারিশের	
ছখ্যসূত্র চারখানার	
<u> গৰ্বক্ৰম</u>	
	প্রযোগ্য নর
হূডান্ত শমশ্রসীমা	_
নংশোধিত নময়সীমা	_
শগ্রগতির	
শবস্থা	