

কারখানার নাম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

ব্রান্ডস এযাপারেল লিঃ

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

ঠিকানা	, 73, (Gacha, Gazipur, Dhaka)	
কারখানার কোড	GZP 529	
কালাৰ কোড		
মুল্যারনের ধরণ: অগ্নি মূত্	गा त्रन	পর্ববেষ্কণের তারিখ: 🕒
১. পর্ববেষ্ফণ		
	ays within the factory building – – Slid without self closing option.	ding Steel non fire rated doors were

১.১. কাৰ্যক্ৰম	১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses.	
সুপারিশের		
ত্ত্থ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড		
<u> </u>		
সংশোধিত		
সময়সীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Evacuation route – Final evacuation route of building was not protected from production areas and electrical substation, generator which was located adjacent to south side final exit without proper fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route. Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers কাৰ্যক্ৰম with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

<u>)</u> . পর্ববেষ	<u> </u>	
পরিদর্শন পর্ববেক্ষ	I ST	ore areas – Storage areas at mentioned floors did not have fire rated walls or doors.
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি	₹	
৩.১. কা	ৰ্যক্ৰম	T
কাৰ্যক্ৰ		Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hrs fire rated barrier with 2 hrs fire rated door for storage area. Within 6 Months, Provide 4 hrs fire rated barrier with 2 hrs fire rated door for storage area.
সুপারি তথ্যসূত্র		
কার্থা কার্যক্র		
I —		প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমর্মস	ोभा	_
সংশো সময়স		
অগ্রগ্র অবস্থা		
মন্তব্য		

|৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – – Factory has no পর্যবেষ্কণ smoke detector.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৪.১. কাৰ্যক্ৰম
Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm.Within 6 months, Install automatic detection system with
automatic fire alarm. মুপারিশের
্ত্রীসূত্র
কার্থানার কার্যক্তম
্বাধিকার প্রযোজ্য নয় চুড়ান্ত
স্থান্যসীমা সংশাধিত সংশোধিত সংশাদিত সংশোধিত সংশাদিত সংশোধিত সংশাদিত সংশোধিত সংশোধিত সংশাদিত সংশাদিত সংশাদিত সংশাদিত সংশাদিত সংশাদিত স
সম্যসীমা ⁻ অগ্রগতির
অবস্থা মন্তব্য
. পর্যবেষ্কণ
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory did not

পর্যবেষ্ণণ installed automatic detection and alarm system. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি *৫.১.* কাৰ্যক্ৰম Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with কাৰ্যক্ৰম automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Document review – Relevant documents were not available on the day of assessment.
ক্যাপ মাইটেম
ন্যান্ত্র্য ক্যাটাপরি
৬.১. কার্বক্রম
কাৰ্শজ্জম Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্তম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা
সংশো ধি ত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
পূৰ্ববেষ্ষণ
পৰিদৰ্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory had no পৰ্ববেষ্ণণ dedicated fire pump or hydrant system.
ক্যাপ শাইটেন ক্যাটাণরি

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ <u>ৰ</u> ম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply. Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ত	
সম্মানীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৮. পর্যবেষ্ষণ

्राभूपन्तुः st	Il accessible floors / buildings and sections within the factory area – Diameter of andpipe fulfilled the requirement, however the dia of first aid hose which is lower han the BNBC code.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰয়	স
কাৰ্যক্ৰম	Provide 1.5 inch hose pipe and 100 mm diameter standpipe to meet the requirement of BNBC guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্র্যাধকার চুড়ান্ত সমরসীমা	্রথবোজ্য ন্য –
সংশোধিত সমরসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৯. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন Ground floor or roof – The water throw of jet was found 4.5 m distance. Hose pipe পর্ববেষ্ণনা water pressure is lower than the minimum requirement of BNBC code. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৯.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১০. পর্যবেষ্ণণ

	ocument review – Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked	
ৰ্শবেষ্ফৰ periodically and no relevant documents found.		
সূপ্		
াইটেম্		
য়াটাগরি		
০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
	The first old have and stondale an efficiency of the charles and a side of the charles	
কাৰ্যক্ৰম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and	
	properly tagged.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত		
সময়সীমা	-	
সংশোধিত		
সময়সীমা	-	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		
19 1)		

22.	পর্শবেষ্ষণ
	11111

পরিত্যের	All accessible floors / buildings and sections within the factory area – This volume of water capacity was not sufficient for peak demand when in emergency, the water capacity found 10,000 litters.
अञ्चलका त भागपाण	water capacity was not sufficient for peak demand when in emergency, the water
コイハマやら	capacity found 10,000 litters.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per BNBC guideline.Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation, . i.e. Water storage capacity :1900 litres x 75 min=1, 42,500 Litres.[For Each Riser]
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য ন্য
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	