

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে ভুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	নেক্সট কম্পথিট লিঃ
ঠিকানা	Harbaid, 77, (Pubail, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 531
কালার কোড	

পর্ববেষ্ষণ	: শন্নি মূল্যারন	
ারিদর্শন বিবেষ্কণ	ore areas – Storage areas at mentioned floor	rs did not have fire rated walls or doors.
ন্যাপ শাইটেম ন্যাটাগরি		
১. কাৰ্যক্ৰম	ſ	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and de hrs fire rated door for storage area. Within 6 barrier with 2 hrs fire rated door for storage	6 Months, Provide 4 hrs fire rated
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর	
চূডান্ড সময়সীমা	-	
সংশোধিত সমরসীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পৰ্ববেষ্কণ p ক্যাপ	ll evacuation pathways – Emergency lighting was not provided for evacuation athway.
আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back—up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	ৰ প্ৰযোগ্য নৰ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
. পর্যবেষ্কণ	

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory did not পর্যবেষ্ণণ installed automatic detection and alarm system. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with কাৰ্যক্ৰম automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory had পর্শবেষ্ণণ inadequate numbers of smoke detectors in mentioned floors.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.	
সুপারিশের	
তিখ্যসূত্র	
कानुशानान	
কাৰ্যজ্জ	
অ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য	
চুড়ান্ত সম্বসীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	
अभारत्वा र	
. পর্শবেষ্ণণ	

. 17(44)
পরিদর্শন Document Reviews – Relevant documents were not available on the day of পর্যবেষ্ণ্য assessment.
ক্যাপ
আইটেম ক্যাটাগরি
e.১. কাৰ্যক্ ৰ ম
ע.ט. או וישי
কাৰ্শজ্জম Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমর্মীমা
সংশো ধি ত্ত সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

	accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory had no edicated fire pump or hydrant system.
ক্যাপ আইটেম	
নাংডেণ ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	Ţ
কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply. Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৭. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Diameter of standpipe fulfilled the requirement, however the dia of first aid hose which is lower than the BNBC code.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৭.১. কাৰ্যক্ৰম
Provide 1.5 inch hose pipe and 100 mm diameter standpipe to meet the requirement of BNBC guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সম্বশ্নসীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Ground floor or roof – The water throw of jet was found 5 m distance. Hose pipe water পর্যবেষ্ট্রণ pressure is lower than the minimum requirement of BNBC guideline.
ক্যাপ
আই্টেম্
ক্যাটাগরি
৮.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্রম Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রয়োগ্য নয়
চুড়ান্ড
प्रभं अभिभा
সংশাধিত _
प्रभः प्रोभा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

ויארווויי
পরিদর্শন Document Reviews – Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked
পর্ববেক্ষণ periodically and no relevant documents found.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
৯.১. কাৰ্যক্ৰম
The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্ৰ
কার্থানার
বাৰ্যক্ষম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুডাগু
प्रभेयभीमा
সংশোধিত
प्रभव्यक्रीमा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্ভব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	All accessible floors / buildings and sections within the factory area – This volume of water capacity was not sufficient for peak demand when in emergency, the water capacity found 4000 litters.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per BNBC guideline. Within 6 Months, Provide dedicated কাৰ্যক্ৰম storage tank for firefighting operation, . i.e. Water storage capacity :1900 litres x 75 min=1, 42,500 Litres.[For Each Riser] সুপারিশের ভ৾থ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ত *ने*भेश्रेत्रीमा সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

১১. পর্ববেষ্ণন পরিদর্শন Main exit route – Additional firefighting equipment like sand, water & buckets were not পর্ববেষ্ণন provided at the exact location. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন Production floors – Combustible materials were found near heat / electrical source পর্যবেষ্ণন during operational process of factory. ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্যক্র	ম
	Combustible materials should keep away from electrical appliances and all the lighting in storage area must have protecting covers and wiring must be in conduits.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

୭. পর্ববে ষ্ কণ	
পরিদর্শন Document Reviews – No relevant document found during the day of assessment.	
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
১৩.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম Obtain the boiler license from the proper issuing authority.	
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চূডান্ত্	
<u> </u>	
সংশাে্থিত্ত _	
সম্বসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যন্
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
ויוסו וויזן
১৪.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্রম Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ড সমশ্যমীমা
সংশোধিত সমরসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
১৫. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন Document Reviews – No relevant document found during assessment day.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
ן אודוטונץ

Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. / Fire drill

Plan & should kept record properly.

should be conducted monthly in existing buildings as detailed under the Fire Safety

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম

সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্টব্য

অগ্রাধিকার প্রয<u>ো</u>জ্য নয়