

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	এসজে জ্যাকুয়ার্ড ফ্যাশন লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 545
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধর	ন: বৈঘুত্তিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
্. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ ক্যাপ	ocumentation review –Electrical Single Line Diag	ıram
আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide updated SLD matching the existing in indicate exact positions of all points of switch be approved by the engineer-in-charge.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	-	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	ocumentation review –There was no Electrical Layout drawing.
ক্যাপ্	
<u>আইটেম</u>	
[ক্যাটাগরি]	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match the existing installation. 3. As-built drawing to be approved by the engineer-in-charge.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
ਹਰਤਾ	

৩. পর্ববেষ্ষণ পরিদর্শন Documentation review –There was no substation. but the connected load approval was পর্শবেষ্ণণ not available. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কার্যক্রম Necessity and capacity of the electrical substation shall be set by regulations in the কাৰ্যক্ৰম Electricity Act or by the relevant electrical utilities. সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা 'মন্<u>ভ</u>ব্য

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি 8.১. কাৰ্যক্রম কার্যক্রম Provide adequate rubber mats in front of all distribution panels. সুপারিশের ভখ্যসুত্র কার্যনার কার্যক্রম আ্লামিকার প্রযোজ্য নর চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোমিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা	পরিদর্শন Al পর্ববেষ্কণ bo	ll distribution / switch boards –No rubber mat was provided in front of all opards.	distribution
ক্যাটাগরি 8.১. কার্যক্রম কার্যক্রম Provide adequate rubber mats in front of all distribution panels. মুপারিশের তথ্যসূত্র কার্যনার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চুড়ান্ত সমর্যনীমা সংশোধিত সমর্যনীমা অগ্রগতির অবস্থা			
কাৰ্যক্ৰম Provide adequate rubber mats in front of all distribution panels. মুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয চূড়ান্ত মমন্যসীমা সংশোধিত মমন্যসীমা অগ্রগতির অবস্থা			
সুপারিশের তথ্যসূত্র কারথানার কার্যক্তম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয় চুড়ান্ত সমর্যসীমা সংশোধিত সমর্যসীমা অগ্রগতির অবস্থা	৪.১. কাৰ্যক্ৰ	স	
ভিখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্তম ভ্যাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত সমর্যসীমা সংশোধিত সমর্যসীমা অগ্রগতির অবস্থা			
কার্থনার কার্যক্তম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত সমর্যসীমা সংশোধিজ সমর্সীমা অগ্রগতির অবস্থা			
ত্ত্বাধিকার প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা ত্ত্বাপ্তির ত্ববস্থা	_ ~	-	
চুড়ান্ত সম্ব্যসীমা সংশোধিত সম্ব্যসীমা অগ্রগতির অবস্থা		LOCALET PAI	
স্টার্সীমা ⁻ সংশোধিত সম্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা	l 	ব্রোগ্য গর	
সম্যসীমা ⁻ অগ্রগতির অবস্থা	সম্মর্গীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা			
I DRAL I	l 		
মন্তব্য	<u> </u>		

. পর্ববেষ্ষণ	
م الحكماء	
	enerator room –Fire protection equipment smoke detector was not provided in
	enerator room.
ক্যাপ্	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰঃ	म
কাৰ্যক্ৰম	Install smoke detector / firefighting equipment in the substation / generator room.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নর
<u>চুডান্ত</u>	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন Generator room – Generator room located inside the production building but fire rated পর্যবেষ্ষণ wall and fire door were not available.
ক্যাপ
আইটেম্
ক্যাটাগরি
৬.১. কাৰ্শক্ৰম
1. Provide 4-hour fire rated walls all around the transformer / generator room on ground level. 2. Provide 2-hour fire rated door transformer / generator room on ground level.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সম্বসীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
ofical a
. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন |Generator room at ground floor –The generator room was not compliant with minimum পৰ্যবেষ্ণ্য area requirements mentioned in BNBC. The area was8.84.m2 ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৭.১. কাৰ্যক্ৰম Modify Area of generator room to meet requirements of Table 8.1.24, BNBC কাৰ্যক্ৰম Guideline; the minimum recommended area is30.m2. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

	l accessible floors / buildings and sections within the factory area –There were no cit light found.
আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	Ţ
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide and maintain at least 10 lux illumination at floor level for exit sign. 2. Provide alternate / emergency backup for illuminating the exit signs for at least 30 minutes.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

<u>ə</u> .	প্রয	<u>বেং</u>	ক্ষণ

পরিদর্শন All Plug / Socket –Dedicated circuits and fuse protection were not provided for sockets পর্যবেষ্কণ / plugs feeding for 15/20 A sockets.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Individual Fuse protection should be provided to every 15/20 A socket.
সুপারিশের	
ভ খ্য সূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	-
<u> </u>	
সংশোধিত	_
<u> </u>	
অগ্রগাত্তর 	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

পরিদর্শন DB 1sT floor/ Jacquard section –Cable lugs at cable end was not provided to stranded প্রবিষ্ক্রণ cables with cable size area >= 6mm2.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১০.১. কাৰ্যক্ৰম
1. All stranded conductors > 6mm2 to be provided with cable sockets. 2. All stranded conductors < 6 mm2, at exposed end should be soldered / crimped.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য ল্য
চূড়ান্ত _ সমর্মীমা
সংশো ধি ত সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্ভব্য

১. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	round floor/South side -Exposed / open wires were found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
[साशशास]	
১১.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	All strands cables at exposed ends should be properly soldered / crimped and insulated.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
_	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	enerator room –No emergency power backup found for essential lighting,
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
 	n
<u>১২.১. কার্যক্র</u>	, N
কাৰ্শক্ৰম	Review capacity of standby generator on basis of loads for essential lighting / AC / Equipment / Services. Replace generator with larger capacity or install second generator if review indicates existing unit is too small.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
সন্তব্য	
10 1/	
৯. পর্ববেষ্কণ	
পৰ্যবেষ্ষণ el	3 1sT floor/ Jacquard section –Inflammable materials found stored surrounding ectric circuitry.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম 1. Remove all the inflammable materials from surrounding of electrical circuitry at কাৰ্যক্ৰম MDBs/SDBs 2. Ensure that all electric circuitry clean of inflammable materials. 3. Conduct periodic maintenance and maintain the records. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পৰ্ববেষ্কণ er ক্যাপ আইটেম্	ain gate/ West side –Proper support was not provided for high overhead service ntries.
ক্যাটাগরি	
১৪.১. কাৰ্যত্ৰ	
20.2. 1114	P-1
কাৰ্শক্ৰম	1. Overhead service connections should be covered and meet the requirements mentioned in BNBC. 2. Provide supports for main service line complete with adequate insulation.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রবোগ্য নর
চুডান্ত	
সময়সীমা	-
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

<u>৫. পর্ববেষ্ফণ</u>	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	l distribution / switch boards –Proper signage of Danger / 415V found missing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
[אוופופונאן	
১৫.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	The electrical panels to be of metal case and should be marked with Danger 415 Volts and identified with proper phase marking and danger signage.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুড়ান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১৬. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন DB 1sT floor/ Jacquard section –Cable connections provided without proper lugs and
পূৰ্ববেষ্ণ্য glands.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
১৬.১. কার্যক্রম
Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at
কাৰ্শক্ৰম (LT/MDB/DB/SDB)'s. Ensure that all the electrical connections are properly
secured with lugs and glands.
সুপারিশের
ত্রিশাস্ত্র
কার্থানার
কাশ্বন্ধান
অ্থাধিকার প্রযোগ্য লয়
চূড়ান্ড সমশ্যসীমা
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
.৭. প <mark>ৰ্ববেহ্</mark> ডণ
পরিদর্শন DB 1sT floor/ Jacquard section –Cables were not selected according to size of MCB /
পর্যবেষ্ণৰ MCCB with suitable rating for desired application.
ন্মেক্স্মান্তের with suitable rating for desired application. ক্যাপ
্বিসাপ আইট্টেম
ক্যাটাগনি
১৭.১. কাৰ্যক্ৰম
n 1:n. 1.1 []
Select conductors with adequate sizing without exceeding permissible thermal
ক্ৰিম Select conductors with adequate sizing without exceeding permissible thermal

১৮. পর্যবেষ্ণণ

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্থানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোজ্য লয

পরিদর্শন DB 1sT floor/ Jacquard section Bunching at MCCB / MCB or Bus bar terminal was
পূৰ্যবেষ্ণ্য observed.
न ार्थ
আইটেম
ক্যাটাগরি
১৮.১. কাৰ্যক্ৰম
20.2. 1/14 ⁻¹
Avoid looping / bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual
বাৰ্যজন circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the
distribution boards.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্ৰ
कानुभागान
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত
अभ्यत्रीमा
সংশোধিত
प्रभावजीना
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
১৯. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন All distribution / switch boards -Wiring diagram / circuit list with proper current ratings

পর্শবেষ্ণণ were not available. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কাৰ্যক্ৰম Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, কাৰ্যক্ৰম marking for DBs identifying end use, voltage, no. of phases. সুপারিশের ভূখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন DB 1sT floor/ Jacquard section –Standard cable joint was not provided in electrical পর্যবেষণ circuits.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
[775.4.4]
২০.১. কাৰ্যক্ৰম
Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around before placing the cable in the box.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নয় চূড়ান্ত্র
সম্প্ৰসীমা ⁻ সংশোধিত ₋
সম্বসীমা ⁻ অগ্রগতির
অবস্থা মন্ভব্য
১১. পর্যবেক্ষণ
পৰিদৰ্শন Ground floor/ South side and 1st floor/ Jacquard section –Cable penetrations from wall পৰ্যবেষ্ণন was not adequately covered and sealed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

হ১.১. কাৰ্শক্ৰম কাৰ্শক্ৰম Seal the cable penetrations though walls adequately with fire resistive elements. সুপাৰিশেৰ তথ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্শক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয চূড়ান্ড সম্বৰ্মীমা সংশোধিত সম্বৰ্মীমা অগ্ৰগতিৰ অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ Al	l distribution / switch boards -Cable entry exit points were not sealed properly.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২২.১. কাৰ্যত্ৰ	চম
কাৰ্যক্ৰম	Seal the cable entry-exit points of (LT/MDB/DB/SDB) with non-flammable materials. In addition: 1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.
বুপারিশের	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
I —	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
L	

২৩. পর্ববেষ্কণ পরিদর্শন Generator room at Ground floor Generator body earthing on frame found missing.. পর্ববেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৩.১. কাৰ্যক্ৰম Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator কাৰ্যক্ৰম body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	l distribution / switch boards –ECC for Panel body door found missing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২৪.১. কাৰ্যত্ৰ	চম
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate earthing to body and doors to all MDBs / DBs. Ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

₹€.	পর্ববেষ্ণ	
6		
	রিদর্শন ধ্বেষ্ডণ	Building roof top –Lightening protection system was not installed at building roof top.
	<u> </u>	
	ইটেম সম্প্র	
Φ.	<u>।টোগরি </u>	
5	<u>১.১. কার্</u> ব	<u>a.z.i</u>
-	د.ه. ۱۱	ф у
	কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels.
Ιİ	সুপাৰিশেৰ	1
	ভ৾খ্যসূত্র	
	কারৃখানা	व
	<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
1 1		ব প্রযোগ্য নর
	চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
	সংশোধিত	
	<u> </u>	I= I
	অগ্রগতির	
	অবস্থা	
	<u> মন্তব্য</u>	
\Box		

	Documentation review -The factory did not conduct periodical inspections and testing
পর্ববেষ্ণণ	for insulation, earth resistance, operation test of all equipment yet.
ক্যাপ	
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, and operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained.
সুপারিশের	
<u>ত্থ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অন্যা	
অবস্থা	