



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|--|
| কারখানার নাম | এক্সপো ড্রেস লিঃ |
| ঠিকানা | Holding # 1/A (1St Floor), Section # 7 |
| কারখানার কোড | DHK193 |
| কালার কোড | |

| | |
|---|-----------------------|
| মূল্যায়নের ধরণ: <u>অগ্নি মূল্যায়ন</u> | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |
|---|-----------------------|

১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Inadequate horizontal separation. □ Inadequate vertical separation. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide design drawings to demonstrate how designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors according to the Guideline occupancy separation will be achieved. □ Retrofitting of internal layout needed with appropriate drawings following guidelines. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 4/29/2019: Design drawing of fire separation work is not found during the visit. No action has been taken yet. 1/22/2020: Design drawing of fire separation work is not found during the visit. No action has been taken yet. 6/8/2021 (CVV3): Design drawing of fire separation work is not found during the visit. No action has been taken yet. |

২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Inadequate horizontal separation. □ Inadequate vertical separation. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under □Mixed Occupancy□ (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors according to the Guidelines. □ Different occupancy in different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ২৫-১২-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 4/29/2019: Bonded warehouse is not separated from production area by fire rated construction (partial wall) and opening protection. Location: Ground floor. Storage materials are found in production area without any fire separation at 1st floor and ground floor 1/22/2020: Bonded warehouse is not separated from production area by fire rated construction (partial wall) and opening protection. Location: Ground floor. Storage materials are found in production area without any fire separation at 1st floor and ground floor 6/8/2021 (CVV3) : Bonded warehouse is not separated from production area by fire rated construction (partial wall) and opening protection. Location: Ground floor. Storage materials are found in production area without any fire separation at 1st floor and ground floor |

৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Protection against propagation of fire through voids between floors and interior walls (including stairways) not equivalent to the fire resistance rating of the wall. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Produce drawings and show methods to demonstrate how prevention of smoke and fire propagation through voids between floors and interior walls (including stairways) will be ensured with fire-rated assembly according to the Guidelines. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 4/29/2019: Design drawing of fire separation work is not found during the visit. No action has been taken yet. 1/22/2020: Design drawing of fire separation work is not found during the visit. No action has been taken yet. 6/8/2021 (CVV3) : Design drawing of fire separation work is not found during the visit. No action has been taken yet. |

৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Protection against propagation of fire through voids between floors and interior walls (including stairways) not equivalent to the fire resistance rating of the wall. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Prevent smoke and fire propagation through voids between floors and interior walls (including stairways) with fire-rated assembly according to the Guidelines. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ২৫-১২-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 4/29/2019: Stairs are not separated from production areas due to non-rated opening. So fire and smoke easily propagate through stair to each floor of the factory building. 1/22/2020: Stairs are not separated from production areas due to non-rated opening. So fire and smoke easily propagate through stair to each floor of the factory building. 6/8/2021 (CVV3) : Stairs are not separated from production areas due to non-rated opening. So fire and smoke easily propagate through stair to each floor of the factory building. |

৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Exit door widths are less than minimum (1.0m). □ Exit access doors are not side-swinging type. □ Exit corridors/ aisles/ passageways are obstructed |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide drawings to arrange adequate number and type of doorways at each floor as per the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways. □ Ensure all exit access doors are sideswinging type. □ Ensure the opening direction of all exit doors to the direction of traffic flow. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 4/29/2019: Design drawing of fire separation work is not found during the visit. No action has been taken yet. 1/22/2020: Design drawing of fire separation work is not found during the visit. No action has been taken yet. 6/8/2021 (CVV3): Design drawing of fire separation work is not found during the visit. No action has been taken yet. |

৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Exit door widths are less than minimum (1.0m). ☐ Exit access doors are not side-swinging type. ☐ Exit corridors/ aisles/ passageways are obstructed |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Ensure adequate number of exit doorways with minimum width (0.9m) in each floor according to the occupant load as per the Guidelines. ☐ Ensure minimum width of corridors and Passageways between fixed elements in all exit ways according to the Guidelines |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ২৫-১২-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 4/29/2019: Adequate number of exit doors are found at all floors as per occupant load. All the exit doors width found adequate. 1/22/2020: Adequate number of exit doors are found at all floors as per occupant load. All the exit doors width found adequate. 6/8/2021 (CVV3): Adequate number of exit doors are found at all floors as per occupant load. All the exit doors width found adequate. |

৭. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Exit door widths are less than minimum (1.0m). ☐ Exit access doors are not side-swinging type. ☐ Exit corridors/ aisles/ passageways are obstructed |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৭.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Keep aisles, corridors and passageways on escape routes free of any obstructions that could hinder free movement. ☐ Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রয়োজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 4/29/2019: Stairs and egress path found free from storage materials. 1/22/2020: Stairs and egress path found free from storage materials. 6/8/2021 (CVV3): Stairs and egress path found free from storage materials. |

৮. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৮.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts and ducts at floor separations. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ২৫-১২-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 4/29/2019: Stairs are not separated from production areas due to non-rated opening. So fire and smoke easily propagate through stair to each floor of the factory building. 1/22/2020: Stairs are not separated from production areas due to non-rated opening. So fire and smoke easily propagate through stair to each floor of the factory building. 6/8/2021 (CVV3): Stairs are not separated from production areas due to non-rated opening. So fire and smoke easily propagate through stair to each floor of the factory building. |

৯. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Interior staircase not protected through fire-rated enclosures. Handrails height less than required □ Stairway door not Fire Door □ Space outside Exit Doorway not at same level as that of the Exit Door □ Exit access door not swing in the direction of flow □ Width of Exit Doorway less than required □ No Auto door closer enclosures □ Exterior staircase susceptible to fire and smoke propagating through wall openings □ Open grills in walls between staircase and floor spaces. □ The ground floor exits not enclosed □ Sum of Riser height and Tread depth is not within limits □ Riser height more than required □ Riser & Trade tolerance of a flight not within limit □ Landing dimension less than stair width |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৯.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into fire-rated enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 4/29/2019: Design drawing of fire separation work is not found during the visit. No action has been taken yet. 1/22/2020: Design drawing of fire separation work is not found during the visit. No action has been taken yet. 6/8/2021 (CVV3): Design drawing of fire separation work is not found during the visit. No action has been taken yet. |

১০. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Interior staircase not protected through fire-rated enclosures. Handrails height less than required □ Stairway door not Fire Door □ Space outside Exit Doorway not at same level as that of the Exit Door □ Exit access door not swing in the direction of flow □ Width of Exit Doorway less than required □ No Auto door closer enclosures □ Exterior staircase susceptible to fire and smoke propagating through wall openings □ Open grills in walls between staircase and floor spaces. □ The ground floor exits not enclosed □ Sum of Riser height and Tread depth is not within limits □ Riser height more than required □ Riser & Trade tolerance of a flight not within limit □ Landing dimension less than stair width |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১০.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Convert all exterior stairways into smokeproof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. □ Close wall openings adjacent to the exterior staircases to prevent fire and smoke propagation □ The ground floor exits should be enclosed so as to ensure safe pathway for escape from the premises. □ Provide continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit. □ Provide stairways of adequate dimensions and of appropriate specifications according to the Guidelines as required for the occupancy load. □ Remove all collapsible security gates and roller shutters from all exit stairway access doors. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ২৫-১২-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 4/29/2019: Exterior stairways are not separated from production area by fire rated opening protections at all floors. Window opening found near the exterior stair. Ground floor exit is not enclosed by fire rated construction. Collapsible gates and inward swing type doors are found at all exits of all floors. 1/22/2020: Exterior stairways are not separated from production area by fire rated opening protections at all floors. Window opening found near the exterior stair. Ground floor exit is not enclosed by fire rated construction. Collapsible gates and inward swing type doors are found at all exits of all floors. 6/8/2021(CVV3): Exterior stairways are not separated from production area by fire rated opening protections at all floors. Window opening found near the exterior stair. Ground floor exit is not enclosed by fire rated construction. Collapsible gates and inward swing type doors are found at all exits of all floors. |

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Interior staircase not protected through fire-rated enclosures. Handrails height less than required □ Stairway door not Fire Door □ Space outside Exit Doorway not at same level as that of the Exit Door □ Exit access door not swing in the direction of flow □ Width of Exit Doorway less than required □ No Auto door closer enclosures □ Exterior staircase susceptible to fire and smoke propagating through wall openings □ Open grills in walls between staircase and floor spaces. □ The ground floor exits not enclosed □ Sum of Riser height and Tread depth is not within limits □ Riser height more than required □ Riser & Trade tolerance of a flight not within limit □ Landing dimension less than stair width |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Remove obstructions from stairways |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 4/29/2019: Stairs are found unobstructed. 1/22/2020: Stairs are found unobstructed. 6/8/2021 (CVV3): Stairs are found unobstructed. |

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন
পর্যবেক্ষণ No Fire Door □ No/Improperly illuminated exit sign □ Absence of proper separation
using fire rated walls and doors □ Width of Passageway less than required

কাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. □ Provide
clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area. □ Provide
cover on naked light.

সুপারিশের
তথ্যসূত্র

কারখানার
কার্যক্রম

অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ

চূড়ান্ত
সময়সীমা

সংশোধিত
সময়সীমা

অগ্রগতির
অবস্থা

মন্তব্য

4/29/2019: Easily identifiable escape route is found at storage area. Illuminated
exit sign is not found at storage area. Lights are not found in storage area.
Location: Ground floor Storage area 1/22/2020: Easily identifiable escape route is
found at storage area. Illuminated exit sign is not found at storage area. Lights are
not found in storage area. Location: Ground floor Storage area 6/8/2021 (CVV3):
Easily identifiable escape route is found at storage area. Illuminated exit sign is not
found at storage area. Lights are not found in storage area. Location: Ground floor
Storage area

১৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. <input type="checkbox"/> Naked lights in storage <input type="checkbox"/> Others same as above |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Provide fire doors as approved by the Guidelines <input type="checkbox"/> Provide fire-rated solid walls from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or maintaining proper storage size and distance between stored items as per the Guideline |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ২৫-১২-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 4/29/2019: Fire rated doors are not found at the exit of the storage area. Solid wall is not extended up to the ceiling adjacent to the production area. So storage area at ground floor is not separated from the production area by fire rated construction and opening protection. 1/22/2020: Fire rated doors are not found at the exit of the storage area. Solid wall is not extended up to the ceiling adjacent to the production area. So storage area at ground floor is not separated from the production area by fire rated construction and opening protection. 6/8/2021 (CVV3): Fire rated doors are not found at the exit of the storage area. Solid wall is not extended up to the ceiling adjacent to the production area. So storage area at ground floor is not separated from the production area by fire rated construction and opening protection. |

১৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. ☐ Naked lights in storage ☐ Others same as above |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 4/29/2019: On-third clearance is not found from the ceiling at storage area. 1/22/2020: On-third clearance is not found from the ceiling at storage area. 6/8/2021 (CVV3) : On-third clearance is not found from the ceiling at storage area. |

১৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Directional signs missing ☐ No Bangla and English Exit instructions in case of emergency ☐ No Bangla signs for lifts and stairs ☐ Means of Escape lack Emergency Lighting |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Post directional signs at appropriate locations. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 4/29/2019: Directional signs are not found at any floor of the factory. 1/22/2020: Directional signs are not found at any floor of the factory. 6/8/2021 (CVV3) : Directional signs are not found at any floor of the factory. |

১৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Directional signs missing ☐ No Bangla and English Exit instructions in case of emergency ☐ No Bangla signs for lifts and stairs ☐ Means of Escape lack Emergency Lighting |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelines. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ২৫-১২-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 4/29/2019: Emergency lights are not available during the visit. 1/22/2020: Emergency lights are not available during the visit. 6/8/2021 (CVV3): Emergency lights are not available during the visit. |

১৭. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Less than 1 time each month |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৭.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Ensure adequate number of Fire Drills as per the Guidelines ☐ Provide training to the Trainers ☐ Include Fire Drill and Training of the Trainers in Fire Safety Management Plan |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রয়োজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 4/29/2019: Documents regarding fire drill is not found in the factory during the visit. Fire drill is yet not conducted in the factory. 1/22/2020: Documents regarding fire drill is not found in the factory during the visit. Fire drill is yet not conducted in the factory. 6/8/2021 (CVV3): Documents regarding fire drill is not found in the factory during the visit. Fire drill is yet not conducted in the factory. |

১৮. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Non-standard Cylinder color ☐ Cylinders not monitored regularly |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৮.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 4/29/2019: Fire extinguishers are found at all floor of the factory with proper placement. 1/22/2020: Fire extinguishers are found at all floor of the factory with proper placement. 6/8/2021 (CVV3) : Fire extinguishers are found at all floor of the factory with proper placement. |

১৯. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Non-standard Cylinder color ☐ Cylinders not monitored regularly |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৯.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re-service labels. ☐ Ensure easy accessibility to fire extinguishers. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রয়োজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 4/29/2019: Maintenance tag is found with all extinguishers. Easy accessibility is found for all extinguishers. 1/22/2020: Maintenance tag is found with all extinguishers. Easy accessibility is found for all extinguishers. 6/8/2021 (CVV3) : Maintenance tag is found with all extinguishers. Easy accessibility is found for all extinguishers. |

২০. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | No water filled bucket |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২০.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Provide adequate number of additional fire-fighting equipment to meet the Factory Rules |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 4/29/2019: Additional fire fighting equipment is not found in the factory during the visit. 1/22/2020: Additional fire fighting equipment is not found in the factory during the visit. 6/8/2021(CVV3) : Additional fire fighting equipment is not found in the factory during the visit. |

২১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Non-standard fire alarm system □ Non-standard detectors |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 4/29/2019: Design drawing of central fire alarm and detection system is not found during the visit. 1/22/2020: Design drawing of central fire alarm and detection system is not found during the visit. 6/8/2021(CVV3) : Design drawing of central fire alarm and detection system is not found during the visit. |

২২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Non-standard fire alarm system □ Non-standard detectors |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings). |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ২৫-১২-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | 4/29/2019: Centralized fire alarm and detection system is not installed yet in the factory. 1/22/2020: Centralized fire alarm and detection system is not installed yet in the factory. 6/8/2021(CVV3): Centralized fire alarm and detection system is not installed yet in the factory. |