

গণপ্রছাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শুম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	রাফি সোর্সিং	
ঠিকানা	, 49, Gazipur, Tongi, Gazipur, (Tongi East, Gazipur, Dhaka)	
কারখানার কোড	GZP 549	
কালার কোড		
মল্যায়ানের ধরণ <u>অগ্নি ম</u>	ল্যাখন প্র্যবেক্সণের জারিখ	

ারনের ধরণ: অন্নি মুল্যারন	পর্যবেষ্কণের তারিখ:
<u>র্থবেষ্</u> ডণ	
বিদৰ্শন All floors evacuation areas – Evacuation pathv শ্বেষ্ণ্য does not comply with BNBC code.	ways width was 0.7 m (Aisles) which
্যাপ ছেটেম গ্যাটাগরি	
১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম The minimum clear width of the pathway sh	hould be 1.0 meter
সুগারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য লয়	
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	round floor – Sliding Steel type Doors were fitted in all the exit of the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 1.0 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন All doors on egress route – The doors in the mentioned egress route could not be open পর্যবেষ্কণ easily. Doors can be locked at any time in the direction of evacuation.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্রপ	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড	_
সমশ্সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্ত ব্য	

र्गान्नपूर्ण ex	cape route – At ground floor, 35 nos. of occupants and .1 nos exits, discharge floor it width was2.3 Meter. The minimum width of all discharge exit did not fulfilled the guirement of BNBC Code.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	There must have exit based on occupants number with minimum clear width of 1m for each exit and must comply 4mm per person of occupant.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্থক্রম	প্রযোগ্য নয়
ভূগ্রাবিকার চূড়ান্ত সমর্মীমা	<u> </u>
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

় পর্ববেষ	<u></u> વ	
	_	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ড		ore areas – Storage areas at mentioned floors did not have fire rated walls or doors.
ক্যাপ আইটেম		
ক্যা টা গরি	Ì	
৫.১. কা	ৰ্থক্ৰম	
l —		Within C.W. also Duranes and an analysis for the fire asked bording with C.
,		Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hrs fire rated barrier with 2
কাৰ্যজ্ৰ	ম	hrs fire rated door for storage area. Within 6 Months, Provide 4 hrs fire rated
		barrier with 2 hrs fire rated door for storage area.
সুপারি	শের	
ত্থ্যসূ		
কার্খা		
কাৰ্যজ	ম	
অগ্রাধি	কার	প্র্যোগ্য ন্য
চুড়ান্ত		
সিম্বর্স		
সংশোর্		
সম্মর্ম		
অগ্ৰগ	<u></u> জর	
অবস্থা		
<u> </u>		
1		

পরিদর্শন High risk rooms – High risk room (Substation) were not fire separated from production প্রব্বেষ্ণ্ডণ area.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৬.১. কাৰ্যক্ৰম

Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the কাৰ্যক্ৰম adjacent to final exit route. Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route. |সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৭. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন All evacuation pathways – Signs were not posted appropriately on all evacuation পর্যবেষ্ট্রণ pathways. ক্যাপ আইটেম

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্যাটাগরি

Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. - Illuminated কাৰ্যক্ৰম exit sign should be posted above the exit door, - It should be clearly visible at all time, - Provide directional signs wherever necessary. - All exit doors should be clearly marked for easy identification. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চডান্ড *স*भेश्रेत्रीमा সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory has no প্র্যবেষ্ণন smoke detector. ক্যাপ্	
আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰম	
Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm.Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়	
চুড়ান্ত সম্বসীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন বিবেষ্কণ	I production floors – The extinguishers were not appropriately spaced.
য়াপ মাই্টেম্	
য়াটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Place the extinguisher near the path of exit travel & easily accessible
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কার্শক্রম অগ্রাধিকার	প্রেমান্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমরসীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – The factory had পর্যবেষ্ণন only hose pipe but not provided stand pipe for fire fighting.
ক্যাপ
অ্যান্ত্রিম
ক্যাটাগরি
১০.১. কার্বক্রম
কাৰ্যক্ৰম Provide 1 riser and hose for each 1000 sqm floor area as per BNBC Code.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্ৰ
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
বিশ্বাস্থ্য -
प्रभारतीया
সংশোধিত
<mark>ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਸ਼ - </mark>
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
১১. পর্ববেক্ষণ
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – The factory had
পর্শবেষ্ণনা provided only 1.5inch hose pipe but not provided stand pipe for fire fighting.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাপরি
1/191 11 1
10. 1 Tuber

কাৰ্যক্ৰম Provide 1.5 inch hose pipe and 100 mm diameter standpipe to meet the requirement of BNBC guideline. সুপাৰিশেৰ ভুখ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিভ সময়সীমা অগ্ৰগভিৰ অবস্থা মন্তব্য

MAN_14 M	Il accessible floors / buildings and sections within the factory area – This volume of rater capacity was not sufficient for peak demand when in emergency, the water
	apacity found 1000 litters.
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্যত্র	১ ম
	lumit out to the terms of the t
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per BNBC guideline.Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation, . i.e. Water storage capacity :1900 litres x 75 min=1, 42,500 Litres.[For Each Riser]
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	থ্যোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত	
। । अर्तानिक । अध्यक्षिमा	-
	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
	<u>-</u>
১৩. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন	
প্ৰব্ৰহ্মণ D	ocument reviews – There was no fire license available on the day of assessment.
ক্যাপ	
আইটেম	

কাৰ্যক্ৰম Obtain fire license / permit from issuing authority. সুপানিশেন তথ্যসূত্ৰ কাৰ্যনান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকান প্ৰযোজ্য ন্য চূড়ান্ত সম্যমীমা সংশোধিত সম্যমীমা অগ্ৰগতিন অবস্থা মন্তব্য

১৪. পর্যবেষ্ণণ

ক্যাটাগরি

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ ক্যাপ	ocument reviews – No relevant documents found during the day of asses	ssment.
আইটেম ক্যাটাগরি		
১৪.১. কার্য্য	म्ब्र इस	
কাৰ্যক্ৰম	Obtain building approval from issuing authority	
<u>সুপারিশের</u>		
<u>ভিখ্যসূত্র</u>		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
l ├ ───	থ্যোগ্য নয়	
চুড়ান্ত	_	
<u> </u>		
সংশো <u>ধ</u> িত	_	
সময়সীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		
		<u> </u>

১৫. পর্ববে	ষ্ণ।	
	All accessible floors / buildings and sections within the factory area – No floorument found during assessment.	relevant
ক্যাপ আইটেম ক্যাটার্গা		
36.3. 3	মাৰ্শক্ৰম	1
কার্যত্র সুপারি	শের	
ভিখ্যসূ কারখ কার্বজ	नाव	
অগ্রা ^হ চুড়ান্ত	বিকার প্রযোগ্য নয়	
সম্বর্গ সংশো সম্বর্গ	<u> </u>	
অগ্রগ অগ্রগ অবস্থ	ত্ত্ব	
<u> মন্তব্য</u>		

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ D	ocument reviews – No relevant document found during the day of assess	ment.
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
וייוטויוין		
১৬.১. কার্যত	<i>म</i> ब	
কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority.	
সুপারিশের	γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ	
ত্থ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম		
	থেযোগ্য নয়	
<u>চুডান্ড</u>		
সময়সীমা		
সংশো ধি ত	_	
সম্যুসীমা অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		

.৭. পর্ববেষ্কণ			
		\neg	
পরিদর্শন ক্রানেজন Do	ocument reviews – Boiler operator license was not available.		
পর্ববেষ্কণ টি	·		
ক্যাপ আইটেম			
নাহ <i>ডেন</i> ক্যাটাগরি			
17101111			
১৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম		
aufasi	Obtain the heiler energical license from the proper inquire cutherity.		
কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
ভ গুণুত্র কারখানার			
কাৰ্যক্ৰম			
	প্রব্যোগ্য নর		
চুডান্ড			
সমশ্রসীমা			
সংশোধিত	_		
সমশ্রসীমা			
<u>অগ্রগতির</u>			
<u>অবস্থা</u>			
<u> মন্তব্য</u>			

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Document reviews – No relevant document found during assessment day.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮.১. কাৰ্যক্ৰম Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. / Fire drill কাৰ্যক্ৰম should be conducted monthly in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য