

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	এ এল সোমেটারস লি:	
ঠিকানা	2098/1, South Halishohor, Bondor, C	Chattogram-4100
কারখানার কোড	CHT001	
কালার কোড		
মুল্যার্নের ধরণ: অন্নি মূল্যার্ন		পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্ববেষ্ফণ		
Marrie Location	4th floor Minimous width of side side	is 0.70 motor, which is not fulfill the

পরিদর্শন	Location – 4th floor Minimum width of aisle size is 0.76 meter, which is not	fulfill the
17(7 %)	minimum requirement of width of evacuation pathway.	
ক্যাপ		
আইটেম		
कार्गिशह	à	
יוו וטוליו		
	7	
১.১. কা	শক্তম	
কাৰ্যক্ৰ	ম The minimum clear width of the pathway should be 0.9 meter	
সপারি	শের	
ፈ''' '		

কাৰ্যক্ৰম	The minimum clear width of the pathway should be 0.9 meter
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	02-02-2290
<u> अभग्रभाषा</u>	02-02-2010
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

विश्वास्त्र व	Location – All doors on egress route The exit doors in the egress route are collapsible security gate and inward type steel swing door and do not open in the direction of the travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	-
111111	
সংশোশিত সময়সীমা	२৯-०१-२०२२
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক	Location– All doors on egress route The exit doors in the egress route are collapsible security gate and inwar type steel swing door and do not open in the direction of the travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

able
$\overline{}$

পরিদর্শন Location– All stairs Handrail is not provided on both side of the staircase, only one side পর্যবেষ্কণ is provided.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি
דווטווין
৪.১. কার্যক্রম
Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সম্যসীমা
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতিব
অবস্থা মন্তব্য

১. পর্ববে ষ্ফণ
পরিদর্শন পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন পর্ববেষ্ণন closing door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৫.১. কাৰ্যক্ৰম
Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hour fire rated doors in all stair way to encloses for all floor with other tenants.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ
চ্ছুড়ান্ত সম্যুসীমা
সংশোধিত সমশ্মীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

	ocation – Stair 02 Both stairs are directly finished at ground floor which are open to oduction area without fire rated corridor
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for fire rated barrier for 2 hour fire rating separated corridor at ground floor.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিজ সমশ্রসীমা	22-09-2022
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

ারিদর্শন Location– Stair 02 Both stairs are directly finished at ground floor which are open to	
ৰ্শবেষ্কণ production area without fire rated corridor	
भारत	
মাইটেস্	
চ্যাটাগরি	
৷.১. কার্বজন	
Within C Months, All stairway to have direct access to outside of the factory	- l
Within 6 Months, All stairway to have direct access to outside of the factory building, which requires 2 hour fire rated construction at ground floor for fire	
separated corridor.	4
সুপারিশের	
ভিশ্যসূত্ৰ	41
<u> </u>	
কাৰ্যক্ৰম	41
অগ্রাধিকার ৬ মাস	↓
<u> </u>	
<u> </u>	41
সংশোধিত ১৭-১২-২০২২	
[प्रभवनामा विकास के विकास के विकास के किया है कि	╛╽
অগ্রগতির	
অবস্থা	╛╽
মন্তব্য	╛╽
	\perp

৮. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location – Ground floor generator room Final evacuation route of building is not protected with fire rated construction with doors at Generator room, which are located adjacent to final exit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৮ ১ কার্য	ক্রিয়

Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room , which located at the adjacent to final exit. কাৰ্যক্ৰম সুপারিশের ভূথ্যসূত্র কার্থানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 2207-09-2022 সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৯. পর্ববেষ্ণ্য		
বিশ্বস্থানা pro	cation – Ground floor generator room Final evacuation route of building is not otected with fire rated construction with doors at Generator room, which are located jacent to final exit.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৯.১. কাৰ্যক্ৰম		
কার্মক্রন	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্শক্রম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	74-75-5055	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

I.C. Z. I.
পরিদর্শন Location – 4th floor Yarn storage area is directly open to winding section at 4th floor
পর্ববেষ্ট্রণ which is not separated with fire rated barrier & door
ক্যাপ
অ্ছাট্ডেম
ক্যাটাগরি
১০.১. কাৰ্যক্ৰম
Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 2 hrs fire rated barrier with 1.5
Inrs fire rated door for storage area.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্ৰ
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত
भूमस्योमा
সংশোধিত
प्रमारीमा २৯-०१-२०२२
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্ভব্য

. পর্ববেষ্ণ্ডণ	
ারিদর্শন Are Permanent / Designated Storage areas (if adjacent to production area) separa প্রবেষ্ক্রণ with fire rated walls / doors?	itea
চ্যাপ	
শাইটেম	
চ্যাটাপরি	
১১.১. কার্বজন	
Within 6 Months, Provide 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for	\neg
storage area.	
সুপারিশের	
ত্ত্বিসমূত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যজুম	
অগ্রাধিকার ৬ মাস	
চূড়ান্ত _	
प्रभेग्नेमा	_
अश्याभिक	
प्रभावतीया । अन-अर-२०२२ 	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	\dashv
মন্তব্য	

পরিদর্শন Location– 4th floor Aisle marking is not provided at operational area. (In winding & পর্যবেষ্কণ knitting section only arrow guiding mark is provided)	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	intelling section only arrow guiding mark is provided /
১২.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	
[4@1)	
পর্ববেষ্কণ	

পরিদর্শন	Location – 4th floor & all stairways No back-up power supply provided with emergency
পর্ববেষ্ণণ	lighting for evacuation pathway $\&$ stairway.
ক্যাপ	
ज्याकराज्य	

আইটেম ক্যাটাগরি

১৩.১. কাৰ্শক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide back-up power supply with IPS or battery for emergency lighting
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
<u> </u>	_
সময়সামা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

প্রদর্শন পরদর্শন পর্ববেষ্ণন পর্বেষ্ণন পর্ব

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with কাৰ্যক্ৰম automatic fire alarm at all floor with other tenants. সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 22-09-2022 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

১৫. পৰ্যবেষ্ণণ Mবিদৰ্শন প্ৰবিদৰ্শন প্ৰবিদৰ্শন প্ৰবিদৰ্শন গৰ্মবেষ্ণণ only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

e.১. কাৰ্বক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm at all floor with other tenants.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমর্মীমা	\$9-\$2-2022
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

	ocation– 4th floor There is no power back–up system with the manual alarm system the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৬.১. কার্যত্র	PM
কাৰ্শক্ৰম	An automatic alarm systems must be provided throughout the factory with power back-up system; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	220-04-2052
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

১৭. পর্যবেষ্ফণ পরিদর্শন Location– 4th floor The number of detectors is not sufficient for coverage of the পর্যবেষ্ফণ production floors and stores as per code. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৭.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building. সুপারিশের ভঁখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত *স*মশ্র<u></u>भीभा সংশোধিত 22-04-2022 সমশ্বসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

	ctory has no provision of periodic checking of manual alarm call point, & manual
শ্ববেক্ষণ বার ক্যাপ	arm system.
অাইটেম আইটেম	
ক্যাটাগরি	
.,,,,,,,,,	
১৮.১. কার্যক্র	ञ्च जन्म
কাৰ্যক্ৰম	Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

১৯. পর্যবেষ্ণ্ডণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যন	Ī
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	İ
১৯.১. কাৰ্যক্ৰম	
পাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply for all floor.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
্ <mark>ৰাপ্ৰাধিকাৰ</mark> ৬ সপ্তাহ	+
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সমর্মীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	$\rfloor $

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	o dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
<u> พาเดเลเสโ</u>	
২০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের	,
ত্থ্যসূত্র	
কার্থানার	
কার্শক্রম অগ্রাধিকার	্রাস
<u>চুড়ান্ত</u>	9 111
সম্প্রসীমা	-
সংশোধিত	29-22-2022
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

২১. পর্যবেষ্ষণ পরিদর্শন Location– 4th floor Factory has 01 nos hose pipe at 4th floor which is not sufficent with পর্যবেক্ষণ respect to area ক্যাপ <u>আইটেম</u> ক্যাটাগরি| ২১.১. কাৰ্যক্ৰম Provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as কাৰ্যক্ৰম per RMG guideline. সুপারিশের <u>ভূখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত *স*মশ্র<u></u>भीभा সংশোধিত 29-25-5055 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ <u>ড</u> ণ	Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked periodically.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
•	
२२.১. का	ৰ্জিম
	T C
কাৰ্যক্ৰম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশে	त
ভিখ্যসূত্র	
কারখাঁন	ৰ
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিক	র প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
সময়সী	$_{T}\mid^{-}$
সংশোধি	<u>6</u>
সম্মানী	
অগ্রগতি	
অবস্থা	
মন্তব্য	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

৩. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন 🗔	here is no separate water tank for fire fighting.
শ্ব(বহুচণ	ere is no separate water tank for the lighting.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২৩.১. কার্য্য	\overline{b}
1 - 1 - 1 - 1 - 1	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	29-04-5055
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন There is no separate water tank for fire fighting.	
१र्म(नश्चन There is no separate water tank for the nighting.	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শজ্জম Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation	
সুপারিশের	
ভিশ্যসূত্ৰ	
<u> </u>	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার ৬ মাস	
চুড়ান্ত	
प्रेमेय्रीमा	
সংশোধিত ১৭–১২–২০২২	
प्रभाविका अन-अर-२०२२	
অগ্রগতির	
अवन्या	
মন্তব্য	

২ ৫. পর্যবে ষ্ফণ	
পৰিদৰ্শন পৰ্শবেষ্ফন Location – 4th foor The factory has no back – up power supply for manual	alarm system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্রম Power backup supply should be provided for fire alarm system.	
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অ্থাধিকার ৬ সপ্তাহ	
চূড়াল্ড সমশ্সীমা	
সংশোধিত সমশ্যসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

রিদর্শন ধ্বেষ্ফণ	ocation–Generator Room No visual alarm system is available at generator	room.
गुश		
াইটেম গাটাগরি		
บเดเลเม		
৬.১. কার্যত	म्ब	
কাৰ্যক্ৰম	Visual alarm should be placed at the generator room.	
<u>সুপারিশের</u>		
<u>ভূখ্যসূত্র</u>		
কাৰৃখানাৰ		
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সমশ্রসীমা		
সংশোধিত	39-04-5053	
<u>সমশ্বসীমা</u>	(0 0 1 (0 1)	
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		

২৭. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ

Ground floor is used by embroidery section of BHB Embroidery & Printing; Cigarette Agent Store; Generator of BHB Embroidery & Printing, Arise Fashion Ltd., A.N. Sweaters Ltd., R.S. Sweater Ltd., Maxim Fashion Ltd. and general store of BHB Embroidery & Printing. 1st floor is used by Arise Fashion Ltd. 2nd & 3rd floor is used by Maxim Fashion Ltd. 4th floor is used by A.N. Sweaters Ltd., 5th floor is used by R.S. Sweater Ltd. and 20% area of roof top is used by R.S. Sweater Ltd. Single fire safety management not exist.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৭.১. কাৰ্যক্ৰম

\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	Implement to a single fire safety management system with approvals from all tenants in the factory building.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	29-04-5055
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

	Factory has not conduct fire drill including with other facility located at the building
শ্ব(বঞ্চণ	(other tenancy) .
ক্যাপ	
আইন্টেম	
कार्तिश्रम	
דוויוטוניד	

২৮.১. কাৰ্যক্ৰম Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as কাৰ্যক্ৰম detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্থানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 05-05-5590 স<u>ম্বসীমা</u> অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য