

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	নিট স্টাইল কম্পোজিট লি
ঠিকানা	, 0, ( Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 558
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ	: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফ(ণর তারিখ:
. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Gr	round floor – Sliding Steel type Doors were fi	tted in all the exit of the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	ī	
কাৰ্যক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation type door, which swing outward and in the should not constrict the width of the corrido	direction of travel. Swinging of the door
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
l +	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

[
পরিদর্শন  All stairways within the factory building – Handrail was provided for only one side of  পর্যবেষ্ণণ the staircase.
ক্যাপ আইটেম
आश्राक्षम   क्यांक्षांनि
ורוויטוניץן
২.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Provide handrails on both side of each stairway ০
সুপাৰিশেৰ
্ত খ্যসূত্র
कानुभागान
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত
प्रेमेर्ग्नेमा
সংশোধিত
সমর্সীমা 📑
অগ্রগতির
অবস্থা
ুমন্তব্য
o. পৰ্যবেক্ষণ
পরিদর্শন All stairways within the factory building – Sliding Steel non fire rated doors were
The state of the s

পরিদর্শন   All stairways within the factory building – Sliding Steel non fire rated doors were
পর্শবেষ্ফণ installed without self closing option.
ক্যাপ্
<u>আই্টেস্</u>
ক্যাটাগরি
৩.১. কার্যক্রম
Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses.0
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য ন্য
চূড়ান্ত সম্বসীমা
সংশোধিত _ সম্যসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>সন্ভব্য</u>

পরিদর্শন  All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Vertical Service
পর্শবেষ্কণ Shaft was available but not separated with fire rated walls and doors.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
৪.১. কার্যক্রম
Within C Weeks Design and plan for 2 hours fire rated wells for all westign aboth
Within 6 Weeks, Design and plan for 2 hours fire rated walls for all vertical shafts
কাৰ্শক্ৰম as per requirements of BNBC guideline. Within 6 months, Implement the design for
2 hours fire rated walls for vertical shafts
মুপারিশের
ত্থ্যসূত্ৰ
कानुभागान
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চ্ডুজ্  _
प्रभेयत्रीमा
সংশো্শিত্ত
प्रमयंत्रीमा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্ভব্য
. পর্যবেষ্ফণ
পরিদর্শন  All evacuation pathways – Emergency lighting was not provided for evacuation

<ul><li>৫. পর্ববেষ্ফণ</li></ul>	
পরিদর্শন All পর্ববেষ্ফণ pa	l evacuation pathways – Emergency lighting was not provided for evacuation athway.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back—up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.0
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<del>                                   </del>	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত   সমর্মীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন All stairs within the factory building – Evacuation stairways were not provided with
প্ৰ্যবেষ্ণ্য emergency lighting.
ক্যাপ  আইটেম
ব্যাহতেশ   ক্যাটাগরি
THE ITEM
৬.১. কাৰ্যক্ৰম
The stairway should be illuminated with emergency lighting with newer back, up
The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.0
সুপারিশের
ত্থ্যসূত্
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য ন্য
চ্যুড়াল্ড   _     সমশ্সীমা
সংশোধিত
সমর্সীমা
অগ্রগতির
অব্যা
মিন্তব্য
ন. পর্যবে <b>জ্ঞ</b> ণ
পরিদর্শন   All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory did not
পৰ্যবেষ্ণ্য installed automatic detection and alarm system.
ক্যাপ
আই্টেম্
ক্যাটাগরি
৭.১. কাৰ্যক্ৰম
1.3. YITON
Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with
কাৰ্যক্ৰম   automatic fire alarm.Within 6 months, Install automatic detection system with
automatic fire alarm.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

কার্থানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর

পৰ্ববেষ্ষণ ac	I accessible floors / buildings and sections within the factory area – Manua ctivation points were not appropriately spaced.	•
ক্যাপ আইটেম		
আংভেশ ক্যাটাগরি		
ורוויוטוניי		
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	7	
<u>कर्णकरा</u>	Install Manual activation call point at all evit routes	
কার্যক্রম সুপারিশের	Install Manual activation call point at all exit routes0	
াপুগানিশেন ভিখ্যসূত্র		
কারখানার কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড		
সময়সীমা		
সংশোধিত		
সম্মাসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		
(rer		

). 17(7 <del>4</del> )
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – The alarm
প্রবিষ্ণ system did not covers the mentioned floors.
कार्य
আইটেম
ক্যাটাগরি
৯.১. কাৰ্যক্ৰম
An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm
কাৰ্শক্ৰম must be automatically triggered on detection of a fire.0
সুপারিশের
তিখ্যসূত্র
कार्बुशांनात
কাৰ্যজন
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ত     সময়সীমা
া বিশ্ববাৰ। সংশোধিত
अभ्यत्रीभा
অগ্রগত্তির
অবস্থা
মন্তব্য

of the All acceptable floors / buildings and coatings within the fortest and a start buildings
পরিদর্শন   All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory had
পর্যবেষ্কণ inadequate numbers of smoke detectors in mentioned floors.
कर्मार्थ
আইটেমু
ক্যাটাগরি
১০.১. কাৰ্যক্ষম
কাৰ্যক্ৰম Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.0
সুপারিশের
্তিশ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
<u> চুডান্ত</u>
प्रभेयत्रीमा
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্ভব্য
১ প্রয়ানমূল

১. পর্ববেষ	প্
পরিদর্শন	
পর্ববেষ্কণ	Office room – Relevant documents were not available on the day of assessment.
ক্যাপ্	
আই্টেম	
ক্যাটাগরি	
<del></del>	<del>Jas</del> t
<u> </u>	<u>የ</u> ውላ
কাৰ্যক্ৰম	periodically and maintained the record properly.0
সুপারিণ তথ্যসূত্র	
কারখাঁন কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিব	<b>ার</b> প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীঃ	ग –
সংশোধি	<u> </u>
সম্মানী	
অগ্রগতি	র
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

	accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory had no edicated fire pump or hydrant system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	Andread me pamp of flydrane system.
১২.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply. Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থ্যানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
ু চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

50.	পর্য	বেষ্ড	ণ

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Number of hose পর্যবেষ্কণ did not meet the requirement of BNBC code.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide 1 riser and hose for each 1000 sqm floor area as per BNBC Code.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Diameter of standpipe fulfilled the requirement, however the dia of first aid hose which is lowe than the BNBC code.	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
Describe 4.5 in the least refer and 400 many dispression about the market	
Provide 1.5 inch hose pipe and 100 mm diameter standpipe to meet the	
সুপারিশের	
্তিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যজন	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত	
प्रभविष्य   -	
সংশোধিত	
प्रभारतीया	
অগ্রগতির	$\overline{}$
অবস্থা	
মন্ভব্য	

<u>ে পর্ববেষ্</u> ডণ	
	round floor or roof – The water throw of jet was found 0 m distance. Hose pipe water
পর্ববেষ্কণ pi	ressure is lower than the minimum requirement of BNBC guideline.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৫.১. কার্যত্র	চম
	I
কাৰ্যক্ৰম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের	
ভূঁখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	
प्रेमेश्रेगीमा	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পৰিদৰ্শন Office room – Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked
পর্শবেষ্ফণ periodically and no relevant documents found.
ক্যাপ  আইটেম
ক্যাটাগরি
১৬.১. কার্যক্রম
The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.0
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয
ু চ্ছুড়ান্ড সমশ্বসীমা
সংশোধিত
সমর্সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
,
১৭. পর্ববেষ্ট্রণ
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – This volume of water capacity was not sufficient for peak demand when in emergency, the water capacity found 1500 litters.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

#### ১৭.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per BNBC guideline. Within 6 Months, Provide dedicated কাৰ্যক্ৰম storage tank for firefighting operation, . i.e. Water storage capacity :1900 litres x 75 min=1, 42,500 Litres.[For Each Riser] সুপারিশের ভঁখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন   All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Visual alarm পর্যবেষ্ণ্য system was not available at generator room. Which was noisy and obstructed.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
(7)-(1)-(1)
১৮.১. কাৰ্বজ্ঞম
Visual alarm system should install at generator room which area is noisy and
কাৰ্শ্জম obstructed; so that visual alarm may require.0
সুপারিশের
ত্রিশ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রশোজ্য নর
ব্ৰুজন্ত  _
<mark>저희·국게</mark>
সংশোধিত
অগ্রগতির
अवश्व
মন্তব্য
a control of the cont
১৯. পর্ববেষ্ণন
প্রিদর্শন

১৯. প্ৰ(বিষ্ণুণ	
পরিদর্শন Office room No relevant documents found during the day of assessm	nont
পর্ববেষ্ট্রন Office room – No relevant documents found during the day of assessn	nent.
ক্যাপ  আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৯.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Obtain building approval from issuing authorityO	
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
্র সমূত্র   কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য ন্য	
চুড়ান্ড     সময়সীমা	
সংশোধিত	$\exists$
সম্প্ৰসীমা -	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	$\dashv$

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Office room – No relevant document found during the day of assessment.	
ক্যাপ আইটেম		
নাহডেন ক্যাটাগরি		
২০.১. কা	ৰ্শক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority. 0	]
সুপারি(	ার	
ভখ্যসূত্র কার্খান		
কাৰ্যক্ৰম জ্ঞাঞ্চিন	া <b>চার</b> প্রযোগ্য লয়	
চুডান্ড	_	
সমর্থসী সংশোহি		
সময়সী	ना   <sup>-</sup>	
অগ্রগতি অবস্থা	র	
মন্তব্য		

. পর্ববেষ্কণ	
ারিদর্শন 1র্থবেষ্ফণ	ffice room – Boiler operator license was not available.
চ্যাপ শাইটেম্	
চ্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যত্ৰ	চম
কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority. O
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
ত গুণু <u>ণ</u> কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম জগ্ৰাঞ্চিক্ৰাৰ	থ্যোগ্য নয়
চুড়ান্ড সম্বাসীমা	- (4(4)9) 3(4)
সংশোধিত সম্বসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Office room – No relevant document found during assessment day.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

# Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. / Fire drill

detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. / Fire drill should be conducted monthly in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.0
সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ
কাৰখানাৰ
কাৰ্যক্ৰম

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর চূডান্ত সমরসীমা

সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য