

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	বেক্সিমকো ক্যাশন্স লিমিটেড
ঠিকানা	315, Beximco Industrial Park, 72, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 566
কালার কোড	

া্যারনের ধরণ: অগ্নি মূল্যারন পর্ববেক্ষনের তারিথ:	
প্ৰব্বেষ্ণণ	
গৰিদৰ্শন All stairways within the factory building – –H গৰ্শবেষ্ষণ the staircase. চ্যাপ মাইটেম্	andrail was provided for only one side of
চ্যা টা গরি	
১.১. কাৰ্বজ্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Provide handrails on both side of each sta	irway 0
সুপারিশের	
্তিখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রয়োগ্য নয়	
চুডান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত _	
न्नभः निष्	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্য All stairways within the factory building – Open type door was found.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable
কাৰ্শক্ষ Doors fir stall should be outward opening, side—swing, sell closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses.0
সুপারিশের
ত্থ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ত
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
সংশোধিত
प्रभव्यक्तीमा
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
o. পৰ্যবেষ্ফণ
Evacuation route – Final evacuation route of building was not protected from
1/19479 Invaduation areas and electrical substation, generator which was located adjacent to
প্রবিষ্কৃত্য production areas and electrical substation, generator which was located adjacent to

।श्रास्त्रकार्य br	acuation route – Final evacuation route of building was not protected from oduction areas and electrical substation, generator which was located adjacent to uth side final exit without proper fire separation.
ন্যাপ মাইটেম ন্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route. Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Lift was available পর্যবেষ্ক্য but proper fire separation not provided.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
क्राशिशास		
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ	
	Within 6 Weeks, Produce proper design and plan for 2 hours fire separation for lift wells. Within 6 months, Implement the design for 2 hours fire rated walls for lift wells	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
	প্রবোগ্য নয়	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

. পৰ্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	tore areas – Storage areas at mentioned floors did not have fire rated doors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
17101 11-1	
৫.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hrs fire rated barrier with 2 hrs fire rated door for storage area. Within 6 Months, Provide 4 hrs fire rated barrier with 2 hrs fire rated door for storage area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	থ্যোগ্য ন্য
চূডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন High risk rooms – High risk rooms (Generator, Substation) were not fire separated পর্ববেষ্ট্রণ from production area. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৬.১. কাৰ্যক্ৰম

Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the কাৰ্যক্ৰম adjacent to final exit route. Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route. |সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা <u>মন্তব্য</u>

৭. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory did not পর্শবেষ্ণন installed automatic detection and alarm system. ক্যাপ

ক্যাস আইটেম ক্যাটাগরি

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with কাৰ্যক্ৰম automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm. সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার | কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড **मेमग्रमीमा** সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

পৰিদৰ্শন পৰ্যবেষ্ষণ Document review – Relevant documents were not available on the day of assessment. ক্যাপ
আইটেম ক্যাটাগরি
৮.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্তম Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.0
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম
<mark>অগ্রাধিকার</mark> প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত
সম্প্রমীমা ⁻ সংশোধিত
সম্ব্যসীমা ⁻ অগ্রগতির
অবস্থা মন্তব্য
<u> </u>
১. পর্যবেষ্ফণ
পৰিদৰ্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory had no পৰ্শবেষ্ণন dedicated fire pump or hydrant system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৯.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply. Within 6 months, Install dedicated fire pump with কাৰ্যক্ৰম alternate backup power supply. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্সীমা অগ্রগতির অবস্থা <u> মন্তব্য</u>

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Number of hose পর্যবেষ্ণন did not meet the requirement of BNBC code.
कार्य
অ্যাইটেন
ক্যাটাগরি
וויוו וטולד
১০.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Provide 1 riser and hose for each 1000 sqm floor area as per BNBC Code.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চূড়ান্ত
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
১১. পর্ববেষ্ষণ
পরিদর্শন Main exit route – Additional firefighting equipment like sand, water & buckets were not
পৰ্শবেষ্ণণ provided at the exact location.
ক্যাপ্
আইটেম
ক্যাটাগরি
८८ ८ कार्यक्रम
1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

suppose additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting.0 মুপানিশেন ভখ্যমূত্ৰ কাৰখানান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোজ্য লয় চূড়ান্ত সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা অগ্ৰগতিৰ অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – There was no পর্যবেষ্ণনা back–up power supply for alarm system.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
১২.১. কার্বজন
কাৰ্যক্ৰম Power backup supply should be provided for fire alarm system.0
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত
<mark>ਸ਼ਁਸ਼ਸ਼ਸ਼ਸ਼ </mark>
সংশোধিত _
<u> </u>
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
১৩. পর্যবেষ্ণণ
Started All accessible floors / buildings and sections within the factory area. Visual alarm
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Visual alarm পর্যবেষ্ক্রণ system was not available at generator room. Which was noisy and obstructed.
নাপ
অ্ট্রটেম
ব্যাটাপরি
[100,000]

আইটেম ক্যাটাগরি ১৩.১. কাৰ্যক্রম কার্যক্রম Visual alarm system should install at generator room which area is noisy and obstructed; so that visual alarm may require.0 সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখালার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোজ্য লয় চুড়ান্ত সমর্যসীমা সংশোধিত সমর্যসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্ডব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ D	ocument review – No relevant documents found during the day of asses	sment.
ক্যাপ আইটেম		
সাহডেশ ক্যাটাগরি		
১৪.১. কার্যত	্বস্থ	1
কাৰ্যক্ৰম	Obtain building approval from issuing authority0	
সুপারিশের		
ত্থ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড		
मेमग्रमीमा		
সংশোধিত		
সময়সীমা	_	
অগ্রগতির		
অবস্থ <u>া</u>		
<u>মন্তব্য</u>		
		_

১. পর্যবেষ্ফ	ſ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Document review – No relevant document found during assessment day.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
וויון וטוניו	
১৫.১. কার্	<u>ক্</u> ম
কাৰ্যক্ৰম	Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. / Fire drill should be conducted monthly in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.0
সুপারিশে	a
ভখ্যসূত্র	
কার্খানা	ৰ
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিক	র প্রযোগ্য নর
<i>চুডান্ড</i>	. -
সমশ্রসীম সংশোধি	
<u>अध्याप्त</u> अध्यक्षि	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	