

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতল কর্মপরিবেশ; গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	তিগারাহ পোশাক		
ঠিকানা	, 0, ( konabari, Gazipur, Dhaka )		
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 568		
কালার কোড			
মল্যায়নের ধরণ	সুল্যায়নের ধরণ: অন্নি মুল্যায়ন পর্যবেষ্ফণের তারিখ:		
১. পর্যবেষ্ণণ			
	evacuation pathways – Evacuation pathways (Aisles/Corridor) was obstructed by apporary stored items.		
১.১. কাৰ্যক্ৰম			
কার্যক্রম । সুপারিশের ভখ্যসূত্র	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.		
কার্থানার কার্বক্রম অগ্রাধিকার	প্রযোজা ন্য		
চুডান্ত সমশ্বসীমা	-		
সংশোধিত সম্প্রসীমা	-		
অগ্রগতির			

#### ২. পর্যবেষ্ণণ

অবস্থা

পরিদর্শন   Gr	ound floor – Rolling Shutter type Doors were fitted in all the exit of the factory.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 1.0 meter.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
,	
<u> </u>	

### পরিদর্শন All doors on egress route – The doors in the mentioned egress route could not be open পৰ্শবেষ্ণণ easily. Doors can be locked at any time in the direction of evacuation. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able কাৰ্যক্ৰম from the side they serve without the use of a key. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির

#### ৪. পর্যবেষ্ণণ

অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন All stairways within the factory building – –Handrail was provided for only one side of পর্যবেষ্ণণ the staircase.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
৪.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম   Provide handrails on both side of each stairway
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্ৰ
কার্খানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য ন্য
<u>চুড়ান্ত</u>
पूर्वाङ  -   प्रमुक्तिमा
সংশাে্থিত
সমরসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
্ষিন্তব্য
৮. পর্যবেষ্ণণ
८. भाराक्य
পরিদর্শন All stairways within the factory building – – Rolling Shutter non fire rated doors were
পর্শবেষ্কণ installed without self closing option.
ক্যাপ্
আইটেম
ক্যাটাগরি
1777.11.4

# 

official M	Lateinus va viithin the feetens building. Tenenerous chateelee feeted in steinus va
	I stairways within the factory building – Temporary obstacles found in stairways pove mentioned floors.
ক্যাপ	- The fidelical floors.
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
171011111	
৬.১. কাৰ্যক্ৰয়	স
	Direct route of access to required exits should be provided through stairway which
কাৰ্যক্ৰম	are maintained free of obstructions.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	_
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থ <u>া</u>	
<u> মন্তব্য</u>	
अर्थातबात	
পর্ববেষ্কণ	
	I Stairs within the factory building - Combustible materials found in stairways on the
পৰ্যবেষ্ডণ da	ay of assessment.

পরিদর্শন   All Stairs within the factory building – Combustible materials found in stairways on the	
প্ৰ্যবেষ্ণণ day of assessment.	
कार्ने प्रति	
আইটেম  ক্যাটাগরি	
ן איז וטוקד	
৭.১. কার্যক্রম	
Direct route of access to required exits should be provided through stairney which	
Direct route of access to required exits should be provided through stairway which are maintained free of combustibles.	
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
कान्यानान	
কাৰ্যজন	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য ন্য	
চুড়ান্ড   _   সময়সীমা	
সংশাশিত্ত _	
সময়সীমা =	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
্মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Evacuation route – Final evacuation route of building was not protected from production areas and electrical substation, generator which was located adjacent to south side final exit without proper fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route. Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers কাৰ্যক্ৰম with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১. পর্যবেষ	ছব মুন
	High risk rooms – High risk rooms (Compressor) were not fire separated from production area.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগর্নি	बें  
<i>3.2.</i> ₹	াৰ্ড্স

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route. Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route.
সুপারিশের  ভখ্যসূত্র	
কার্থ্যনার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন	All evacuation pathways – Signs were not posted appropriately on all evacuation	
পর্ববেষ্ণণ	pathways.	
ক্যাপ		
<u>আইটেম</u>		
ক্যাটাগরি		
२०.२. का	১০.১. কার্যক্রম	

Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification.  মূপানিশেন ভ্যাসুত্ৰ কানখানান কাৰ্যক্ষম আমিকাৰ প্ৰযোজ্য লয়  চূড়ান্ত মন্যমীমা  সংশোধিত সম্যমীমা  অগ্ৰগতিব অবস্থা		
তথ্যসূত্র  কার্থানার কার্যক্রম  অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নার  চূড়ান্ত সম্বসীমা  সংশোধিত সম্বসীমা  অগ্রগতির	কাৰ্যক্ৰম	pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be
কাৰ্যক্রম  অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নার  চূড়ান্ত সমারসীমা  সংশোধিত সমারসীমা  অগ্রগতির	সপারিশের	
কাৰ্যক্রম  অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নার  চূড়ান্ত সমারসীমা  সংশোধিত সমারসীমা  অগ্রগতির	<u>তথ্যসূত্র</u>	
অগ্রাধিকার       প্রবিশ্বাছ্য নর         চূড়ান্ত       -         সমরসীমা       -         সংশোধিত       -         সমরসীমা       -         অগ্রগতির       -	কার্খানার	
চূড়ান্ত সম্ব্যসীমা সংশোধিত স্ব্যসীমা অগ্রগতির	কাৰ্যক্ৰম	
সম্ব্যসীমা	<u> অগ্রাখিকার</u>	প্রযোগ্য নয়
সংশোধিত সমর্মীমা অগ্রগতির	চুডান্ত	_
সম্প্ৰমীমা <sup>-</sup> অগ্ৰগত্তির	সময়সীমা	
	সংশোধিত	
	সমশ্রসীমা	
অবস্থা	অগ্রগাত্তর	
	<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	<b>মন্ত</b> ব্য	

## ১১. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন All stairs within the factory building – Evacuation stairways were not provided with পর্ববেষ্কণ emergency lighting. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

# ১১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ <u>ৰ</u> ম	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up
	supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের	
<u>তখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন   All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Emergency পর্যবেষ্ণন   lighting has no Generator / IPS as a backup power supply.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
১২.১. কাৰ্বক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Provide back-up power supply with IPS or battery for emergency lighting
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
७ गुनु     कात्रशानात
কার্যক্রম   অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
চূড়ান্ত
সম্প্রমীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

.৩. পর্যবেষ্ণণ	
9. 11(1 <del>-</del> 7-1	
	accessible floors / buildings and sections within the factory area – – Factory has no loke detector.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৩.১. কাৰ্যক্ৰয়	ম
কাৰ্যক্ৰম ।	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

	l accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory did not stalled automatic detection and alarm system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম্
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের   ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড   সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য মন্তব্য	

#### ১৫. পর্ববেষ্ডণ

পৰিদৰ্শন Main exit route – Additional firefighting equipment like sand, water & buckets were not প্ৰ্যবেষ্ণণ provided at the exact location.

ক্যাপ আইটেম

ক্যাটাগরি

# ১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

 কাৰ্যক্ৰম	Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or
111971	easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের	
ত্তখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

	roduction floors – Combustible materials were found near heat / electrical source uring operational process of factory.
	aring operational process of factory.
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
•	
১৬.১. কার্যত্র	ম
	Combustible materials should keep away from electrical appliances and all the
কাৰ্যক্ৰম	lighting in storage area must have protecting covers and wiring must be in
	conduits.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ত	
प्रभग्नीमा	
সংশোধিত	
সম্যুসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
৭. পর্যবেষ্ণণ	
ייים און אייים	
পরিদর্শন ।∆।	l accessible floors / buildings and sections within the factory area – Visual alarm
	stem was not available at generator room. Which was noisy and obstructed.
ক্যাপ	stern was not available at generator room. Which was holsy and obstructed.
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

# ১৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Visual alarm system should install at generator room which area is noisy and obstructed; so that visual alarm may require.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্বসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ Do	ocument review – No relevant document found during the day of assessr	nent.
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
וְרּווישוניי		
১৮.১. কাৰ্যত্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority.	
সুপারিশের	proper income.	
ত্ত্থ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ	প্রযোগ্য নয়	
<u> চুড়ান্ড</u>	9(117) 111	
সম্মানীমা		
সংশোধিত	_	
সময়সীমা অগ্রগতির		
অবস্থা অবস্থা		
মন্তব্য		

৯. পৰ্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ocument review – Boiler operator license was not available.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১৯.১. কার্যত্র	<u>ቅ</u> ላ	1
কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.	
সুপারিশের		
<u>ভখ্যসূত্র</u>		
কারখানার কার্বক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চূডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Document review – No relevant document found during assessment day.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাভাগাৰ	Thasi

#### Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. / Fire drill কাৰ্যক্ৰম should be conducted monthly in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য