

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ইউনিসেক্স টেক্সটাইল মিলস লি
ঠিকানা	, 0, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 573
কালার কোড	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন পর্ববেষণ Ground floor – Sliding Steel Shutter type Doors were fitted in all the exit of the factory. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি S.S. কার্বক্তম Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 1.0 meter. স্বানিশ্বন ভ্রমান্ত্র কার্যনান কার্যক্রম আধিকার প্রযোজ্য ন্য ভূজিভ্ত সমরসীমা সংশোধিত সুম্বসীমা অঞ্চাতির অবস্থা মন্তব্য	াুল্যারনের ধরণ: অগ্নি মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:	
পর্ববেছন Ground floor – Silding Steel Snutter type Doors were fitted in all the exit of the factory. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি S.S. কার্বক্রম Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 1.0 meter. সুপারিশের ক্রাথ্যসূত্র কারখানার কার্বক্রম অগ্রাধিকার প্রযোজ্য লয় চূভান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা			
আইটেম ক্যাটাগনি Associated and service a	ILAROLING TINOT - SUMING STOOL SHUTTOR TVNO LIGAR	s were fitted in all the exit of the factory.	
Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 1.0 meter. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা	আইটেম্		
কাৰ্যক্ৰম type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 1.0 meter. সুপাৰিশেৰ ভথ্যসূত্ৰ কাৰ্যনানৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয় চুড়ান্ত সমন্ত্ৰসীমা সংশোধিত সমন্ত্ৰসীমা অগ্ৰগতিৰ অবস্থা	১.১. কাৰ্যক্ৰম		
তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্তম অগ্রাম্থিকার প্রযোজ্য নর চূড়ান্ত সমর্যসীমা সংশোধিত সমর্যসীমা অগ্রগতির অবস্থা	বাৰ্শক্ৰম type door, which swing outward and in the	direction of travel. Swinging of the door	
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোজ্য নয চূড়ান্ত সম্ব্যসীমা সংশোধিত সম্ব্যসীমা অগ্ৰগতির অবস্থা			
চুড়ান্ত সমশ্যসীমা সংশোধিত সমশ্যসীমা অগ্রগতির অবস্থা			
স্টারসীমা ⁻ সংশোধিত সমরসীমা ⁻ অগ্রগতির অবস্থা	অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়		
সম্যসীমা ⁻ অগ্রগতির অবস্থা			
অবস্থা			

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন All doors on egress route – The doors in the mentioned egress route could not be open পর্যবেষ্ণ্য easily. Doors can be locked at any time in the direction of evacuation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাপৰি
ক্যাটাগরি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সমশ্যসীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা মন্তব্য
৩. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন প্রবিষ্ক্রণ Store areas – Storage areas at mentioned floors did not have fire rated walls or doors.
कार्विक्ता

আহটেম্ |ক্যাটাগরি| ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hrs fire rated barrier with 2 hrs fire rated door for storage area. Within 6 Months, Provide 4 hrs fire rated কাৰ্যক্ৰম barrier with 2 hrs fire rated door for storage area. সুপারিশের <u>ভ</u>িখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা <u> মন্তব্য</u>

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন High risk rooms – High risk rooms (Boiler / Generator / Substation / Chemical) were পর্যবেষ্ট্রণ not fire separated from production area.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the কাৰ্যক্ৰম adjacent to final exit route. Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route. |সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৫. পর্ববেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন All evacuation pathways – Signs were not posted appropriately on all evacuation পৰ্শবেষ্ক্ৰণ pathways. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাৰ্গনি

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. - Illuminated কাৰ্যক্ৰম exit sign should be posted above the exit door, - It should be clearly visible at all time, - Provide directional signs wherever necessary. - All exit doors should be clearly marked for easy identification. সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড *স*भेग्रेगीमा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

নিদর্শন All evacuation pathways – Emergency lighting was not provided for evacuation গ্ৰেষ্কণ pathway. ্যাপ ইটেম যাটাগরি
.১. কাৰ্বক্ৰম
The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back— up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য
চুড়ান্ত সম্ব্যসীমা
সংশোধিত সম্যুসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

n. পৰ্যবেষ্ <u>ড</u> ণ	
	accessible floors / buildings and sections within the factory area – – Factory has adequate number of detector. – Factory has no smoke detector.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুড়ান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৮. পর্যবেষ্ণণ

পর্ববেষ্ফণ in: ক্যাপ	l accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory did not stalled automatic detection and alarm system.
আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ত	প্র্যোগ্য ন্য
সম্বাদীমা সংশোধিত	
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

<u>ə</u> .	প্রয	<u>বেং</u>	ক্ষণ

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – There was no পর্যবেষ্কণ Manual activation points found

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৯.১. কাৰ্যক্ৰম

	Dockell Manual activation call point at all pult grades
	Install Manual activation call point at all exit routes
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

১০. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ Document review	– Relevant documents were not available on the day of assessment.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যক্ৰম	
30.3. 41734	
	ement should checked alarm call points, alarm & detection system d maintained the record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সম্বশ্নীমা	
সংশোধিত্ত সময়সীমা	
স্থান্য । অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
১১. পৰ্ববেষ্ষণ	
পরিদর্শন All accessible floo পর্যবেষ্ণণ dedicated fire pur	ors / buildings and sections within the factory area – Factory had no mp or hydrant system.
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
১১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Within 6 Weeks	s, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with
	up power supply. Within 6 months, Install dedicated fire pump with
	up power supply.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কাৰ্থানাৰ	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
। क्राज्य ।	I !

১২. পর্ববেষ্ণণ

চুড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

পর্ববেষ্ফণ do	পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Relevant পর্যবেষ্কণ documents were not available on the day of assessment.		
<u>আইটেম</u>	l : al		
ক্যাটাগরি			
১২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম		
কাৰ্যক্ৰম	Periodically check fire pumps. Maintain record properly		
সুপারিশের			
তথ্যসূত্র কারখানার			
কাৰ্যক্ৰম			
অগ্রাংশকার চুড়ান্ত	প্র্যোগ্য নয়		
সময়সীমা	-		
সংশোধিত সময়সীমা			
<u>অগ্রগতির</u>			
অবস্থা মন্তব্য			
[4/8/1)			
- 0-10			

All accessible floors / buildings and sections within the factory area - Diameter of পাৰ্দশৰ standpipe fulfilled the requirement, however the dia of first aid hose which is lower than the BNBC code. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম Provide 1.5 inch hose pipe and 100 mm diameter standpipe to meet the কাৰ্যক্ৰম requirement of BNBC guideline. সুপারিশের ভ৾খ্যসুত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Ground floor or roof – The water throw of jet was found 0 m distance. Hose pipe water প্রবস্থেণ pressure is lower than the minimum requirement of BNBC code.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটালি
कार्षेश्वि
১৪.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শজ্জম Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
भूभिक्ष Stand pipe supplying first and flose should flave fillillindin pressure of 200 Ki a.
ভিশ্যসূত্র
<u>कार्</u> न्थानात
কাৰ্যজ্জম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ত
সম্প্রমীমা । নি
। । শংশোৰ্ভ।
অগ্রগতির
अवश
মন্ভব্য

v. 17(74)
পরিদর্শন Document review – Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked পর্যবেষ্কণ periodically and no relevant documents found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১৫.১. কাৰ্যক্ৰম
The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্খানার কার্যক্রম
আ্থাধিকার প্রযোজ্য ন্য চূড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত _ সম্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

১৬. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন Main exit route – Additional firefighting equipment like sand, water & buckets were not
প্ৰবিষ্কৃণ provided at the exact location.
न्त्राव । ज्याने देश
আইটেম ক্যাটাগরি
רורוטולץ
১৬.১. কাৰ্যক্ৰম
Dravide additional fire fighting equipment like and 9 water hydrote near evit or
Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
प्रभावित्यव
ভিশ্যসূত্র
কারখাঁনার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রয়োজ্য লয়
ু চূড়ান্ত
अभ्यत्रीमा
সংশোধিত সময়সীমা
্রাপন্যাপা। অগ্রগতির
। अवग्रह्म
মন্তব্য
.৭. পর্ববেষ্ফণ
প্রিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Visual alarm

পৰ্শবেষ্ফগ|system was not available at generator room. Which was noisy and obstructed. ক্যাপ আইটেম্ ক্যাটাগরি ১৭.১. কাৰ্যক্ৰম Visual alarm system should install at generator room which area is noisy and কাৰ্যক্ৰম obstructed; so that visual alarm may require. সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্থানার কার্শক্রম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১৮. পর্ববেষ্ণণ

রিদর্শন র্ববেষ্ষণ	ocument review – No relevant documents found during the day of assess	sment.
<u>নূপ্</u>		
<u>াইটেম</u>		
য়াটাগরি		
৮.১. কাৰ্যত্ৰ	হ্ম]
কাৰ্যক্ৰম	Obtain building approval from issuing authority	
সুপারিশের	<u> </u>	
ভ৾খ্যসূত্ৰ		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত	_	
<u> त्रभग्नीमा</u>		
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অগ্রগতির		
প্রথাভন অবস্থা		
মন্ <u>ভ</u> ব্য		
,		

১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ Do	ocument review – No relevant document found during assessment day.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৯.১. কাৰ্যত্ৰ	ज्य
কাৰ্যক্ৰম	Fire drill should be conducted monthly in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	