



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	জে পি মুরগ্কা লি.
ঠিকানা	H.M Rahman Plaza (3rd Floor), 1154, DT Road, Chattogram
কারখালার কোড	CHT094
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
----------------------------------	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 3rd Floor Minimum width of aisle size was 0.60 meter, which was not fulfilled the minimum requirement of RMG guideline Minimum width of passage way was 1 meter.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	The minimum clear width of the pathway should be 0.9 meter
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	4.11.20: aisle size is lower than standard. 2.2.2021: they have rearrange their aisle size, some block still found during inspection ON 07.06.21: Aisle is still found blocked by combustible material.

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ	Location- 3rd Floor Evacuation pathways were obstructed by columns at 3rd floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
অধার্থিকার	পর্যাজ্য লব
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	In 4.11.20: Evacuation pathways were same as like before. Didn't rearrange evacuation pathways. 2.2.2021: Evacuation pathways blocked by column and boxes ON 07.06.21: Evacuation pathways blocked by column & cartoon boxes.

৩. পর্যবেক্ষণ	
পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ	Location- 3rd Floor Evacuation pathways were obstructed by knitting box table.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
অধার্থিকার	পর্যাজ্য লব
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	In 4.11.20: Evacuation pathways were obstructed by finished goods carton & knitting table. 2.2.2021: Temporary item like boxes removed from evacuation pathways ON 07.06.21: Evacuation pathways were obstructed by finished goods carton & knitting table.

৪. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All doors in egress route All exit doors in the egress route were found collapsible security gate type and was not open in the direction of the travel.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	In 4.11.20: All exit gates are collapsible gate. 2.2.2021: All exit gate contains collapsible type security gate ON 07.06.21: Didn't replace all collapsible gate.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All doors in egress route All the egress doors were found collapsible security gate type so there was chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	In 4.11.20: All exit still contain collapsible gate. 2.2.2021: Locking device found on every exits. ON 07.06.21: They havent changed all locking device from gate.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Both Stairways One side handrail was provided in the staircase.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	In 4.11.20: Handrail wasn't provided in both sides. 2.2.2021: Handrail didn't installed yet on stairways. ON 07.06.21: Both side of handarail isn't available in the factory.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Both Stairways Collapsible security gate type doors were installed, which was without self closing type at evacuation route, so stairs required fire rated self-closing door.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 2 hours fire rated doors in all stair way encloses. (Also require fire rated door at the floor occupied by other tenants)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	In 4.11.20: Collapsible security gate type doors was installed. 2.2.2021: Collapsible type gate installed on every exits. ON 07.06.21: Collapsible security type gate is available in the factory.

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Both Stairways There was no fire rated entry lobby provided in the factory building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare design for installation of fire rating smoke proof enclosure. 2 hours fire rating doors for exit should not be less than that of 4 hours fire resistance rating of the walls of the smoke proof fire rated entry lobby. (Also require fire rated entry lobby at the floor occupied by other tenants)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৬-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবারি
মন্তব্য	In 4.11.20: Factory has not prepared any design drawing for fire seperation 2.2.2021: Fire seperation design drawing created yet. ON 07.06.21: There is fire separation design darwing available in the factory.

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Both Stairways There was no fire rated entry lobby provided in the factory building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install smoke proof fire rated entry lobby at emergency stairways to separate from the area of incidence. (Also require fire rated entry lobby at the floor occupied by other tenants)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবারি
মন্তব্য	In 4.11.20: Not taking any steps for fire rated lobby. 2.2.2021: No fire rated lobby created. ON 07.06.21: They havent taken any action regarding this issue.

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 3rd Floor Aisle marking & exit signage was not provided at 3rd floor operational area as well as exit doors.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification. – Signage should be uniform.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	–
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চলিক অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	In 24.8.20: Illuminated exit sign and directional signposted on exit doors.

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 3rd Floor Emergency lighting was provided for evacuation pathway but not appropriately distributed.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	–
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৬-২০২২
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	In 4.11.20: Emergency light not available in evacuation pathway. 2.2.2021: Exit sign found but no illuminated emergency light found on floor. ON 07.06.21: Emergency light is missing in evacuation pathways.

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants)
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	In 24.8.20: Factory has submitted Fire detection design drawing in Dife on 25.9.2018

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants)
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	In 4.11.20: They have not installed automatic fire detection system but submitted design drawing on dated 25-09-2018. 2.2.2021: Automatic fire detection system isn't installed yet. ON 07.06.21: They have not installed automatic fire detection system but submitted design drawing on dated 25-09-2018.

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-3rd Floor The manual activation points were not appropriately spaced near all exit door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install Manual activation call point at all exit routes
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	In 4.11.20: They have not installed Manual activation call point at all exit. 2.2.2021:No manual call point installed yet. ON 07.06.21: Manual call point is missing in the factory.

১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-3rd Floor The alarm system was not loudly covered at 3rd floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৫. কার্যক্রম

কার্যক্রম	An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	In 4.11.20: They have not installed automatic fire detection system 2.2.2021:automatic fire alarm system isn't installed yet. ON 07.06.21: Detection system isn't installed yet.

১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- 3rd Floor Smoke detector was provided but not addressable, however the quantities of detector was only one at 3rd floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	In 4.11.20: They have not installed automatic fire detection system but submitted design drawing on dated 25-09-2018. 2.2.2021: No smoke detector found. ON 07.06.21: There is no smoke detector found in the factory.

১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	There was no periodic checking of alarm call point, alarm & detection system. However the record not maintained.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory management should be checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
অঞ্চাকার	ধর্মোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	4.11.20: There is no checking record of alarm call point, alarm & detection system. 2.2.2021: There is no checking record of alarm call point, alarm & detection system. ON 07.06.21: No action taken yet.

১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump was available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	In 24.8.20: Factory has submitted Fire protection design drawing in Dife on 25.9.2018 ON 07.06.21: Factory has submitted Fire protection design drawing in Dife on 25.9.2018 but couldn't show us any documents.

১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump was available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	In 24.8.20: Factory has not installed fire hydrant system 2.2.2021: No dedicated fire pump installed yet. ON 07.06.21: Dedicated fire pump isn't installed in the factory.

২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The performance of hose (water pressure) was not satisfactory. The throw of jet was around 1 meter.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২০.৯. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অধার্থিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	4.11.20: Factory has not installed fire hydrant system 2.2.2021: ON 07.06.21: Factory has not installed fire hydrant system

২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The hose pipe performance was not checked periodically.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২১.৯. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
অধার্থিকার	ধর্মাজ্ঞা নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	4.11.20: They didn't checked hose pipe properly. 2.2.2021: ON 07.06.21: No documents found for hose pipe checking.

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Underground reservoir capacity was 30000 liter, overhead RCC & PVC tank capacity was 16000 liter, which was used for fire fighting & domestic uses.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাঘিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	In 24.8.20: Factory has submitted Fire protection design drawing in Dife on 25.9.2018

২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Underground reservoir capacity was 30000 liter, overhead RCC & PVC tank capacity was 16000 liter, which was used for fire fighting & domestic uses.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাঘিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	In 4.11.20: Factory has not installed fire hydrant system 2.2.2021: ON 07.06.21: Didn't provide dedicated fire storage.

২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire lift was not provided in the factory building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৪. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for fire lifts equipped with approved intercommunication (including two way voice communications) with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	In 4.11.20: Factory has prepared fire seperation desgin drawing 2.2.2021: ON 07.06.21: Factory submitted design drawing to dife.

২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire lift was not provided in the factory building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Install fire lifts equipped with approved intercommunication (including two way voice communications) with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	In 4.11.20: Factory has not take any action about fire lifts. 2.2.2021:Factory has not take any action about fire lifts. ON 07.06.21: no fire lifts in the factory.

২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-3rd Floor Additional fire fighting equipment like sand & water buckets was not provided at the exit location.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	In 24.8.20:Factory has provide fire fighting equipment

২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No fire command station was provided at ground floor of the factory building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Complete full design and plan for providing fire command station equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	In 24.8.20:Factory has submitted Fire protection design drawing in Dife on 25.9.2018

২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No fire command station was provided at ground floor of the factory building.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide fire command station equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-০২-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	In 4.11.20: No fire command station in the factory. 2.2.2021: No fire command station in the factory. ON 07.06.21: There is no fire command station in the factory.

২৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-3rd Floor P. A. (Public Address) system was not provided in the factory.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	A suitable public address system should be provided for communicating to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	In 4.11.20: PA system wasn't installed. 2.2.2021: PA system isn't installed yet ON 07.06.21: PA system wasn't installed.

৩০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator Room Visual alarm was not placed at Generator Room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Visual alarm should be placed at the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
অঞ্চলিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হৰণি
মন্তব্য	In 4.11.20: Visual alarm not available on generator room. 2.2.2021: Visual alarm was not install on generator room. ON 07.06.21: Visual alarm wasn't installed on generator room.

৩১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Automatic smoke detectors with automatic fire alarm system is not provided for whole building. So single fire safety management not exist. Single fire safety management system was not available at the factory building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Implement to a single fire safety management system with approvals from all tenants in the factory building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অঞ্চলিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হৰণি
মন্তব্য	In 4.11.20; fire safety management wasn't in the factory. 2.2.2021: Fire safety management isn't implemented yet. ON 07.06.21: No fire safety management has been found in the factory.

৩২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire drill was conducted in the factory but the record was not maintained properly.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কান্সালার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অধ্যাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	In 24.8.20: Factory dosent conduct fire drill after december 2019