



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	আবক পুলওতার লি:
ঠিকানা	Kolmesshar, NU, Board Bazar, Gazipur
কারখালার কোড	GZP037
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <b>বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন</b>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: <b>—</b>
<b>১. পর্যবেক্ষণ</b>	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Temperature differences greater than 40°C were observed based on comparisons between component and ambient air temperatures. Probable causes are loose connection, over loading, multi cable at single point, rusted connection, use of improper lug, improper cable joint, improper cable bending, damage insulation, internal problem etc.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

<b>১.১. কার্যক্রম</b>	
কার্যক্রম	Make sure cables are not overloaded, properly terminated using proper lug, joints are made proper way, no rusted throughout the connection, proper cable bending, no insulation damage, single cable at single point etc. to avoid temperature rise. If necessary consult with a qualified engineer and replace cable or equipment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	All the hot points are checked and the thermal image will be provided.
অগ্রাধিকার	ধ্র্যাজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-৯০-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	14-07-2020 ( CVV-1 ) : Thermographic Report is not available. 12-10-2020 ( CVV-2 ) :

<b>২. পর্যবেক্ষণ</b>
----------------------

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Distribution boards ( including panel door ) are not properly grounded.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure all distribution boards ( including panel door ) are earthed properly using appropriate type and size of cables and the earthing cables have continuity up to main earth /earthing pit.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have already done.
অঞ্চাকার	১ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০২-০৭-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	14-07-2020 ( CVV-1 ) : Distribution boards ( including panel door ) are not properly grounded.

#### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Un-terminated cables are found inside distribution boards.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Isolate/make safe all unused cables first and then remove from distribution boards. If necessary make sure cables are properly terminated at its point of termination using appropriate size and type of lug.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have already done.
অঞ্চাকার	১ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০২-০৭-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	14-07-2020 ( CVV-1 ) : Un-terminated cables are found inside distribution boards.

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Circuits are drawn for loads without the incorporation of an overcurrent protection device.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure overcurrent protection device ( circuit breaker/fuse ) for each circuit/branch circuit.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have already done.
অঞ্চাকিকার	১ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০২-০৭-২০২২
অঞ্চাকিতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14-07-2020 ( CVV-1 ) : Circuits are drawn for loads without the incorporation of an overcurrent protection device.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Distribution boards are not free from dirt.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Isolate the panel from the electrical service and clean interior components from dust and debris. Seal all openings within the enclosure to prevent dust and debris from entering.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have already done.
অঞ্চাকিকার	চলছে
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অঞ্চাকিতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14-07-2020 ( CVV-1 ) : Distribution boards are not free from dirt.

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Earthing system has provision for inspection but inspection is not being completed yet.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide provision for inspection of all earthing system and ensure inspection is being completed and documented.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	We will complete this document soon.
অধার্থিকার	চলছে
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-৯০-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	14-07-2020 ( CVV-1 ) : Earthing system has provision for inspection but inspection is not being completed yet.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Rubber mats are not kept at required location.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure graded rubber mats are provided in front of all distribution boards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	We have already done.
অধার্থিকার	ধর্মাজ্ঞা নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	14-07-2020 ( CVV-1 ) : Rubber mats are not kept at required location.

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Instruction boards for first aid and artificial respiration are not located in the generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide Instruction board for first aid and artificial respiration in the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	We will provide first aid box and artificial respiration soon.
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-৯৯-২০৯৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	14-07-2020 ( CVV-1 ): Instruction boards for first aid and artificial respiration are not located in the generator room.

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The generator is earthed at one point only.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide two separate and distinct connections of earthing for each generator.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	We have already done.
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	14-07-2020 ( CVV-1 ): The generator is earthed at one point only.

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Distribution boards are not installed in compliant locations in terms of height.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure distribution boards are installed in compliant locations in terms of height.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have already done.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	14-07-2020 ( CVV-1 ) : Distribution boards are not installed in compliant locations in terms of height.

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Distribution boards do not have a minimum clearance.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure distribution boards have a minimum clearance of 1 m ( 39 in ) in front.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have already done.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	14-07-2020 ( CVV-1 ) : Distribution boards do not have a minimum clearance.

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Each circuit is not provided with dedicated earthing. Also there is no marking to identify earthing cables for specified circuit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide dedicated & adequate size of earthing with proper identification for each circuit and ensure continuous earth path is back to main building intake.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have already provided some boards with dedicated earthing.
অংগীকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-৯৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অংগীকৃতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14-07-2020 ( CVV-1 ) : Each circuit is not provided with dedicated earthing. Also there is no marking to identify earthing cables for specified circuit.

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Looping of cables at circuit breakers and multiple connections of cables at busbar terminal and circuit breaker terminal are observed within distribution boards.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Rewire to i) Ensure each incoming supply to an MCB/MCCB has a dedicated supply from busbar.ii) Avoid the use of multiple cables on outgoing side of MCBs/MCCBs.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have already removed some looping and multiple cables.
অংগীকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-৯৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অংগীকৃতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14-07-2020 ( CVV-1 ) : Looping of cables at circuit breakers and multiple connections of cables at busbar terminal and circuit breaker terminal are observed within distribution boards.

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Wooden bases and panel are used for mounting circuit breaker and switch control.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace wooden bases and panels with metal clad construction for mounting the circuit breaker and switch controls.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have already done.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14-07-2020 ( CVV-1 ): Wooden bases and panel are used for mounting circuit breaker and switch control.

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Electrical cables are not sized according to capacity of circuit breakers.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Consult with a qualified electrical engineer and ensure all electrical cables are sized according to capacity of circuit breakers.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have already changed some breakers and cable to capacity of circuit breakers.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14-07-2020 ( CVV-1 ): Electrical cables are not sized according to capacity of circuit breakers.

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Cable channels are not covered.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate covers on cable channels.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We have already done.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অংগগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14-07-2020 (CVV-1): Cable channels are not covered.

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Flexible cables are used for fixed wiring.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Avoid flexible cables for fixed wiring unless contained in an enclosure affording mechanical protection.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We have already done.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অংগগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14-07-2020 (CVV-1): Flexible cables are used for fixed wiring.

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Cables joints are not made in proper way.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure cable joints are made through porcelain/PVC connectors with PIB tape wound around joint in respect of conductivity, insulation and mechanical strength.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have remove the improper cable joints.
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অংগগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14-07-2020 ( CVV-1 ): Cables joints are not made in proper way.

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building structure and metal pipes are not connected with building earthing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৯. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Connect all metal in the building to the building earthing/grounding system such as metal rebar in concrete, metal frame of building, or metal water pipe etc.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have already done.
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অংগগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14-07-2020 ( CVV-1 ): Building structure and metal pipes are not connected with building earthing.

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Temperature differences of 21°C to 40°C were observed based on comparisons between component and ambient air temperatures. Probable causes are loose connection, over loading, multi cable at single point, rusted connection, use of improper lug, improper cable joint, improper cable bending, damage insulation, internal problem etc.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Make sure cables are not overloaded, properly terminated using proper lug, joints are made proper way, no rusted throughout the connection, proper cable bending, no insulation damage, single cable at single point etc. to avoid temperature rise. If necessary consult with a qualified engineer and replace cable or equipment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	All the hot points are checked and the thermal image will be provided.
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14-07-2020 (CVV-1): Thermographic Report is not available.

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Electrical single line diagram and layout drawings are not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Have a qualified electrical engineer to develop an electrical layout diagram and an as-built single line diagram detailing key components and capacity of the electrical system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will recruit a qualified electrical engineer for developing layout and as built single line diagram.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৩-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14-07-2020 (CVV-1): Electrical single line diagram and layout drawings are not available.

#### ২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Testing and inspection of insulation and earth resistance are not done.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Establish a periodical Insulation and earth Resistance Measurement Program and record the related testing data. Also ensure that insulation resistance of power cable and earth pit resistance are $\geq 5$ M $\Omega$ and $\leq 1\Omega$ respectively.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will test insulation and earth resistance soon.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৩-০৮-২০১৭
সংশ্লাপিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	14-07-2020 (CVV-1): Testing and inspection of insulation and earth resistance are not done.

#### ২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The electrical panel boards are not inspected.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Inspect electrical panel boards on an annual basis to ensure that the equipment is in good working condition.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We have already done.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাপিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	14-07-2020 (CVV-1): The electrical panel boards are not inspected.

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Service masts are not provided for overhead service cables.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৪. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure overhead service connections to a building are achieved with covered conductor and led via roof poles or service masts made of GI pipe at least 38 mm in diameter. Consult with a qualified electrical engineer before completing work.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will do as per guideline within the mentioned timeline.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৩-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-০২-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	14-07-2020 (CVV-1): Service masts are not provided for overhead service cables.

#### ২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The generator room is located adjacent to the factory building but does not have adequate fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure the generator room has adequate fire separation from the main building.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will do as per guideline within the mentioned timeline.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৩-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-০২-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	14-07-2020 (CVV-1): The generator room is located adjacent to the factory building but does not have adequate fire separation.

#### ২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Generator room is not properly ventilated.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate means of ventilation for the generator room based on the installed equipment and ensure that ventilation does not impact on fire barriers, e.g. fire dampers.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have already done.
অণ্টার্কার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-০২-২০২২
অঞ্গগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	14-07-2020 (CVV-1): Generator room is not properly ventilated.

#### ২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The generator room is not appropriately sized in order to properly access the generator to perform routine maintenance activities.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure appropriate generator room size in order to properly access the generator to perform routine maintenance activities.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will do as per guideline within the mentioned timeline.
অণ্টার্কার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৩-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-০২-২০২২
অঞ্গগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	14-07-2020 (CVV-1): The generator room is not appropriately sized in order to properly access the generator to perform routine maintenance activities.

#### ২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Cable entry and exit points are not properly sealed for the distribution boards. Also some places the panel doors have openings.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure distribution boards have no opening and all live internal components are concealed properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	We have already done.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	14-07-2020 ( CVV-1 ) : Cable entry and exit points are not properly sealed for the distribution boards. Also some places the panel doors have openings.

#### ২৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Switchboards are installed in improper place.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install switchboards in proper way or proper place to ensure safe installation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	We have already done.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	14-07-2020 ( CVV-1 ) : Switchboards are installed in improper place.

#### ৩০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Each applicable circuit is not provided with dedicated neutral. Also there is no marking to identify neutral cables for specified circuit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide dedicated & adequate size of neutral with proper identification for each applicable circuit.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have already provided some boards with dedicated neutral.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৩-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14-07-2020 (CWV-1): Each applicable circuit is not provided with dedicated neutral. Also there is no marking to identify neutral cables for specified circuit.

#### ৩১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	List and diagram of the circuits are not available for distribution boards. Also there are no means of identification mark for cables.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure each distribution board is provided with a circuit list indicating current rating of circuit and size of fuse element/ breaker. Also ensure the means of identification ( separate color coding, marking tape, tagging, or other approved means ) of cable is obtained as per circuit list.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	List and diagram will be provided for all distribution boards.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৩-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14-07-2020 (CWV-1): List and diagram of the circuits are not available for distribution boards. Also there are no means of identification mark for cables.

#### ৩২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Electrical wiring is not properly supported, and run through vertically and horizontally in the walls without having an angle.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure surface/exposed wiring are run either horizontally or vertically with proper mechanical support and avoid wiring at an angle or hanging way with improper support.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will do as per guideline within the mentioned timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৩-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	14-07-2020 ( CVV-1 ): Electrical wiring is not properly supported, and run through vertically and horizontally in the walls without having an angle.

### ৩৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Stranded conductors are not provided with proper cable terminator ( cable sockets, sleeve ferrules, etc. ).
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide cable sockets for stranded conductors having a nominal cross-sectional area 6mm <sup>2</sup> . or greater or solder together all strands at the exposed ends or are crimped using suitable sleeve or ferrules for stranded conductors having a nominal cross-sectional area less than 6mm <sup>2</sup> .
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Sockets are provided for some cables.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৩-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	14-07-2020 ( CVV-1 ): Stranded conductors are not provided with proper cable terminator ( cable sockets, sleeve ferrules, etc. ).

### ৩৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The building is over six- story or 20m high but not having cable shaft.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Calculate the number of vertical shaft required for high rise building ( over six-story or 20m ) based upon the floor area, and install accordingly. In addition ensure size of provided vertical shaft is not less than 200mm x 400mm for every 1500m <sup>2</sup> floor areas and shaft has enough provision for inspection and maintenance.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have already done.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14-07-2020 ( CVV-1 ): The building is over six- story or 20m high but not having cable shaft.

#### ৩৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Distribution boards are not marked separately for lighting and power circuit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install separate distribution boards for lighting and power circuits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will provide separate distribution boards soon.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৩-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14-07-2020 ( CVV-1 ): Distribution boards are not marked separately for lighting and power circuit.

#### ৩৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lightning protection system is not installed on the building.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Consult with an expert electrical engineer to review requirements, calculate risk index, prepare drawing etc. to make sure the building is secured against lightning. Also ensure following as per NTPA based on the building size.i ) Air termination network vertical/horizontal conductors are appropriately spaced ii ) Appropriate numbers of down conductors are installed iii ) Resistance of earth conductor within limit ( $<=10\Omega$ ).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will install lightning protection system soon.
অঞ্চলিকার	৬ গ্রাম
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৩-০৮-২০১৭
সংশাধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14-07-2020 ( CVV-1 ) : Lightning protection system is not installed on the building. No design and drawing is available even deed has not done yet.