

# গণপ্রছাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ডং ব্যাং টেক্সটাইল লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, (Kaliakair, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 582
কালার কোড	

নুল্যারনের ধরণ: অন্নি মুল্যারন	পর্যবেষ্কণের তারিখ:
১. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন Ground floor – Collapsible / Sliding Steel / Ro পর্শবেষ্ণন the exit of the factory.	lling Shutter type Doors were fitted in all
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
רוויוטונץ	
১.১. কার্যক্রম	
Replace all existing exit doors on evacuation কাৰ্শক্ৰম type door, which swing outward and in the of should not constrict the width of the corrido	direction of travel. Swinging of the door
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
আ্থাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত - সময়সীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য	
মন্তব্য	

#### ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন   All doors on egress route – The doors in the mentioned egress route could not be open পর্যবেষ্ণণ easily. Doors can be locked at any time in the direction of evacuation.
ক্যাপ
অাইটেম
ক্যাটাগরি
২.১. কার্যক্রম
Democra all la plina adoria a francial a mana allo antica de la constanta de l
Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able
from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্ৰ
<u> </u>
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চুডান্ত
प्रभाव
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
a operativ
୭. পর্ববেষ্ফণ
Cigno ware not nected appropriately as all accounting
পরিদর্শন   All evacuation pathways – Signs were not posted appropriately on all evacuation
পর্ববেষ্ফণ pathways.
ক্যাপ
অাইটেম
1 0 0 5 1
ক্যাটাগৰি

### ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. - Provide কাৰ্যক্ৰম directional signs wherever necessary. - All exit doors should be clearly marked for easy identification. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

#### ৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন A পর্ববেষ্ণ্ডণ p	ll evacuation pathways – Emergency lighting was not provided for evacuation athway.
ক্যাপ	·
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	21
0.8. 1114	
কাৰ্শক্ৰম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back—up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	ব্পুখোগ্য ন্য
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
100	
<u> </u>	
পরিদর্শন D	ocument review – Relevant documents were not available on the day of assessment.
	,
ক্যাপ আইটেম	

# ক্যাটাগরি *೬.১.* কাৰ্যক্ৰম Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system কাৰ্যক্ৰম periodically and maintained the record properly. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

#### ৬. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন	All accessible floors / buildings and sections within the factory area - Rele	/ant
	documents were not available on the day of assessment.	varic
	documents were not available on the day of assessment.	
ক্যাপ		
<u>আইটেম</u>		
ক্যাটাগরি		
৬.১. কার্	ক্রম	
- Tries	Deriodically check fire number Maintain record preparty	
কার্যক্রম		
সুপারিণ		
<u>ভিখ্যসূত্র</u>		
কার্খান		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিব	<b>চার</b> প্রযোজ্য ন্য	
চুডান্ড		
प्रभागि	ਗ $^-$	
সংশোধি	<b>6</b>	
সময়সী		
<u>অগ্রগতি</u>	**	
অবস্থা   অবস্থা		
l <del>                                    </del>		
মন্তব্য		

৭. পর্যবেষ্ণণ	
	1
পরিদর্শন Ground floor or roof – Fire pump was in under maintanance	
প্ৰবিষ্ণ divariation of roof affice pump was in under maintainance	
ক্যাপ  আইটেম	
আহডেশ  ক্যাটাগরি	
	I
৭.১. কাৰ্যজ্ঞম	
কাৰ্যজ্জম   Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.	
সুপারিশের	
তিখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	_
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য ন্য	╛
চ্ডান্ত  _	
<u> </u>	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	4
অগ্রগতির	
অবস্থা	4
মন্তব্য	

# ৮. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Document review – Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked পর্যবেষ্ণনা periodically and no relevant documents found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৮.১. কাৰ্যক্ৰম
0.0. 11 14-1
The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ড সম্বসীমা
সংশোধিত   সম্বাসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
৯. পর্ববেক্ষণ
1.1/.1/.4.h.1
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – There was no পর্যবেষ্ণণ back–up power supply for alarm system.
ক্যাপ আইটেম

ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্শক্ৰম	
	oply should be provided for fire alarm system.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসুত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নয়	
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

## ১০. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষরে	Document review – No relevant documents found during the day of assessment.	
ক্যাপ		
অাইটেম		
ক্যা <b>টা</b> গরি		
17101111		
১০.১. কার্যত	ক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Obtain building approval from issuing authority	
সুপারিশের	<b>a</b>	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>		
কার্থানার	ৰ	
কাৰ্যক্ৰম		
I -	ৰ প্ৰযোগ্য লয়	
চুডান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত		
সম্যুসীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		
C OCHERNICA		
১১. পর্যবেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ D	Oocument review – No relevant document found during assessment day.	
ক্যাপ		
<u> আইটে</u> ম		
ক্যাটাগরি		
১১.১. কার্যত্র	<u>ক্ষম</u>	
	Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings	as
	detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. / Fire drill	
কাৰ্যক্ৰম	should be conducted monthly in existing buildings as detailed under the Fire S	
	Plan & should kept record properly.	´
সুপারিশের		
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র		
কার্খানার	ৰ	
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাাধকার	র প্রযোগ্য নর	

চুড়ান্ত সম্বাসীমা সংশোধিত সম্বাসীমা অধ্যণতিব

অবস্থা মন্তব্য