

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে ভুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	আৰ্ক ওয়াশিং লিঃ	
ঠিকানা	, (Tongi East, Gazipur, Dhaka)	
কারখানার কোড	ড GZP 589	
কালার কোড		
মূল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন		পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
১. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	round floor – Sliding Steel Shutter type Doors	were fitted in all the exit of the factory.
১.১. কাৰ্যক্ৰম	7	
কাৰ্যক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 1.0 meter.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্খানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রাধি</u> কার	প্রযোগ্য নয়	
চূড়ান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত		

২. পর্ববেষ্ণণ

<u>সমশ্রস</u>ীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন All doors on egress route – The doors in the mentioned egress route could not be open			
পৰ্যবেষ্ণ্য easily. Doors can be locked at any time in the direction of evacuation.			
ক্যাপ			
আইটেম			
ক্যাউ।পরি			
THE INTERPRETATION OF THE PROPERTY OF THE PROP			
২.১. কাৰ্যক্ৰম			
Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.			
সুপারিশের			
ভিশ্যসূত্ৰ			
কারখাঁনার			
কাৰ্যক্ৰম			
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়			
চুড়ান্ত			
সংশোধিত			
प्रमुख्या			
অগ্রগতির			
অবস্থা			
মন্তব্য			
· ofcome			
୭. পর্ববেষ্ফণ			
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – There was no			
পর্যবেষ্ণা alternative backup power supply for fire pump or hydrant system.			
ক্যাপ			
অাইটেম আইটেম			
্বি।২৩েশ ক্যাটাগরি			
ן אורוטונץ			
৩.১. কার্যক্রম			

Dedicated fire pump should have own generator for alternative power backup.

৪. পর্ববেষ্ণণ

কার্যক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়

	Tan and a second of the second
পরিদর্শন	All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Diameter of
পর্ববেষ্ণ	standpipe fulfilled the requirement, however the dia of first aid hose which is lower
	than the BNBC code.
<u>ক্যাপ্</u>	
আই্টেমূ	
ক্যাটাগর্নি	
8.5. का	ৰ্থিজম
I	5 11 . 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
কাৰ্যক্ৰ	Provide 1.5 inch hose pipe and 100 mm diameter standpipe to meet the
	requirement of BNBC guideline.
সুপারি	শ্র
ভিখ্যসূ	
কার্খা	নার
কাৰ্যক্ৰ	न
অগ্রাধি	কার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
त्रेघशर्त्री	মা
সংশো	भेक
সময়সী	সা
অগ্রহার্	ৰ
অবস্থা	
মন্তবা	

৫. পর্ববেষ্ণণ পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – This volume of পাৰ্দশন water capacity was not sufficient for peak demand when in emergency, the water capacity found 50,000 litters.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per BNBC guideline.Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation, . i.e. Water storage capacity :1900 litres x 75 min=1, 42,500 Litres.[For Each Riser]
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোপিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	