

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর "সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ঢাকা ওয়াশ লিঃ
ঠিকানা	, (Tongi East, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 590
কালার কোড	

য়ার্যনের ধর	ाः अश्लि भून्यायन	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
পর্ববেষ্ণণ	*	
ারিদর্শন 1র্ববেষ্কণ G	round floor – Sliding Steel type Doors were fi	tted in all the exit of the factory.
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি		
১. কাৰ্যক্ৰ	4	
কাৰ্যক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation type door, which swing outward and in the should not constrict the width of the corrido	direction of travel. Swinging of the door
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন All doors on egress route – The doors in the mentioned egress route could not be open পৰ্যবেষ্ণ্য easily. Doors can be locked at any time in the direction of evacuation. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২.১. কাৰ্যক্ৰম Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able কাৰ্যক্ৰম from the side they serve without the use of a key. O সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

ভ.	7	(4 :	কণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ

Evacuation route – Final evacuation route of building was not protected from production areas and electrical substation, generator which was located adjacent to south side final exit without proper fire separation.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৩.১. কার্যক্রম

Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the কাৰ্যক্ৰম adjacent to final exit route. Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড **मेमग्रमीमा** সংশোধিত **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	ore areas – Storage areas at mentioned floors did not have fire rated walls or doors.
ক্যাপ্ 📗	
আই(টম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hrs fire rated barrier with 2
কাৰ্যক্ৰম	hrs fire rated door for storage area. Within 6 Months, Provide 4 hrs fire rated
' ' ' '	barrier with 2 hrs fire rated door for storage area.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কাৰ্খানাৰ	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
স্থান্য সংশোধিত	
भूग । अभग्रमीमा	-
অগ্রগতির	
অবস্থ <u>া</u>	
মন্তব্য	

G 17(1494)
পরিদর্শন High risk rooms - High risk rooms (Boiler / Generator / Substation / Chemical) were
পর্যবেষ্ণনা not fire separated from production area.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাপরি
17101 11 1
৫.১. কাৰ্যক্ৰম
Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the
কাৰ্শক্ৰম adjacent to final exit route.Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্ৰ
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
ব্ৰুজন্ত _
प्रभंत्रप्रीमा
সংশোধিত
অগ্রগতির
अवश्वा
মন্তব্য

		l evacuation pathways – Signs were not posted appropriately on all evacuation
L,	শ্ৰব্যস্কণ pa	atnways.
7	চ্যাপ	
7	শাইটেম l	
-	চাটাগরি	
_	. , ,	
1	৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
	কাৰ্যক্ৰম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification.0
	্বিপারিশের ভিখ্যসূত্র	
	কারখানার কার্যক্রম	

৭. পর্ববেষ্ণণ

চুডান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্টব্য

অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়

পৰিদৰ্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory had পৰ্যবেষ্ণণ inadequate numbers of smoke detectors in mentioned floors.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.0
সুপারিশের
ভখ্যসূত্র
কারখানার
কার্যক্রম

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর

চূড়ান্ত
সমর্যসীমা

সংশোধিত
সমর্যসীমা

অগ্রগতির
অবস্থা

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ocument review – Relevant documents were not available on the day of assessment.
ক্যাপ আইটেম ক্যাট্যবি	
ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	7
কাৰ্যক্ৰম	Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.0
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	
১. পর্যবেষ্ষণ	

. INTVI
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Diameter of standpipe fulfilled the requirement, however the dia of first aid hose which is lower than the BNBC code.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৯.১. কাৰ্যক্ৰম
Provide 1.5 inch hose pipe and 100 mm diameter standpipe to meet the requirement of BNBC guideline.0
সুপারিশের ভথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
্বামিকার প্রযোজ্য ন্য চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মিন্তব্য

১০. পর্যবেষ্কণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	round floor or roof – There were no way to check the water pressure
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
১০.১. কার্য্য	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	r
কারখানার কার্বক্রম	
	ব প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	_
সম্প্রমীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

১১. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন Document review – Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked	
পর্ববেষ্ণ্য periodically and no relevant documents found.	
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
১১.১. কাৰ্যক্ৰম	
	7
The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and	
	4
সুপারিশের	
ভ্ৰণ্যসূত্ৰ	_
কার্খানার	
কাৰ্যজন	
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়	
চুড়ান্ত	7
प्रेमेय्रीमा	
সংশোধিত	7
त्रम्युत्रीमा -	
অগ্রগতির	1
অবস্থা	
মন্তব্য	1

১২. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন Main exit route – Additional firefighting equipment like sand, water & buckets were not পর্যবেষ্ণনা provided at the exact location.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১২.১. কাৰ্যক্ৰম
a र . अ । भाग्यम
Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting.0
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চ্চুড়ান্ত
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
সংগ্ৰা মন্তব্য
১৩. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন Production floors – Combustible materials were found near heat / electrical source পর্যবেষ্ক্রণ during operational process of factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Combustible materials should keep away from electrical appliances and all the lighting in storage area must have protecting covers and wiring must be in conduits.0
সুপারিশের	
<u>ভূখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ত সম্যুসীমা	_
সংশোধিত সম্বসীমা	_
অগ্রগতি র	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Oocument review – – There was no fire license available on the day of ass	essment.
ক্যাপ		
<u>আইটেম</u>		
ক্যাটাগরি		
১৪.১. কার্য	<u>ক্</u> ষ	
কাৰ্যক্ৰম	Obtain fire license / permit from issuing authority.0	
সুপারিশের	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
ভখ্যসূত্র		
কারখানা কার্যক্রম		
	ৰ প্ৰযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত সমরসীমা		
<u>অগ্রগতিব</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

. পর্ববেষ্ফণ		
শ্বিদর্শন │ _D	ocument review - No relevant documents found during the day of asses	sment.
17(720)		
গাপ্		
<u> </u>		
গ্যাটাগরি		
		_
.৫.১. কার্যত্র	<i>ब्र</i> व्ह	
কাৰ্যক্ৰম	Obtain building approval from issuing authority0	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কারখানার	τ 	
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	থ(বাজ্য নর	
চুডান্ত		
मॅभेश्मीमा		
সংশোধিত		
সময়সীমা	_	
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		
1 61		

ПЯ	
<u>াই্টেম</u>	
<u> </u>	
৬.১. কাৰ্যক্ৰম	ন
কাৰ্যক্ৰম (Obtain the boiler license from the proper issuing authority. O
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র কারখানার	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার <i>গ্</i>	- পথোজা নথ
চুড়ান্ত চুড়ান্ত	4(11-1) 111
४५७ । সময়সীমা ।	-
সংশোধিত	
भगग्रमीमा	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অব শ্বা	
মন্তব্য	

. পর্ববেষ্ণণ	
14(4204	ocument review – Boiler operator license was not available.
চ্যাপ শাইটেন চ্যাটাগরি	
-	Ti di
১৭.১. কাৰ্যত্ৰ) *
কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority. 0
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	থ্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Document review – No relevant document found during assessment day.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮.১. কাৰ্যক্ৰম Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. / Fire drill কাৰ্যক্ৰম should be conducted monthly in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.0 সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য