

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ইউনিক হ্যান্ডিক্রাফ্টস লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 599
কালার কোড	

নুল্যার্যনের ধরণ: অগ্নি মূল্যার্যন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ ক্যাপ	re fitted in all the exit of the factory.
আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Replace all existing exit doors on evacuatio কাৰ্যক্ৰম type door, which swing outward and in the should not constrict the width of the corrido	direction of travel. Swinging of the door
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়	
চুড়ান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সমশ্সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

২. পর্ববেষ্ণণ

	I doors on egress route – The doors in the mentioned egress route could not be open asily. Doors can be locked at any time in the direction of evacuation.
ক্যাপ	asily. Deers can be recited at any time in the ameeters of evacuation.
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	T
কাৰ্যক্ৰম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
1	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	
	·
পর্ববেষ্কণ	
	I stairways within the factory building – Handrail was provided for only one side of the staircase.
ক্যাপ আইটেম	
অাখডেশ ক্যাটাগরি	

Provide handrails on both side of each stairway

৪. পর্ববেষ্ণণ

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখালার কার্বক্রম

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়

	stairways within the factory building – Swinging Steel / Open type non fire rated pors were installed without self closing option.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
[1719] [11]	
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	To the second se
কাৰ্যক্ৰম	Doors in stair should be outward opening, side–swing, self closing, non–lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চূডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

で、17(7499	
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	southing would . Final our suching would of building our materials dead from
	acuation route – Final evacuation route of building was not protected from
lastranta pro	duction areas and electrical substation, generator which was located adjacent to
SOU	ith side final exit without proper fire separation.
ক্যাপ্	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with
	2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the
	adjacent to final exit route. Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers
	with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the
	adjacent to final exit route.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ড	
प्रभेयत्रीमा	
সংশোধিত	
प्रभग्नत्रीमा	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্ত ব্য	

৬. পর্ববেষ্ফণ

৫. পর্যবেষ্ট্রণ

পরিদর্শন High risk rooms – High risk rooms (Generator / Substation) were not fire separated প্রব্যেষ্ট্রণ from production area.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৬.১. কাৰ্যক্ৰম

Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the কাৰ্যক্ৰম adjacent to final exit route. Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route. |সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা <u> মন্তব্য</u>

৭. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory did not পর্ববেষ্কণ installed automatic detection and alarm system.
ক্যাপ

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with কাৰ্যক্ৰম automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm. সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার | কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড **मेमग्रमीमा** সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

৮. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন Document review – Relevant documents were not available on the day of assessment.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপাৰিশেৰ
ভিশ্যসূত্র কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রথোজ্য নর
চ্যুড়াল্ড _ সমশ্বসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
৯. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – There was no পর্যবেষ্ণণ alternative backup power supply for fire pump or hydrant system.
ক্যাপ
আইটেন ক্লেট্ৰেলি

ক্যাভাগার| ৯.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Dedicated fire pump should have own generator for alternative power backup. সুপারিশের ভ্খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত <u>भूभग्र</u>भीभा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১০. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Relevant পর্যবেষ্ণণ documents were not available on the day of assessment.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১০.১. কাৰ্যক্ৰম
The state of the plant of the property of the
কাৰ্যজ্জম Periodically check fire pumps. Maintain record properly
সুপারিশের
ভিষ্যসূত্ৰ
कार्रथांनार
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য ন্য
চূড়ান্ত
प्रभेदिनीमा
সংশোধিত
प्रभवनीया
অগ্রগতির
অবস্থা
্ষন্তব্য
১১. পর্ববেষ্ফণ
Chandring and first old becoming undergroup and short old becoming undergroup and the short of
পরিদর্শন Document review – Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked পর্যবেষ্ণ্য periodically and no relevant documents found.
कार्ष
আইটেম

ক্যাটাগরি ১১.১. কাৰ্যক্ৰম The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and কাৰ্যক্ৰম properly tagged. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুড়ান্ত <u>भूभग्र</u>भीभा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Visual alarm পর্যবেষ্কণ system was not available at generator room. Which was noisy and obstructed.		
ক্যাপ		
আইটেমু		
ক্যাটাগরি		
	_	
১২.১. কাৰ্যক্ৰম		
Visual alarm system should install at generator room which area is noisy and	٦	
কাৰ্কিস obstructed; so that visual alarm may require.		
সুপারিশের	11	
ভিশাসূত্র		
কারখাঁনার	11	
বাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার প্রশোজ্য নয়]	
চূড়ন্ত		
प्रभेग्रेप्रीमा	↓	
সংশোধিত		
সম্প্ৰসীমা	4	
অগ্রগতির		
অবস্থা	-	
মন্তব্য	۱ ا	
- coloring t		
৩. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন Desument review. No relevant desuments found during the day of accessment	\Box	
পর্যবেষ্ণ্রণ Document review – No relevant documents found during the day of assessment.		
ক্যাপ		
আইটেম্		
ক্যাটাগরি		
১৩.১. কার্যক্রম		
কাৰ্শক্ৰম Obtain building approval from issuing authority		
पूर्वावित्यव		
তিখ্যসূত্র		
<u>कार्ब्य</u> कार्ब्य कार्ब कार्य कार्ब कार्य कार्ब कार्य		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার প্রয়োজ্য নয়		
চূড়ান্ত		
अभ्यः अभि		
সংশোধিত		
সমরসীমা ⁻ অগ্রগতির		

অবস্থা মন্তব্য