

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ম্যাটাডোর সেভিং ইন্ডাঞ্ <u>দ্</u> রিজ
ঠিকানা	63, nilamabara Saha Road, Hazaribagh, Dhaka, (Hazaribagh, Dhaka, Dhaka)
কারখানার কোড	CDHK003
কালার কোড	

্ল্যায়নের ধর	় অগ্নি মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
. পর্ববেষ্ণণ		
	emporary stored items were found to the path p shed, 5th Floor, 4th Floor.	nways of main production building at roof
ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰঃ	1	
কাৰ্যক্ৰম	Remove all temporary stored items from eventure all evacuation pathways shall be free	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	প্রযোগ্য নয় –	
সংশোধিত সমরসীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
<u> মন্তব্য</u>		

রদর্শন E>	kit doors were not swing in the direction of travel. Location– Main Production buildir
1(1201)	
য়াপ ইটেম	
।২(৬°। গটাগরি	
7101 1111	
১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্যক্ৰম	Arrange exit doors on evacuation routes with side hinged type door, which swing
	outward and in the direction of travel.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
<u> </u>	
<u> भूभग्रभी</u> भा	-
সংশোধিত	
সময়সীমা	08-09-2028
	শুরু হুর্নন
অগ্রগতির	

<u>৩. পর্ববেষ্</u>কণ Egress doors, gates, Collapsible gates, Sliding doors with locking features were পরিদর্শন provided at building exits, exit stairs, along egress routes and exit discharge. Location-পর্ববেষ্ণণ Main Production building ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Remove all locking device from all egress doors. All exit doors should be open-কাৰ্যক্ৰম able from the side they serve without the use of a key. সুপারিশের ভ**খ্যসুত্র** কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 8505-60-80 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ At 4th and 5th floor exit door found less than 1 meter which did not comply the code. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory shall ensure the minimum width of emergency exits 1meter per exit as per
	code.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	08-09-3038
সময়সীমা	00 01 7070
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হ্ৰনি
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৫. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন A handrail was not provided on both sides of the staircase. Location – Main production পর্ববেষ্কণ building ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Stairways shall have continuous guards on both side along the direction of travel and a continuous handrail shall be provided with inner edge guard. Handrails height on stair shall be not less than 860 mm and not more than 960 mm above the surface of the tread, measured vertically from the top of the rail to the outer edge of the tread.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-09-2028
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	read/riser relationship was not consistent on all stairways.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Sum of two risers and one tread excluding nosing dimension shall not be less than 610 mm and not more than 648 mm. All Risers and Treads shall be identical in consecutive two flights starting from one floor to another floor. Difference between two consecutive risers or treads shall not be more than 5 mm.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	08-09-2028
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি

প্যবেষ্ণণ	
	ne stairs were not protected by fire rated construction and fire rated self closing pors. Location: Main production building
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি	
<u>'</u>	•
৷.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম	Prepare design and installed fire rated self-closing doors at required location as per code.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-09-2028
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	

মন্তব্য

স্প্ৰিষ্কৃণ Electrical Distribution boards were found besides the stairways without fire separation. ক্যাপ শাইটেম্		
শাইটেম কাটাগরি b. ১. কার্যক্রম Electrical Distribution boards shall be removed from the stairwells. Stairways shall be free from any kind of obstruction at any time. সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কার্যধানার কার্যক্রম শুড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিভ সমরসীমা মংশোধিভ সমরসীমা অগ্রগতির ভ্রক হবলি	পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	ectrical Distribution boards were found besides the stairways without fire separation.
চ.১. কাৰ্যক্ৰম Electrical Distribution boards shall be removed from the stairwells. Stairways shall be free from any kind of obstruction at any time. সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কান্ত্ৰশানান কৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সমন্যমীমা সংশোধিত সমন্যমীমা অগ্ৰাতিন অগ্ৰাতিন অব্যা	ক্যাপ	
চ.১. কাৰ্যক্ৰম Electrical Distribution boards shall be removed from the stairwells. Stairways shall be free from any kind of obstruction at any time. সুপানিশেন ভখ্যসুত্ৰ কাৰ্যনান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য নয় চূড়ান্ত সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা অগ্ৰগতিন অব্যা	<u>আইটেম</u>	
Electrical Distribution boards shall be removed from the stairwells. Stairways shall be free from any kind of obstruction at any time. সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কানখানান কাৰ্যক্তম অগ্ৰাধিকান প্ৰশোজ্য নত্ৰ চূড়ান্ত সমন্বসীমা সংশোধিত সমন্বসীমা অগ্ৰাভিন অবস্থা ত্বিক হ্বনি	ক্যাটাগরি	
Electrical Distribution boards shall be removed from the stairwells. Stairways shall be free from any kind of obstruction at any time. সুপারিশেন ভখ্যসূত্র কারখানান কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর চূড়ান্ড সমর্যসীমা সংশোধিত সমর্যসীমা অগ্রাভিন শুক হর্বনি		
be free from any kind of obstruction at any time. সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কাৰখানান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিজ সময়সীমা অগ্ৰাভিন অবস্থা অব্ৰুগ্ৰাভিন অবস্থা	৮.১. কাৰ্যক্ৰ	
জ্যাসূত্র কারখানার কার্যক্রম জ্ঞাধিকার প্রযোজ্য নর চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিজ সমরসীমা অগ্রাতির অবস্থা	কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোজ্য লয চুড়ান্ত সমস্ত্ৰমীমা সংশোধিজ সমস্ত্ৰমীমা অগ্ৰগতিৰ অবস্থা	1 -1	
চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোশিত সমস্সীমা অগ্রগতির অবস্থা	1 1	
স্টান্ত্ৰসীমা	অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নয়
সময়সীমা ^{১১–১৯, ৭০} অগ্রগতিব অবস্থা অবস্থা	চুডান্ত	_
অবস্থা ত্রিক হ্রাণ		07-07-7940
মন্তব্য		শুৰু হ্ৰ্যনি
	<u>মন্তব্য</u>	

্. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	tairway was terminated through corridors and directly to floor without fire separation.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	All stairways shall be terminated directly to outside or via a fire separated corridor.
সুপারিশের	
ভূথ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুক হর্মনি
। প্ৰথ মন্তব্য	
[-100 1)	1

পরিদর্শন Evacuation route of building was not protected with fire rated construction from
পর্যবেষ্কণ electrical substation, which located adjacent to stair.
ক্যাপ
<u>আইটেম</u>
ক্যাটাগরি
১০.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Provide fire rated barriers with fire rated door at electrical substation room as per code.
সুপারিশের
তিখ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার ৬ মাস
চূড়ান্ত
সংশোধিত
সময়সীমা তিও-০১-১১৭০
অগ্রগতিব
অবস্থা শুৰু হ্যনি
<u>মন্তব্য</u>
১. পর্ববেষ্ণন
1-4-Y/1 1 · •

পরিদর্শন During the assessment, we have found Hoist way (cargo lift). It was not separated পৰ্শবেষ্ণণা from the production floor. Location: Main production building ক্যাপ আইটেম্ ক্যাটাগরি ১১.১. কাৰ্যক্ৰম The factory shall provide proper fire separation by fire rated walls and fire rated কাৰ্যক্ৰম doors for the lift as per Code. সুপারিশের <u>ত্থ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

নাহন্টেম নাইটেম নাটাগনি বিশ্ব স্থানিশেন ভখ্যসূত্ৰ
২.১. কাৰ্যক্ৰম The storage area shall be fire separated with fire rated walls and fire rated doors according to the code. মুপারিশের ভখ্যসূত্র
কাৰ্যক্ৰম The storage area shall be fire separated with fire rated walls and fire rated doors according to the code. সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ
according to the code. সুপারিশের ভিখ্যসূত্র
তিখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার ৬ মাস
চুড়ান্ত সম্যমীমা
সংশোধিত সমর্সীমা ^{০১–০১–১১৭০}
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	At Roof top shed compressor room was not fire separated. At Ground floor generator room was not fire separated from other occupancy. At ground floor substation room found without fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	The factory shall construct fire rated wall and install fire rated doors at compressor room , generator room and substation room as per code.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	02-02-229
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হ্রানি
অবস্থা	
মন্তব্য	

১৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন In main production building,slab penetration was found. The penetrations were not পর্যবেষ্ষণ sealed or protected by fire rated materials.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১৪.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Ensure prevention of fire and smoke propagation through penetration by providing
141 1424	fire rated material to seal the openings as per code.
সুপারিশের	
1 ~	
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	08-09-2028
সমশ্রসীমা	08-04-4048
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হ্রানি
অবস্থা	1°11°7 °4°01
<u> মন্তব্য</u>	

১৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Aisle mark & exit signage is not provided at all floor operational area as well as exit পর্যবেষ্কণ doors. Location – Main Production building
ক্যাপ

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

	Described and the control of the con
	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation
	pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated
কাশক্রম	exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all
	time, - Provide directional signs wherever necessary All exit doors should be
	clearly marked for easy identification. – Signage should be uniform.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ড	
সমর্মীমা	
সংশোধিত	07-07-7940
সময়সীমা	02-02-2010
অগ্রগতির	শুৰু হ্ৰানি
<u>অবস্থা</u>	[
<u> মন্তব্য</u>	

_		
পার	পিৰ্শন Er	nergency lighting was not provided for all evacuation pathways. Location– Main
পর্য	বেষ্ফণ Pr	oduction building
ক্যা	প	
আ	ইটেম্	
ক্যা	টাগরি	
	,	
20	.১. কাৰ্যত্ৰ	চ্ম
۱г		The factory shall install the emergency lights at evacuation pathways to ensure
₹	চাৰ্যক্ৰম	
╽╘		appropriate illumination as per code.
1 1 '	নুপা রিশের	
<u> </u>	<u> ছখ্যসূত্র</u>	
マ	চার্খানার	
	<u> চাৰ্যক্ৰম</u>	
ख	শ গ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
Ę	্বডান্ড	
	भेग्गिमीमा	
2	<u> </u>	.00.2.20
	া মর্মীমা	08-09-2028
	মগ্রগতির	m-r = mr
ख	শবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
2	ন্ ডব্য	
Ľ		

<u> </u>	
	cuation stairways were not appropriately illuminated by emergency lighting. ation– Main Production building
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
	vacuation stairways shall be appropriately illuminated with emergency lighting.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকা র ৬	সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	
[अभग्रमाभा	8-09-2028
অগ্রগতির অবস্থা	৪ৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	

পরিদর্শন Emergency lighting was not provided for all evacuation pathways. Location– Main পর্শবেষ্ষণ Production building ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্বক্ৰম	Provide back-up power supply with IPS or battery for emergency lighting. The illumination of exit signs and the lighting of the means of escape and exit access shall be powered by an alternate or emergency system to ensure continued illumination for a duration of not less than 30 minutes after the failure of the primary power supply.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	

১৯. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	No. Automatic fire detectors and alarm system were not provided in the entire factory.
ক্যাপ আইটেয়	
ক্যা টা গরি	

১৯.১. কাৰ্যক্ৰম

	Prepare design drawings based on hazard criteria, building height and floor area as
কাৰ্যক্ৰম	per guideline and also installed fire detection and alarm system according to the design.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	

২০. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	utomatic detection & alarm system were not provided in the entire factory.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
171-1 11 1	
२०.১. कार्य	<u>ক্ষ</u>
l ———	Install an automobile fire alarms and detection auctomobile accordance with the and
কাৰ্শক্ৰম	Install an automatic fire alarm and detection systems in accordance with the code to fulfill the requirements.
সুপারিশের	1
ভূথ্যসূত্ৰ	
কারখানা	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকা	ৰ ৬ মাস
<u> চুডান্ড</u>	
সম্প্রসীমা	
সংশোধিত	
সমর্সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হৰ্যনি
<u>অবস্থা</u>	¹
<u> মন্তব্য</u>	

২১. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	he manual activation points were not installed. Location: Main production building
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২১.১. কার্যত	ক্ষ
কাৰ্যক্ৰম	The manual activation call point should be installed at all exit routes of the building as per design.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্বখানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	১ মপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	08-09-2028
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মান
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্যবেষ্কণ	stem. Location: Main production building
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২২.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শজ্জম An automatic alarm system shall be	installed throughout the factory.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ত সম্মানীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

The factory did not install an automatic fire detection and alarm system. As per floor শান্ধশান area, floor height and hazard criteria an automatic fire detection and alarm system is required in the factory. ক্যাপ আইটেম |ক্যাটাগরি| ২৩.১. কাৰ্যক্ৰম The factory shall install fire detection and alarm system which covers the কাৰ্যক্ৰম production floors and storage areas, etc. as per code. সুপারিশের ভ৾খ্যসুত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 8505-60-80 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

২৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	During the assessment we did not find an alarm call point, alarm and detection system.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
२8.১. ₹	ার্যক্ষ
10.0.1	1 1901
কাৰ্যক্ৰয়	system with maintaining record properly after installing the system.
সুপারি(তথ্যসূত্র	
কার্থা কার্যক্র	
I -	গার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসী	মা
সংশো ^র সমশ্রসী	
অগ্রগতি অবস্থা	স্ব শুক্ হয়নি
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন As per visual inspection, right numbers of fire extinguishers were present in the factory পর্যবেষ্ণণ during inspection but not re fill date, inspection checklist were properly tagged. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি २৫.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Provide fire extinguishers that meet the requirements of the code. Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/reservice labels/refill data. Ensure easy accessibility to fire extinguishers.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যানি
<u> মন্তব্য</u>	

২৬. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Fire pump or hydrant system was not available in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The factory shall take an initiative dedicated fire pump or hydrant system – Prepare, design, drawing of the fire pump system or hydrant system based on hazard criteria also hydraulic calculation of the system which meet the requirement and will be installed pump system follow NFPA-20 guideline as per code.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বানি
মন্তব্য	

২৭. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Fire pump or hydrant system was not available in the factory.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

২৭.১. কাৰ্যক্ৰম

	The factory shall prepare design & drawing of the dedicated fire pumps system with alternative power backup & shall be installed as per code.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	08-09-2028
[મુખ્યમાં મા	
<u>অগ্রগতির</u>	শুক হ্বনি
<u>অবস্থা</u>	○ 4º < 4 1°
<u> মন্তব্য</u>	

২৮. পর্ববেষ্কণ

afacia I	
গান্বপশ্ৰ প্ৰব্যবেষ্ক্ৰণ	re pump or hydrant system was not available in the factory.
<u>। ।(। ५० ।</u> চ্যাপ	
শাইটেন শাইটেন	
নাহডেন চ্যাটাগরি	
rolor II II	
২৮.১. কাৰ্যত্ৰ	হ্ম
কাৰ্যক্ৰম	After completing installation of fire pump or hydrant system factory shall maintain
	a periodic checking and maintaining record properly.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	02-02-2290
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হ্যানি
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

২৯. পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	he factory did not install the fire hose system in the factory premises.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
		_
২৯.১. কার্য্য	<u> </u>	
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall prepare proper design and plan also demonstrate it. Install required number of hose which meet the requirements of the code in all floor areas.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	ৰ ৬ মাস	
চুড়ান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি	
মন্তব্য		

পরিদর্শন During the assessment, we did not find first aid hose and standpipe system within the প্রব্যেজ্ঞ factory.

ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

The hose connection to a standpipe for large stream shall be at least 100 mm nominal. The size of first aid hose shall be 38 mm nominal. The hose length shall not be more than 30 m.

সুপারিশের

সুপারিশের তথ্যসূত্র
কারখানার কার্যক্তম
আধিকার ৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত
সমরসীমা
সংশোধিজ
সমরসীমা
অঞ্জাতির
অব্যাহ
বিবাহ
বিব

৩১. পর্ববেষ্ণন
পরিদর্শন
পর্ববেষ্ণন
During the assessment, hose system was not available in the factory.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাউাগনি

৩১.১. কাৰ্যক্ৰম Prepare a proper design and plan for the Standpipe and hose system. The factory কাৰ্যক্ৰম shall install standpipe & hose system which will comply with the code requirements for supply of water with required pressure at top most hose connections. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত 07-07-7990 সময়সীমা **অগ্রগতির** শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন S পর্শবেষ্কণ	tandpipe and hose system were not available in the factory.
ক্যাপ আইটেম	
নাহডেন ক্যাটাগরি	
৩২.১. কার্য	<u>ক্</u> ষ
কাৰ্শক্ৰম	The factory shall maintain testing, inspection and maintenance documents of standpipe and first aid hose system periodically after installing the system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থ্যনার কার্বক্রম	
	প্রথোজ্য নর
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	

প্ৰব্যক্ষণ বিদৰ্শন Th	ere was no dedicated water reservoir for fire fighting.
गुर्व्यक्ता गुर्व	
াইটেম গাটাগরি	
৩.১. কার্ <u>থ</u>	ANI
9.3. TITE	P ^M
কাৰ্যক্ৰম	Prepare plan and design for dedicated water storage tank & construct it which meets the peak demand period firefighting.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
<u>মন্তব্য</u>	

o Cook Ia	
	Iditional firefighting equipment like sand & water buckets was not provided at
	quired exit location.
ক্যাপ্	
আই(টেম্	
ক্যাটাগরি	
৩৪.১. কাৰ্যত্ৰ	<u>ञ</u> ्च
	The factory shall engine adequate number of additional fine fighting assistant
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall ensure adequate number of additional fire-fighting equipment
	(Sand, water, buckets, etc.) at the right location to meet the Factories Rules.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগ্রাজির	
<u>অবস্থা</u>	শুৰু হৰ্মনি
<u> মন্তব্য</u>	
"	

রিদর্শন P.	A. (Public Address) system was not available in the factory.
गुष केट न	
াই(উম আইমেরি	
<u> গটাগরি </u>	
৫.১. কার্যত্র	 พิมี
4.0. TI	
	The factory shall prepare design for P. A. (public address) system such a way the
কাৰ্শক্ৰম	is having communication to all floors as well as facilities to receive messages fron
	all floors also install the system which meets the requirement of the code.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u> অগ্রাধিকার</u>	৬ মন্তাহ
<i>চুডান্ড</i>	_
<u> </u>	
সংশোধিত সংক্ৰ	08-09-2028
সময়সীম <u>া</u>	
অগ্রগতির	
অবস্থা	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ ^{Cc}	ombustible materials found near the electrical source.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যা টা গরি	
৩৬.১. কার্যত	<u>ক্</u> ম
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall remove all the inflammable material in front of the electrical circuitry of distribution panels.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	

৩৭. পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ne factory did not install fire alarm and detection system yet.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
		_
৩৭.১. কার্যত্র	P ^M	
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall provide back-up power supply for a control panel of fire alarm and detection system after installing the system.	$\rceil $
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্শক্রম		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_]]
সংশোধিত সময়সীমা	08-09-2028]
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি	7
মন্তব্য		

৩৮. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	During assesment, we found the following information from the factory: (i) Building approval drawing was not available from the local authority. (ii) Building layout plan was not approved from DIEF.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

	The feeten cohell manage undake levels along and tells appropriate from level and subherit
কাশক্রম	The factory shall prepare update layout plan and take approval from local authorit and DIFE.
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্র <u> </u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশো থ িত সময়সীমা	08-09-2028
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হুর্ননি

<u>৩৯. পর্যবেষ্ণণ</u> পরিদর্শন During the assessment, a factory concern person could not show any evidence of fire পর্যবেষ্ণন drills. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

	Fire drill shall be conducted as detailed under the fire safety plan. The frequency of
কাৰ্যক্ৰম	fire drill shall be as per BNBC Table 4.A.1. All occupants of the buildings, building service employees including fire safety and evacuation plan staff shall participate in the fire drill. A record of such drills shall be kept in writing for at least 3 years for the inspection Department of Fire Service and Civil Defence whenever called for.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
<u> </u>	